




MATHEMATISCH TECHNISCHE  
SOFTWARE-ENTWICKLUNG GMBH

# TopMill

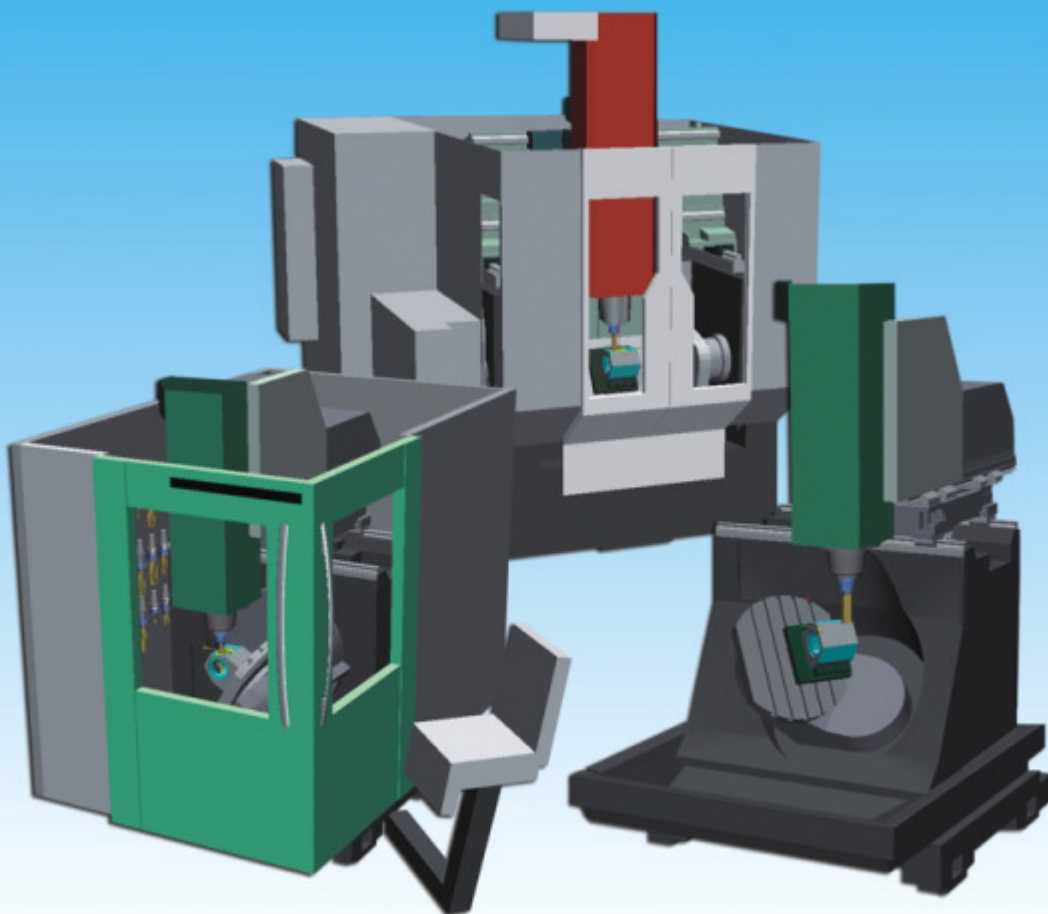

Programmieranleitung  
PAL2019-Mill - Basics + Measuring

Programmieranleitung  
PAL2019-Mill - Basics + Measuring

Copyright © MTS Mathematisch Technische Software-Entwicklung GmbH 2019-2022  
Kaiserin-Augusta-Allee 101 • 10553 Berlin • Germany • +49/30/349 960-0

Alle Rechte vorbehalten.

DIN: Deutsche Industrie Norm, Verbandzeichen des Deutschen Instituts für Normung e. V.

ISO: International Organization for Standardization

PAL: IHK Region Stuttgart, PAL - Prüfungsaufgaben- und Lehrmittelentwicklungsstelle

PAL2019 - Was ist neu? .....	5
Vereinheitlichung der Bearbeitungsebenenwahl bei Drehen und Fräsen .....	6
Erweiterungen beim Fräsen und neue Zyklen der PAL2019-Befehlskodierungen.....	7
Erweiterungs-Software-Pakete .....	8
Allgemeine Grundlagen .....	9
Koordinatensysteme .....	10
Maschinenbezugspunkte .....	11
Maschinen-, Werkstück- und Werkzeugkoordinatensystem.....	12
Korrekturwerte und Radiuskorrektur .....	13
Grundsätzliches zur DIN-Programmierung.....	15
Behandlung von Adresswerten in der PAL2019-DIN-Programmierung .....	17
Programmierung der Koordinatenwerte.....	18
Programmierung der Werkzeugbewegungen .....	19
Allgemeine Erläuterungen zur PAL2019-Befehlskodierung .....	20
Allgemeine Erläuterungen.....	21
Selbthaltefunktionen und Vorbelegungen der Adressen .....	22
Programmierung der Koordinaten und Interpolationsadressen.....	23
Vorschubgeschwindigkeit mit Selbsthaltefunktion .....	24
Werkzeug- und Spindeldrehzahl / Schnittgeschwindigkeit mit Selbsthaltefunktion.....	25
Werkzeugwechsel .....	26
Zusatzfunktionen der Programmierung mit Selbsthaltefunktion bzw. Schaltfunktion.....	28
Wegbedingungen Drehen nach DIN 66025.....	30
Technologieprogrammierung bei den Wegbedingungen.....	32
Spezielle Satzelemente .....	33
Einschaltzustand .....	34
Festlegungen für die Syntaxbeschreibung .....	35
Elementare Befehle nach DIN 66025 .....	36
G0 - Linearinterpolation im Eilgang .....	38
G1 - Linearinterpolation im Vorschub .....	40
G2 - Kreisinterpolation im Uhrzeigersinn .....	43
G3 - Kreisinterpolation entgegen dem Uhrzeigersinn.....	46
G4 - Verweildauer .....	49
G5 - Werkzeugverschleiß .....	50
Schwesterwerkzeuge.....	51
G6 - Modale Adressen der Werkzeugwechsellpunktanfahrt .....	52
G9 - Genauhalt .....	54
G10 - Linearinterpolation im Eilgang in Polarkoordinaten .....	55
G11 - Linearinterpolation im Vorschub in Polarkoordinaten .....	57
G12 - Kreisinterpolation im Uhrzeigersinn in Polarkoordinaten.....	59
G13 - Kreisinterpolation entgegen dem Uhrzeigersinn in Polarkoordinaten .....	61
G14 - Werkzeugwechsellpunkt anfahren.....	63
G17/G18/G19 - Kreisbogen-Interpolationsebenen .....	65
G22 - Unterprogrammaufruf.....	66
G23 - Programmteiwiederholung .....	68
G29 - Programmsprung .....	69
G40 - Abwahl der Fräserradiuskorrektur .....	70
G41/G42 - Anwahl der Fräserradiuskorrektur.....	71
Anfahr- und Abfahrstrategien von Werkzeugen an die Kontur .....	74
G45 - Lineares tangentiales An- oder Abfahren an eine Kontur.....	76
G46 - Tangentiales An- oder Abfahren an eine Kontur im Viertelkreis.....	78
G47 - Tangentiales An- oder Abfahren an eine Kontur im Halbkreis .....	80
G50 - Aufheben von inkrementellen Nullpunktverschiebungen und Drehungen.....	82
G51 - Einstellbare Nullpunkte setzen .....	83
G52 - Satzweise Interpolation in Maschinenkoordinaten .....	84
G53 - Maschinennullpunkt .....	86
G54-G57 - Einstellbare Nullpunkte .....	87
G58 - Inkrementelle Nullpunktverschiebung in Polarkoordinaten und Drehung.....	88
G59 - Inkrementelle Nullpunktverschiebung und Drehung.....	90
G61 - Linearinterpolation für Konturzüge.....	93
G62 - Kreisinterpolation im Uhrzeigersinn für Konturzüge .....	95
G63 - Kreisinterpolation entgegen dem Uhrzeigersinn für Konturzüge.....	98
G66 - Spiegeln .....	101

G67 - Skalieren .....	102
G70 - Umschaltung auf Maßeinheit Zoll (Inch) .....	103
G71 - Umschaltung auf Maßeinheit Millimeter (mm) .....	104
G90 - Absolutmaßangabe .....	105
G91 - Kettenmaßangabe .....	106
G94 - Vorschub in Millimeter pro Minute .....	107
G95 - Vorschub in Millimeter pro Umdrehung .....	108
G96 - Konstante Schnittgeschwindigkeit .....	109
G97 - Konstante Drehzahl .....	110
PAL2019-Bearbeitungszyklen.....	111
Generelle Erweiterungen bei allen PAL2019-Taschen- & Freistellzyklen .....	112
Generelle Erweiterungen bei allen PAL2019-Taschen- & Freistellzyklen .....	113
G24 - Modale Adressen für Fräszyklen .....	114
G34 - Eröffnung Konturtaschenzyklus mit Vorbohren .....	116
G35 - Schrupptechnologie des Konturtaschenzyklus .....	118
G36 - Restmaterial-Schrupptechnologie des Konturtaschenzyklus .....	120
G37 - Schlichttechnologie des Konturtaschenzyklus .....	123
G38 - Konturbeschreibung des Konturtaschenzyklus .....	126
G39 - Abschluss Konturtaschenzyklus .....	128
G48 - Gravieren .....	130
G49 - Konturfräszyklus .....	132
G69 - Mehrkantzyklus .....	135
G72 - Rechtecktaschenzyklus .....	139
G73 - Kreistaschenzyklus .....	146
G74 - Nutenzyklus .....	152
G75 - Kreisbogennutzenzyklus .....	158
G76 - Bohrbild Strahl, Rahmen, Gitter .....	164
G77 - Mehrfachzyklus auf einem Teilkreis.....	166
G78 - Zyklusaufwurf auf einem Punkt in Polarkoordinaten .....	168
G79 - Zyklusaufwurf auf einem Punkt .....	170
G80 - Zyklusabschluss.....	171
G81 - Bohrzyklus .....	172
G82 - Tieflochbohrzyklus mit Spanbruch.....	175
G83 - Tieflochbohrzyklus mit Spanbruch und Entleeren .....	178
G84 - Gewindebohrzyklus.....	181
G85 - Reibzyklus.....	182
G86 - Ausdrehzyklus.....	185
G87 - Bohrfräszyklus .....	188
G88 - Innengewindefräszyklus .....	191
G89 - Außengewindefräszyklus.....	193
Bearbeitungsebenen .....	195
G15 - Allgemeine Fräs-Bearbeitungsebenenwahl .....	196
G15 IP0 - Direkte Programmierung aller NC-Achsen für Sonderbearbeitungen, Polar- und Zylinderkoordinaten-Programmierung .....	197
G15 IP1-IP4 - Rundachs-Interpolation kartesischer Koordinaten auf Stirnseiten und abgewinkelten Mantelflächen - Allgemeiner Fall.....	199
G15 IP5 - Standard- und Mehrseiten-Bearbeitungsebenenwahl mit kartesischem Koordinatensystem .....	201
G15 IP5 - Maschinenfeste Raumwinkel AM, BM und CM zur Ebenenwahl .....	202
G15 IP5 - Inkrementelle Raumwinkel AR, BR und CR zur Ebenenwahl.....	204
G15 IP5 - Schnittwinkel AS, BS und CS zur Ebenenwahl.....	206
G15 IP5 - Drei-Punkte-Definition einer Bearbeitungsebene.....	209
G15 IP5 - Basis- und Zustellvektor zur Ebenenwahl .....	211
G16 - Inkrementelle Drehung der Bearbeitungsebene um eine Koordinatenachse.....	213
Parameterprogrammierung und Systemparameter .....	215
Parameterprogrammierung.....	216
Systemparameter.....	217
Rechenoperationen.....	218
Mathematische Funktionen.....	219
Arithmetische und logische Ausdrücke.....	221
Erweiterung: Erweiterte Parameterprogrammierung .....	223
G65 - Makroaufruf.....	224

DO - Programmschleife Anfang .....	226
END - Programmschleife Ende .....	227
GOTO - Programmsprung .....	228
IF-GOTO - Bedingter Programmsprung .....	229
IF-THEN - Bedingte Parameterzuweisung .....	230
WHILE-DO - Programmschleife Anfang .....	231
Erweiterung: In-Prozess-Messen .....	232
In-Prozess-Messen mit Messtastern .....	233
In-Prozess-Messen in den erweiterten PAL-Bearbeitungszyklen.....	234
Vorauswahl der durchzuführenden Messungen für das In-Prozess-Messen in den PAL-Fräszyklen .....	235
Adressen zur Festlegung des Messumfangs und der Messpositionen beim In-Prozess-Messen ..	236
Tabelle der Parameternummern der In-Prozess-Mess-Ergebnisse der PAL-Bearbeitungszyklen .	238
Messoption für die Zyklen G81, G82, G83, G85, G86, G87 .....	242
G7 - Elementarer Messbefehl .....	245
G8 - Basis-Messzyklen .....	247
G8 LM400 - Messen Einzelkoordinate.....	248
G8 LM401 - Messen Außenecke .....	250
G8 LM402 - Messen Innenecke.....	252
G8 LM405 - Messen Nutbreite .....	254
G8 LM406 - Messen Stegbreite .....	256
G8 LM407 - Messen Kreisbogen Innen .....	258
G8 LM408 - Messen Kreisbogen Außen .....	260
G8 LM500 - Nullpunktsetzen Einzelpunkt.....	262
G8 LM501 - Nullpunktsetzen Außenecke .....	263
G8 LM568 - Nullpunktsetzen Rechteckzapfen .....	265
G8 LM572 - Nullpunktsetzen Rechtecktasche.....	267
G8 LM573 - Nullpunktsetzen Kreistasche .....	269
G26 - Kalibrierzyklus für Messtaster .....	271
G27 - Modale Adressen für Messzyklen .....	273
G28 - Modale Toleranzwerte für Form- und Lageabweichungen .....	274
MSG - Textausgabe .....	277
Texte .....	278
weitere Programmiermöglichkeiten .....	281
Geometrieprogrammierung.....	282
Konturzugprogrammierung mit G61, G62 und G63.....	284
Befehlsübersicht .....	286
Syntaxübersicht .....	290



## **PAL2019 - Was ist neu?**

### **Was ist neu beim Drehen und Fräsen in den PAL2019-Programmierrichtlinien?**

Die Erweiterungen und Veränderungen der PAL2019-CNC-Programmierrichtlinien gegenüber den Versionen von 2007 sind eine notwendige Anpassung an die Anforderungen von Industrie 4.0. Der aktuell mehr denn je notwendige wirtschaftliche Erfolg des Industrie 4.0-Konzepts ist auf das engste mit der erfolgreichen Einführung von Industrie-Standards verbunden. Industriestandards sind die wichtigste Grundlage für Flexibilität in der Fertigung und Steigerung der Produktivität. Ein aktuelles Beispiel ist der ISO 13399 Standard für die CNC-Werkzeugbeschreibung.

Für die PAL2019-Programmierrichtlinien ergeben sich daraus die Anforderungen:

- Standardisierung der NC-Programmierung von Drehen mit angetriebenen Werkzeugen und Fräsen
- Erweiterungen beim Fräsen:
  - Zyklus-Erweiterungen bei Taschen und Einstichen
  - Neue Zyklen
  - Integration der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung (HSC) in allen Taschenzyklen
  - Punkt-Richtungsprogrammierung für Werkstückhandhabung & Freiformflächen-Bearbeitung
- Erweiterungen beim Drehen und neue Zyklen
- Erweiterte Parameterprogrammierung
- Qualitätskontrolle durch In-Prozess-Messen mit Messtastern
- Werkstückhandhabung mit Industrierobotern und Mehrkanalprogrammierung

- 
- |  |
|--|
| • Vereinheitlichung der Bearbeitungsebenenwahl bei Drehen und Fräsen       |
| • Erweiterungen beim Fräsen und neue Zyklen der PAL2019-Befehlskodierungen |
| • Erweiterungs-Software-Pakete   |

## **Vereinheitlichung der Bearbeitungsebenenwahl bei Drehen und Fräsen**

Im CNC-Bereich bleibt die PAL an der engen Anlehnung an die DIN 66025 folgt aber den internen Standardisierungsbemühungen der CNC-Steuerungshersteller hin zu einer einheitlichen Programmierung für Drehen und Fräsen in einer CNC-Steuerung mit Schnittstellen zu Produktionssystemen, der verstärkten Integration der In-Prozess-Qualitätskontrolle und der Werkstückhandhabung. Dieser Entwicklungstrend entspricht auch dem der CNC-Bearbeitungszentren hin zu einem universellen Maschinentyp der Drehen und Fräsen gleichermaßen unterstützt. Ein 5-achsiges Fräsbearbeitungszentrum mit C-Achse im Maschinentisch kann die C-Achse als rotierende Werkstückspindel wie ein vertikales Drehbearbeitungszentrum benutzen und die Steuerung stellt für diese Anwendung dann alle Drehzyklen zur Verfügung. Mit einer A- oder B-Achse unter der C-Achse zur Schrägstellung des Werkstücks können auch lange Drehwerkstücke mit Drehwerkzeugen in der Fräs-Werkzeugspindel bearbeitet werden.

Die 5-Achs-Fräsbearbeitung in Drehbearbeitungszentren mit leistungsfähigen Frässpindeln, die eine vollwertige Fräsbearbeitung gestatten, gibt es schon viel länger. In diesem Trend liegt auch die zunehmende Ausstattung der Drehmaschinen mit Y-Achsen und Werkzeugspindeln mit B-Achse.

Im Zuge dieser Angleichung der Dreh- und Frässteuerungen musste daher die Fräsbearbeitungsebenenwahl in der PAL-Drehsteuerung an das Fräsen angepasst und in Angleichung an die CNC-Industriesteuerungen beide PAL-Steuerungen dabei auch um eine Nullpunktverschiebung erweitert werden. Eine weitere sinnvolle Ergänzung durch diese Angleichung ergibt sich beim Fräsen durch die Übernahme der Mantelflächenprogrammierung vom Drehen (z.B. mit einem NC-Teilapparat), die in dieser Form in der PAL-Frässteuerung nicht möglich war.

Diese Vereinheitlichung ist der wichtigste Schritt in dem Zusammenführen von Drehen und Fräsen in den PAL2019-Befehlskodierungen zu einer einheitlichen CNC-Programmierung.



## **Erweiterungen beim Fräsen und neue Zyklen der PAL2019-Befehlskodierungen**

### **Zyklus-Erweiterungen bei Taschen**

Die Taschenzyklen wurden um das Anbringen von Fasen und Ansetzen von Stufen sowie um das Vermessen der Zyklusgeometrie mit Messtastern erweitert. Über eine Programmablaufsteueradresse können z.B. nacheinander alle Zyklen zum Schruppen, Schlichten, Ansetzen von Stufen, Fasen und zum Vermessen mit unterschiedlichen Werkzeugen ausgeführt werden. Damit wird das auch das automatische Entgraten in einem weiteren Programmdurchlauf als Anforderung der Komplettbearbeitung mit berücksichtigt. Die Rechtecktasche wurde durch einen Rechteckzapfen ergänzt. Die Mehrfachzyklus-Aufrufe wurden erweitert auf ein regelmäßiges Aufrufpunktgitter mit zwei Gitterweiten und Winkelvorgaben mit der Auswahlmöglichkeit aller Gitterpunkte oder nur der Berandung und entsprechend wurde der Aufruf mit Kreis-/Kreisbogen-Teilungspunkten auf mehrere Bögen mit äquidistantem Abstand erweitert.

### **Neue Fräs-Zyklen der PAL2019-Befehlskodierungen**

Als neue Zyklen kam der Mehrkant-Freistellzyklus G69, das Gravieren von Texten G48 und ein Konturfräszklus G49 mit Zustellungen, Aufmaßen sowie An- und Abfahrbedingungen hinzu.

### **Integration der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung**

Eine wesentliche Steigerung in der Produktivität hat sich in den letzten Jahren durch die zunehmend eingesetzte Hochgeschwindigkeits-Bearbeitung (HSC) mit trochoidalen Frässtrategien ergeben (sehr hohe Schnittgeschwindigkeiten und damit auch sehr hohe Vorschübe kombiniert mit Zustellungen  $a_e=0.01$  bis  $0.05$  und  $a_p= 2$  bis  $5$  und sogar noch höher). Die HSC-Bearbeitung wurde als Erweiterung in alle PAL-Taschenzyklen mit aufgenommen.

### **Punkt-Richtungsprogrammierung für Freiformflächen-Bearbeitung**

Die Bearbeitung von 3D-Oberflächen auf 5-achsigen Bearbeitungszentren mit Punkt-Richtungsprogrammierung, bei der zu der 3D-Bewegungskontur des Werkzeugs zusätzlich auch eine Werkzeugrichtung mit einem Richtungsvektor programmiert wird, ist ein heute im CAM-Bereich eingeführter Standard. Ohne die Berechnungsalgorithmen des CAM-System sind diese Werkzeugbahnen nicht berechenbar, aber das Verfahren an sich muss in der Ausbildung behandelt werden. Das genaue Positionieren der Roboterhand kann ebenfalls mit Punkt-Richtungsprogrammierung erfolgen, in dem mit dem Greifer eine Position mit einer Richtung angefahren wird und z.B. zum Greifen des Werkstücks eine weitere Bewegung in der gleichen Richtung erfolgt.

## **Erweiterungs-Software-Pakete**

### **In-Prozess-Messen und Erweiterte Parameterprogrammierung bei Drehen & Fräsen**

Der PAL2007-Befehl G29 kann durch IF-Abfragen der Form 'IF ... GOTO' oder 'IF ... THEN' für logische Ausdrücke mit den sechs üblichen Vergleichsoperatoren ersetzt werden. Mit der Bedingung 'WHILE ... DO!' können Wiederholungsschleifen bis 'END!' programmiert werden. Mit dem Zugriff auf Systemparameter und Benutzerparameter können mit dem Makrobefehl G65 benutzereigene Zyklen programmiert werden.

### **Qualitätskontrolle durch In-Prozess-Messen mit Messtastern**

Die PAL-Steuerungen wurden um einen elementaren Messzyklus mit Messvorschub und schnellem Positioniervorschub sowie einen Messtaster-Kalibrierzyklus ergänzt. Damit können Einzelmessungen und mit dem Makrobefehl G65 auch spezielle eigene Messzyklen programmiert werden. Für Standardmessungen wurde eine Messzyklusbibliothek mit G8 vorgegeben, die im Umfang den Messbibliotheken der beiden führenden Messtaster-Hersteller entspricht.

So kann zum Beispiel der Werkstücknullpunkt mit einem Standard-Messzyklus bestimmt werden und mit dem Befehl G51 dieser Nullpunkt als ein Einstellbarer Nullpunkt übernommen werden oder bei Abweichungen der Ist-Maße von den Soll-Maßen können daraus Verschleißkorrekturwerte berechnet und mit G5 gesetzt werden.

Für die Qualitätskontrolle sind die Zyklen mit einer speziellen Aufrufadresse um das In-Prozess-Messen der Zyklusgeometrie erweitert. Die Messergebnisse können in Parametern für weitere Berechnungen abgespeichert werden.

### **Werkstückhandhabung mit Industrierobotern und Mehrkanalprogrammierung**

Die Programmierung eines Handhabungsroboters erfolgt in einem weiteren Kanal der Maschinen-CNC-Steuerung und setzt daher die Mehrkanalprogrammierung voraus. Der Vorteil dieses sich als Industrie-Standard etablierenden Vorgehens bei der Werkstückhandhabung ist, dass erstens der Roboter in der gleichen NC-Programmiersprache wie die CNC-Maschinesteuerung programmiert wird und zweitens die Kommunikation zwischen Maschine und Roboter über die Steuerungs-Synchronisation und Parameter erfolgen kann. Für das Teachen der Handhabungsroboter-Achsen gibt es Sonderbearbeitungsebenen. Diese Lerninhalte lassen sich dann unmittelbar auch auf das Programmieren von Mehrrevolver-Drehmaschinen übertragen.

## Allgemeine Grundlagen

- Koordinatensysteme
- Maschinenbezugspunkte
- Maschinen-, Werkstück- und Werkzeugkoordinatensystem
- Korrekturwerte und Radiuskorrektur
- Grundsätzliches zur DIN-Programmierung
- Behandlung von Adresswerten in der PAL2019-DIN-Programmierung
- Programmierung der Koordinatenwerte
- Programmierung der Werkzeugbewegungen

## Koordinatensysteme

Die Programmierung nach DIN 66025 hat in allen Bearbeitungsebenen (auch beim Drehen) ein dreidimensionales kartesisches Koordinatensystem als Grundlage, das in der Reihenfolge seiner aufeinander senkrecht stehenden Koordinatenachsen ein Rechtssystem bildet. Die Bezeichnungen der Koordinatenachsen sowie die Bewegungs- und Drehrichtungen sind in der DIN 66217 festgelegt. Für ein dreidimensionales Koordinaten-Rechtssystem ist die sogenannte Rechte-Hand-Regel erfüllt.

Für die Bearbeitung wird ein XYZ-Koordinaten-Rechtssystem und die durch zyklische Achsvertauschung entstehenden YZX- und ZXY-Koordinaten-Rechtssysteme mit ihren drei Koordinatenachsen unterschiedlich aufgeteilt in eine zweidimensionale Bearbeitungsebene mit den Koordinaten der jeweils ersten und zweiten Geometrieachse XY oder YZ oder ZX (auch Haupt- und Nebenachse genannt) sowie der jeweils verbleibenden dritten Geometrieachse als Zustellachse für Fräs- und Bohrbearbeitungen.

Für das XYZ-Koordinatensystem und die durch zyklische Achsvertauschung gebildeten YZX- und ZXY-Koordinatensysteme, die sämtlich Rechtssysteme sind, wird zur Festlegung der positiven Drehrichtung um eine Koordinatenachse mit Hilfe dieser drei Koordinatensysteme für die jeweilige Zustellachse (die dritte Koordinatenachse) die positive Drehrichtung und der Richtungs-Nullpunkt wie folgt festgelegt: Die erste Koordinatenachse (Hauptachse) wird mit dem kürzeren Winkelweg in die zweite Koordinatenachse (Nebenachse) gedreht und der Drehwinkelnulppunkt in Richtung der ersten Koordinatenachse festgelegt (mathematisch positive Drehorientierung).

Die Drehachsen der Drehungen um die Achsen X, Y, Z mit der so definierten Drehrichtung werden mit A, B und C bezeichnet. Merkhilfe zur Drehrichtung: Rechtsgewinde: Eine in einer Achse mit dem Kopf in negativer Achsrichtung eines Rechtssystems liegende Schraube mit Rechtsgewinde bewegt sich bei einer Rechtsdrehung (Drehung im positiven Drehsinn) in positiver Achsrichtung.

Jeder Koordinatenachse kann eine Maßeinheit zugeordnet werden. Im metrischen Maßsystem ist dies in der Regel die Einheit Millimeter (mm) für jede der Koordinatenachsen. Nur bei der Drehbearbeitung wird jedoch für die X-Achse üblicherweise die Einheit Durchmesser in Millimetern (2mm) verwendet. Dies gilt jedoch nicht für die Fräsbearbeitungsebenen G17 und G19 bei der Bearbeitung mit angetriebenen Fräs Werkzeugen.

Die drei möglichen Rechtssysteme werden nach DIN 66025 angewählt mit

<b>G17</b>	Bearbeitungsebene <b>X Y</b>	Zustellachse <b>Z</b>
<b>G18</b>	Bearbeitungsebene <b>Z X</b>	Zustellachse <b>Y</b>
<b>G19</b>	Bearbeitungsebene <b>Y Z</b>	Zustellachse <b>X</b>

Bei Fräsmaschinen verwendet man im allgemeinen G17 und bei Drehmaschinen G18. Eine Zustellachse kommt beim Drehen nur bei der Bearbeitung mit angetriebenen Werkzeugen mit Hilfe der C-Achs-Interpolation der Y-Achse oder einer realen Y-Achse in G17 oder G19 vor.

## **Maschinenbezugspunkte**

Damit die Koordinatenangaben des NC-Programms von der Maschinensteuerung in die korrekte Bewegung des Werkzeuges umgesetzt werden können, besitzt die Werkzeugmaschine als Bezugssystem das Maschinenkoordinatensystem. Zu diesem gehören die folgenden Bezugspunkte:

### **Maschinennullpunkt**

Dieser wird vom Maschinenhersteller festgelegt und kann nicht verändert werden.

Bei einer Drehmaschine liegt er generell in X auf der Drehachse und in Z im Spindelflanschkegel.

Bei einer Fräsmaschine liegt er heute meist im oberen Wert des Zustellachsverfahrbereichs (bei älteren Maschinen oft auf dem Maschinentisch) und in einer Ecke des horizontalen Verfahrbereichs.

### **Werkzeugbezugspunkt**

Die Angaben der Wegstrecken zum Verfahren des Werkzeuges werden von der Steuerung auf den Werkzeugbezugspunkt bezogen. Dieser befindet sich Abhängigkeit von der maschinenspezifisch vorgegebenen Werkzeugansetznorm in der genormten Werkzeugansetzposition (z.B. VDI, SK, HSK).

### **Werkzeugschneidenpunkt**

Werkzeugkorrekturwerte

Um jedoch die Zielposition für die Werkzeugspitze berechnen zu können, müssen von der Steuerung für jedes Werkzeug noch eine sogenannte Längen- und Radius-Korrekturwerte aktiviert werden, welche unter anderem die Abstände zwischen Werkzeugbezugspunkt und Werkzeugschneidenpunkt in allen Achsrichtungen und einen Werkzeugradius für die Schneidenradius-/Fräserradius-Kompensation eines Werkzeugs festlegen.

### **Werkstücknullpunkt**

Ein beim Einrichten festgelegter Werkstücknullpunkt (intern werden diese auf den Maschinennullpunkt bezogen) kann ausgewählt und mit Nullpunktverschiebungsbefehlen beliebig weiter verschoben werden. Sinnvoll ist es, ihn so zu wählen, dass er mit dem Maßbezugspunkt (Nullpunkt) der Werkstückzeichnung zusammenfällt und somit Umrechnungen der Koordinatenangaben entfallen.

## Maschinen-, Werkstück- und Werkzeugkoordinatensystem

Bei der Programmierung einer CNC-Werkzeugmaschine gibt es mit diesen Bezugspunkten als Ursprung drei Koordinatensystemtypen:

- **Maschinenkoordinatensystem** zur Programmierung maschinenfester Anfahrpositionen (Werkzeugwechsellpunkte, Be- und Entladestationen)
- **Werkstückkoordinatensystem** zur Programmierung der Bearbeitungsbewegungen des Werkzeugs am Werkstück in absoluten Koordinaten
- **Werkzeugschneidenpunktkoordinatensystem** zur Programmierung der Bearbeitungsbewegungen des Werkzeugs inkrementell zu seiner aktuellen Position

Das Maschinen- oder Werkstückkoordinatensystem kann vom NC-Programm aus angewählt und im Fall des Werkstückkoordinatensystems auch durch Verschiebungen und Drehungen verändert werden.

Das Werkzeugschneidenpunktkoordinatensystem - im folgenden nur Werkzeugkoordinatensystem - ist ein in die jeweils aktuelle Werkzeugschneidenpunktposition verschobenes Werkstückkoordinatensystem.

## Korrekturwerte und Radiuskorrektur

### Korrekturwerte

Die Steuerung bezieht alle programmierten Koordinaten zunächst auf den Werkzeug Bezugspunkt an der Anschlagfläche der Werkzeugaufnahme. Aufgrund der unterschiedlichen Geometrie der Werkzeuge ist die Lage des Werkzeugschneidpunktes (theoretische Schneidenspitze) zum Werkzeugbezugspunkt unterschiedlich. Zur Berechnung der Verfahrswege müssen daher die Abstände zwischen Werkzeugschneidpunkt und Werkzeugbezugspunkt für jedes Werkzeug bekannt sein. Diese Differenzwerte werden als Werkzeugkorrekturwerte werkzeugspezifisch in sogenannten Korrekturwertspeichern abgelegt. Wird in einem NC-Programm ein Werkzeugwechsel ausgeführt, so muss dabei auch ein zugehöriger Korrekturwertspeicher angewählt werden, damit die Werkzeuggeometrie bei der Berechnung der Verfahrswege berücksichtigt wird. Zu den gespeicherten Geometriedaten des Werkzeugschneidpunktes gehören u.a.:

- der gerichtete Abstand in Z vom Werkzeugbezugspunkt
- der gerichtete Abstand in X vom Werkzeugbezugspunkt
- der gerichtete Abstand in Y vom Werkzeugbezugspunkt zur Einstellung der Spitzenhöhe bei speziellen Aufnahmen mit vorhandener Y-Achse (Schneidenwechsel mit Y)
- der Schneidenradius
- der Arbeitsquadrant bzw. der Schneidenkorrekturvektor

### Schneidenkorrekturvektor

Die Steuerung berechnet die Verfahrswege bezogen auf den Werkzeugschneidpunkt als eine theoretische Schneidenspitze. Real besitzt die Werkzeugschneide an ihrer Spitze jedoch einen Radius von einigen Zehntelmillimetern bis hin zur kreisförmigen Werkzeugschneide, so dass die theoretische Schneidenspitze außerhalb der Werkzeugschneide liegt.

Damit die Steuerung das Zentrum des zum Schneidenradius gehörigen Schneidenkreises für die Schneidenradiuskompensation berechnen kann, wird der Werkzeugschneidpunkt als theoretische Schneidenposition für jedes Werkzeug mit einem Schneidenkorrekturvektor (SRK-Vektor) ergänzt. Der SRK-Vektor gibt die Position des Werkzeugschneidpunktes in X- und Z-Richtung vom Zentrum des Schneidenkreises aus an. Der SRK-Vektor wird in der Werkzeugverwaltung für jedes Werkzeug festgelegt.

### Quadranten

Der zur Vereinfachung verwendete Quadrant entspricht speziellen SRK-Vektoren:

Für Standardfälle der vier Z- und X-Achsrichtungen und den zugehörigen vier Winkelhalbierenden kann der SRK-Vektor alternativ über die üblichen 8 Werkzeug-Quadranten festgelegt werden. Die Verwendung der Quadranten ist in der Praxis üblich, obwohl nicht alle auftretenden Fälle abgedeckt werden.

### Schneidenradiuskompensation SRK

Während der Bearbeitung ändert sich der real schneidende Punkt (oder der konturerzeugende Punkt) an der Wendeplatte in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung des Werkzeugs.

Die Steuerung verwendet bei der Berechnung der Verfahrswege den Werkzeugschneidpunkt als die vermessene theoretische Schneidenspitze und bewegt diesen auf der programmierten Kontur. Für die Bewegungen des Werkzeugs, die nicht parallel zur X- oder Z-Achse verlaufen, ergeben sich aufgrund des Schneidenradius dann bei nicht achsparallelen Strecken Maß- und bei Kreisbögen Formabweichungen.

Bei Anwahl der Schneidenradiuskompensation wird mit dem Schneidenradius eine äquidistante Werkzeugmittelpunktsbahn berechnet. Mit Hilfe des Quadranten oder des SRK-Vektors wird der Werkzeugschneidpunkt (theoretische Werkzeugschneidenspitze) auf den Mittelpunkt des

Schneidenradiuskreises verschoben und dieser auf der Äquidistanten bewegt. Je nach Bearbeitungsrichtung und Innen- oder Außenbearbeitung wird die Bearbeitungskontur mit der Schneidenradiuskompensation nach links (G41) oder nach rechts (G42) kompensiert.

Man beachte bei vormittiger Bearbeitung: Die Festlegung der Bearbeitungsseite 'links' oder 'rechts' von der Kontur bezieht sich auf die Relativbewegung des Werkzeugs gegenüber dem Werkstück in der Bearbeitungsebene betrachtet in negativer Richtung der auf dieser Ebene senkrecht stehenden dritten Koordinatenachse (3. Geometrieachse oder Zustellachse).

### **Korrekturwertspeicher Fräswerkzeuge / Korrekturwerte**

Auch hier bezieht die Steuerung die programmierten Koordinaten zunächst auf den Werkzeugbezugspunkt an der Anschlagfläche der Werkzeugaufnahme. Die Korrekturwerte geben hier entsprechend den Abstand des Werkzeugbezugspunktes zu dem zentrisch in dem Fräserboden oder der Bohrerspitze liegenden Werkzeugschneidenpunkt an. Dabei entspricht die Fräserlängenkorrektur bei radial stehenden Werkzeugen dem X-Werkzeugkorrekturwert und bei axial stehenden Werkzeugen dem Z-Korrekturwert der Drehwerkzeuge. Der zweite Korrekturwert entsteht durch den (bei Fräsmaschinen entfallenden) Versatz der Fräswerkzeugachse vom Werkzeugbezugspunkt.

Für die Fräserradiuskompensation enthält der werkzeugspezifische Korrekturwertdatensatz den Fräserradius anstelle des Schneidenradius.



## Grundsätzliches zur DIN-Programmierung

### NC-Programmstruktur

Ein NC-Programm besteht aus Sätzen, den NC-Sätzen - auch NC-Befehle genannt.

Ein NC-Satz besteht aus Worten, den NC-Worten. Die Reihenfolge der NC-Worte in einem NC-Satz hat keine Bedeutung.

Ein NC-Wort besteht aus einer NC-Adresse mit einem direkt daran anschließenden zugehörigen Adresswert. Adressen müssen stets mit einem Adresswert programmiert werden.

Die Adresse selbst besteht aus einem oder mehreren (großen) Buchstaben und der Adresswert aus einer positiven oder negativen Dezimalzahl mit Dezimalpunkt oder einer Festkommazahl. Für Sonderbefehle aus der Weiterentwicklung der CNC-Steuerungen gibt es auch abweichend von der DIN 66025 Schlüsselwörter wie z.B. 'TURN'.

Beispiel NC-Satz mit 6 Worten:

Wort	Wort	Wort	Wort	Wort	Wort
<b>N245</b>	<b>G1</b>	<b>X100.5</b>	<b>Z-50.75</b>	<b>F0.05</b>	<b>M8</b>
Adr. Wert	Adr. Wert	Adr. Wert	Adr. Wert	Adr. Wert	Adr. Wert

Adressen werden den Koordinaten, Drehwinkeln, Radien und den technologischen Steuerdaten zugewiesen. Diese Zuordnung ist bei Steuerungen in der Regel nicht eindeutig, sondern hängt vom Kontext des NC-Satzes ab.

Die NC-Sätze eines NC-Programms werden nach den syntaktischen Regeln der Programmieranleitung gebildet, die auf modernen Steuerungen wie der vorliegenden PAL2019-Steuerung bei den Bearbeitungszyklen weit über die DIN 66025 hinausgehen.

Nur in besonders ausgewiesenen Ausnahmefällen kann eine Adresse in einem NC-Satz zweimal oder sogar dreimal programmiert werden.

### Wegbefehle

Eine Sonderstellung nimmt die Adresse G der Wegbefehle und Steueranweisungen ein, da mit dieser Adresse der eigentliche Inhalt eines NC-Programmsatzes festgelegt wird. Der ganzzahlige positive Wertevorrat der G-Adresse ist von der DIN 66025 in neun Gruppen eingeteilt. Die G-Adresse kann mit Werten aus einigen aber unterschiedlichen Gruppen zweimal in einem NC-Satz programmiert werden, wenn in der Programmieranleitung nichts Gegenteiliges angegeben ist (siehe Gruppeneinteilung).

### Satznummerierung

Zur besseren Übersicht und Strukturierung können die NC-Sätze mit einer Satznummer N als erstes Wort versehen werden. Diese Satznummern können auch als Sprungmarken bei Programmteilwiederholungen und Programmverzweigungen verwendet werden.

Die Programmierung einer Satznummer ist aber nicht notwendig und die Satznummern müssen auch nicht in aufsteigender Reihenfolge programmiert werden - wenn auch beides dringend zu empfehlen ist. Der NC-Editor bietet die Möglichkeit, ein NC-Programm mit Startsatznummer und Nummerninkrement mit aufsteigender Nummerierung umzunummerieren, wobei Sprungmarken im NC-Programm automatisch mit geändert werden.

### Modale Befehle

Modal nennt man programmierte Adressen die selbsthaltend sind, d.h. sie bleiben solange über mehrere NC-Sätze wirksam, bis sie durch die Adresse und einem anderem Adresswert überschrieben werden. Satzweise wirksame Adressen hingegen gelten nur für den Satz, in dem sie stehen.

Modal sind z.B. die Wegbefehle und die Adressen, die Spindeldrehzahl, Vorschub, Drehrichtung, Werkzeug und Achskoordinaten festlegen. Da sie bis zu ihrer Veränderung wirksam bleiben, brauchen sie nur einmal programmiert zu werden. Man bezeichnet diese Eigenschaft auch mit selbsthaltend.

## **Obligate und optionale NC-Adressen**

Zu einem NC-Satz oder NC-Befehl gehören meistens mehrere Adressen. Die Adressen sind in Abhängigkeit von dem programmierten Wegbefehl zu unterscheiden nach denen, die immer programmiert werden müssen - also obligatorisch sind - und denjenigen, die wahlweise programmiert werden können also optional sind. Ferner gibt es Adressen, die grundsätzlich zusammen programmiert werden müssen oder solche, die nur alternativ zueinander angegeben werden dürfen.

Die optionalen Adressen sind dann entweder selbsthaltend (modal) auf ihrem alten Adressenwert oder es gibt für sie eine interne Voreinstellung (Vorbelegung), wie es mit den meisten Adressen der Bearbeitungszyklen der Fall ist.

## Behandlung von Adresswerten in der PAL2019-DIN-Programmierung

Die Adressen der Wegbefehle G0/G1/G2/G3 und der Zyklen können in mehrere Gruppen eingeteilt werden. Adressen müssen stets mit einem Adresswert programmiert werden.

### 1. Selbsthaltende oder modale Adresswerte und Schaltzustände

Kartesische Koordinaten X, Y, Z, inkrementelle Kreismittelpunktkoordinaten I, J, K. Die Selbsthaltefunktion bedeutet intern, dass der inkrementelle Koordinatenwert für alle diese Adressen null ist.

Bei Nicht-Bewegungsbefehlen und Bearbeitungszyklen werden diese Adressen auch zur Eingabe verwendet. In diesen Fällen wird die Selbsthaltefunktion dieser Adressen nicht verwendet und umgekehrt überschreibt der programmierte Wert nicht den modalen Wert.

Die über die Standard-DIN-Programmierung hinausgehenden Erweiterungen der Geometrie-Programmierung mit zusätzlichen Geometrieadressen, wie Winkel, Längen, ... erfordern, dass die Selbsthaltefunktion in den Koordinaten X, Y, Z in geometrisch überbestimmten Situationen nicht verwendet werden kann.

Technologiewerte und Schalt-Zustände G70/G71, G90/G91, G94/G95, G96/G97, F, S, T, M (M auch mehrfach). Diese Adressen behalten ihren Wert bis dieser überschrieben oder durch eine Umrechnungsfunktion G94/G95 oder G96/G97 verändert wurde. Diese die Technologie betreffenden Werte müssen wegen des Einschaltzustandes F0 und S0 vom Programmierer mindestens einmal programmiert werden.

### 2. Optionale Beschreibungs- oder Steueradressen zur Festlegung des Zyklus- und Programmverhaltens

Die obligaten Adressen, die mit einem Adresswert programmiert werden müssen, werden hier nicht betrachtet.

Diese optionalen Adressen haben eine Vorbelegung (Vorgabe- oder auch Default-Wert), der verwendet wird, wenn diese Adresse in einem NC-Satz oder Zyklusaufwurf nicht programmiert wurde.

### 3. Sonderfälle von Optionalen Adressen

Optionale Adressen ohne Vorlegung werden in einem NC-Satz ignoriert, wenn sie nicht programmiert wurden. Ausnahme: Wird T aber nicht TC programmiert, so erhält ein nicht programmiertes TC die Vorbelegung 1.

Es gibt Adressen mit denen interne Daten verändert werden und bei denen eine Nicht-Veränderung dem Vorgabewert null entspricht.

Beispiel sind die Korrekturwertmanipulationen TR, TX, TY, TZ für das Werkzeug T und den Korrekturwertspeicher TC, bei denen die Eingabe von T\*0 keine Veränderung bedeutet.

Die Selbsthaltefunktion von T ist gegeben, da ein anderer Wert einem Werkzeugwechsel gleichkommen würde. Beim Programmieren von T wird auch TC neu gesetzt. Der Vorgabewert von TC ist TC1 (T ohne TC erzeugt TC1 bei neuem oder aktuellen WZ T).

## Programmierung der Koordinatenwerte

Die Programmierung der drei Koordinatenachsen erfolgt mit den jeweiligen Koordinaten-Adressbuchstaben, denen der Koordinatenwert als Adresswert angehängt wird.

Zur Erleichterung der Programmierung können die Achswerte wie folgt programmiert werden:

absolut	d.h. bezogen auf den Nullpunkt des Werkstückkoordinatensystems
inkrementell	zur aktuellen Werkzeugposition, d.h. bezogen auf die aktuelle Werkzeugposition als den Nullpunkt des Werkzeugkoordinatensystems (Kettenbemaßung)

Die Unterscheidung erfolgt nach DIN 66025 durch die Umschaltbefehle:

<b>G90</b>	Absolute Koordinateneingabe mit Anwahl des Werkstückkoordinatensystems
<b>G91</b>	Inkrementelle Koordinateneingabe mit Anwahl des Werkzeugkoordinatensystems

Inkrementelle Koordinateneingaben beziehen sich immer auf das Werkzeugkoordinatensystem in der aktuellen Werkzeugposition, wenn es nicht explizit anders angegeben ist.

Die absolute Programmierung wird man verwenden, wenn in der Werkstückzeichnung die Maße auf einen Werkstücknullpunkt bezogen sind. Alternativ zur Absolutbemaßung kann auch eine Kettenbemaßung mit den Angaben jeweils des Abstandes zweier benachbarter Punkte verwendet werden. In diesem Fall bietet sich die Verwendung der inkrementellen Koordinateneingabe an.

Die Anforderung, die Koordinatenachswerte auch gemischt absolut und inkrementell zu programmieren, wird erfüllt mit alternativen Achsadressen mit einem angehängten A für absolute und einem angehängten I für inkrementelle Koordinateneingaben:

<b>X / Y / Z</b>	Koordinateneingaben absolut oder inkrementell gesteuert durch G90/G91
<b>XA / YA / ZA</b>	Absolute Koordinateneingaben im Werkstückkoordinatensystem
<b>XI / YI / ZI</b>	Inkrementelle Koordinateneingaben im Werkzeugkoordinatensystem

Die Kreismittelpunktskoordinaten werden in den Bearbeitungsebenen mit den X, Y, Z zugeordneten Mittelpunktsadressen I, J, K programmiert, die inkrementell einzugeben sind. Für die Programmierung absoluter Kreismittelpunktskoordinaten wird diesen Adressen ein A angehängt:

<b>I / J / K</b>	Zur Werkzeugposition am Startpunkt des Kreisbogens inkrementelle Kreismittelpunktskoordinaten des Werkzeugkoordinatensystems (bezogen auf die aktuelle Werkzeugposition)
<b>IA / JA / KA</b>	Absolute Kreismittelpunktskoordinaten im Werkstückkoordinatensystem

## Unterschieden zwischen Drehen und Fräsen

Beim Drehen werden nach DIN/ISO-Standard die absoluten Koordinaten in X-Richtung XA, G90 X im Durchmessermaß und die inkrementellen Koordinaten XI, G91 XI im Radiusmaß programmiert. In der PAL-Drehsteuerung kann dies jedoch beim Bearbeitungsebenenaufruf durch Programmierung von DIA oder RAD geändert bzw. vorgegeben werden.

## Programmierung der Werkzeugbewegungen

Für die Werkzeugbewegungen im Maschinenraum gibt es eine Linearinterpolation in allen drei Koordinatenachsen. In speziellen Bearbeitungsebenen können die Dreh/Schwenkachsen als zu diesen mitlaufende oder allein verfahrbare Achsen programmiert werden.

In der Bearbeitungsebene gibt es als weitere Bewegungsform eine Kreisbogeninterpolation in den beiden Bearbeitungsebenenachsen (1. und 2. Geometrieachse). Für die Kreisbögen sind neben Endpunktkoordinaten noch weitere Adressen zu programmieren, z.B. zwei der zu X, Y, Z gehörigen Mittelpunktsadressen I, J, K oder Winkelangaben.

Die Festlegung der Drehrichtung 'Uhrzeigersinn' oder 'Gegenuhrzeigersinn' bezieht sich auf die Relativbewegung des Werkzeugs gegenüber dem Werkstück in der Bearbeitungsebene betrachtet in negativer Richtung der auf dieser Ebene senkrecht stehenden dritten Koordinatenachse (3. Geometrieachse oder Zustellachse).

Für Freiformanwendungen bieten Steuerungen auch eine Spline-Interpolation an, die wegen des Berechnungsaufwandes nicht mehr manuell programmiert werden kann und deshalb in die PAL-Befehlskodierung nicht aufgenommen wurde.

## Allgemeine Erläuterungen zur PAL2019-Befehlskodierung

- Allgemeine Erläuterungen
- Selbsthaltefunktionen und Vorbelegungen der Adressen
- Programmierung der Koordinaten und Interpolationsadressen
- Vorschubgeschwindigkeit mit Selbsthaltefunktion
- Werkzeug- und Spindeldrehzahl / Schnittgeschwindigkeit mit Selbsthaltefunktion
- Werkzeugwechsel
- Zusatzfunktionen der Programmierung mit Selbsthaltefunktion bzw. Schaltfunktion
- Wegbedingungen Drehen nach DIN 66025
- Technologieprogrammierung bei den Wegbedingungen
- Spezielle Satzelemente
- Einschaltzustand
- Festlegungen für die Syntaxbeschreibung

## Allgemeine Erläuterungen

Führende Nullen können bei Adresswerten, speziell auch bei G- und M-Befehlen, weggelassen werden. Bei Koordinaten- und Winkelangaben kann auch das Pluszeichen entfallen. G- und M-Befehle sind vorzeichenlos.

Die Wiederholung einer NC-Adresse in einem NC-Satz ist nur für G, M und N (N bei Wiederholungen und Sprungbefehlen) zugelassen.

Winkelangaben erfolgen in Grad. Winkel in den Bearbeitungsebenen-Koordinaten eines dreidimensionalen Rechtssystems werden positiv entgegen dem Uhrzeigersinn und negativ im Uhrzeigersinn gemessen. Dabei zeigt der absolute Winkelwert null in die Richtung der positiven ersten Geometrieachse (d.h. Winkel werden prinzipiell bezüglich der Richtung der ersten positiven Geometrieachse gemessen).

Die Reihenfolge der Adressen in einem NC-Satz hat keine Bedeutung.

## **Selbthaltefunktionen und Vorbelegungen der Adressen**

Die Programmierung eines Kreisbogens erfolgt in der jeweiligen Bearbeitungsebene mit den Achs-Adressen der ersten und zweiten Geometrieachse.

Für die Koordinaten ist die Selbsthaltefunktion bei der erweiterten Geometrie-Programmierung mit G1, G2 und G3 nur eingeschränkt gültig. Insbesondere ist die Programmierung eines Kreisbogens mit beiden Mittelpunktskoordinaten und nur einer Endpunktadresse möglich.

Bei Strecken und Kreisbögen wird die Selbsthaltefunktion der Ebenenkoordinaten nur dann herangezogen, wenn das Konturelement Strecke oder Kreisbogen durch die programmierten Adressen noch nicht vollständig bestimmt (d.h. berechenbar) ist.

Der selbsthaltende Wert einer Ebenenkoordinate wird als fehlende Geometrieadresse bei Strecken oder Kreisbögen zur Berechnung herangezogen, wenn die andere Ebenenkoordinate im NC-Satz programmiert wurde.

Ist ein Konturelement (Strecke oder Kreisbogen) durch die programmierten Adressen noch nicht bestimmt, ohne dass die Adresse einer Ebenenkoordinate programmiert wurde, so wird die Selbsthaltefunktion nur in beiden Ebenenkoordinaten gleichzeitig verwendet. Beim Kreisbogen mit Mittelpunktsprogrammierung wird dann ein Vollkreis abgefahren, beim Kreisbogen mit Radius und bei der Strecke entsteht eine Nullbewegung.

Bei der Konturzugprogrammierung mit G61 - G63 gibt es keine Selbsthaltefunktion bei den Adressen und Adresswerten der Koordinaten und geometrischen Parameter.

Die Werte der programmierten Adressen F, E, S, SK sowie die M-Zusatzfunktionen bleiben selbsthaltend bestehen, bis sie erneut verändert werden.

### **Vorbelegung einer Kreismittelpunktsordinate:**

Die Adressen I, J, K der inkrementellen Kreisbogenmittelpunkte oder der Pole haben - wenn die Programmierung erlaubt ist und die entsprechende absolute Adresse nicht programmiert wurde - die Vorbelegung null.



## Programmierung der Koordinaten und Interpolationsadressen

Die Koordinaten und Interpolationsadressen können entweder im Absolutmaß (G90), im Kettenmaß (G91) oder mit speziellen Adressen auch gemischt innerhalb eines NC-Satzes programmiert werden.

<b>X / Y / Z</b>	Koordinaten des Zielpunktes gesteuert durch G90/G91
<b>XA / YA / ZA</b>	Koordinaten des Zielpunktes in Werkstückkoordinaten (absolut)
<b>XI / YI / ZI</b>	Koordinaten des Zielpunktes inkrementell zur Startposition
<b>I / J / K</b>	Kreismittelpunkts/Pol-Adressen inkrementell zur Startposition (Koordinatendifferenz zwischen Kreismittelpunkt oder Pol und Startposition)
<b>IA / JA / KA</b>	Kreismittelpunkts/Pol-Adressen in Werkstückkoordinaten (absolut)

Die Maßeinheit Durchmesser- oder Radiusmaß der absoluten und der inkrementellen Koordinaten bei der Drehbearbeitung wird durch den programmierten Parameter DIA, RAD oder DRA beim Drehebeneaufruf G15 TURN festgelegt.

## Vorschubgeschwindigkeit mit Selbsthaltefunktion

<b>F</b>		<p>Die Vorschubgeschwindigkeit wird in Millimeter pro Minute (mm/min) oder in Millimeter pro Umdrehung programmiert.</p> <p>Die Umschaltung zwischen beiden Einheiten erfolgt mit G94 oder G95.</p>
<b>E</b>		<p>Zweiter Vorschub als Feinkonturvorschub und für Bearbeitungszyklen:</p> <p>Der Vorschub F wird auf den Feinkonturelementen Fase und Verrundung zwischen Strecken und Kreisbögen auf E abgeändert (i.a. verringert).</p> <p>Die Adresse E wird auch in Zyklen mit anderer Bedeutung als zweiter Vorschub verwendet.</p> <p>Wird in einem NC-Satz erstmalig die Adresse F ohne die Adresse E programmiert, so wird der Wert von E gleich dem von F gesetzt.</p> <p>Die Werte für F und E bleiben solange bestehen, bis sie erneut programmiert werden.</p>
<b>FF</b>	[F]	Vorschub Schlichten
<b>FT</b>	[*]	Positioniervorschub für schnelle Taster-Bewegungen
		<i>Voreinstellung: * Vorbelegung in G27</i>
<b>FM</b>	[*]	Messvorschub
		<i>Voreinstellung: * Vorbelegung in G27</i>

## Werkzeug- und Spindeldrehzahl / Schnittgeschwindigkeit mit Selbsthaltefunktion

<b>S</b>		<p>Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit</p> <p>Die Spindeldrehzahl wird mit G97 in Umdrehungen pro Minute (U/min) oder mit G96 als Schnittgeschwindigkeit in (m/min) programmiert.</p> <p>Die Umrechnung der Schnittgeschwindigkeit in die Drehzahl benutzt beim Drehen die aktuelle X-Position des Werkzeuges und beim Fräsen den Durchmesser des Fräsers.</p> <p>Fräserradius-Manipulationen mit TR werden ignoriert.</p> <p>Der Wert von S bleibt solange bestehen, bis er erneut programmiert oder von der Steuerung gesetzt wird.</p>
<b>SF</b>	[S]	Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit Schichten

## Werkzeugwechsel

<b>T</b>	[*]	<p>Werkzeugnummer des einzuwechselnden Werkzeugs</p> <p>Bei Werkzeugwechslern mit Werkzeugmagazin wird der T-Befehl schon vor dem eigentlichen Werkzeugwechsel programmiert, um das angeforderte Werkzeug in der Auswechselposition zur Reduzierung der Werkzeugwechselzeit bereitzu stellen.</p> <p>Der eigentliche Wechselbefehl mit Korrekturwertschaltung erfolgt mit dem Befehl M6.</p> <p><i>Voreinstellung: * Wird T aber nicht TC programmiert, so erhält ein nicht programmiertes TC die Vorbelegung 1.</i></p>
<b>TC</b>	[1]	<p>Anwahl der Korrekturwertspeichernummer</p> <p>Es stehen 9 Korrekturwertspeicher TC1 bis TC9 für jedes Werkzeug zur Verfügung.</p> <p>TC0 - Abwahl der Korrekturwerte (Werkzeugsetzpunkt als Verfahrenpunkt)</p>
<b>TR</b>	[0]	<p>Inkrementelle Veränderung des Werkzeugradiuswertes im angewählten Korrekturwertspeicher für konturparallele Aufmaße.</p> <p>Man beachte:</p> <p>Bei Drehwerkzeugen zieht die Programmierung von TR implizit eine interne Veränderung von TZ und TX um den gleichen Wert TR nach sich auch wenn TZ, TX selbst nicht programmiert werden.</p>
<b>TX</b>	[0]	Inkrementelle Veränderung des X-Korrekturwertes im aktuellen Korrekturwertspeicher
<b>TY</b>	[0]	Inkrementelle Veränderung des Y-Korrekturwertes im aktuellen Korrekturwertspeicher
<b>TZ</b>	[0]	Inkrementelle Veränderung des Z-Korrekturwertes im aktuellen Korrekturwertspeicher

Beim Dreh-Werkzeugen wird der Korrekturwert TY nur bei vorhandener Y-Achse und bei Fräs-Werkzeugen werden die Korrekturwerte TX, TY nur bei Sonderwerkzeugaufnahmen verwendet.

### ! Programmierhinweise

**Man beachte:** Die aktuellen Adresswerte von TC, TR, TX, TY und TZ werden bei einem Werkzeugwechsel oder bei der Programmierung einer Korrekturwertspeichernummer auf die Werte der Voreinstellung zurückgesetzt, falls sie nicht zusammen mit T oder TC neu programmiert werden.

Bei der Auswahl der T-Nummer eines bereits angewählten Werkzeuges werden keine Verfahrbewegungen ausgelöst, sondern gegebenenfalls nur die Korrekturwertspeichernummer neu gesetzt und die inkrementellen Korrekturwertveränderungen zurückgesetzt.

Eine Änderung der Korrekturwerte (sei es durch T, TC, TX, TY oder TZ) bewirkt eine sofortige Änderung der betroffenen Koordinaten des Werkstückkoordinatensystems, da sich die Werkzeugschneidenposition geändert hat. Eine Verfahrbewegung unterbleibt. Das Einstellen dieser Verschiebung erfolgt im ersten anschließenden Verfahrabsatz.

Vor der Durchführung eines Werkzeugwechsels werden Werkzeugspindel und Kühlmittel ausgeschaltet und nach dem Wechsel nicht wieder eingeschaltet.

### Anmerkung zu M6

Ist das Werkzeugsystem einer CNC-Maschine nicht als Werkzeugrevolver mit Werkzeuganwahl durch Einschwenken der angewählten Werkzeugposition in die Werkzeugarbeitsposition oder als Pick-Up-Werkzeugsystem mit Anfahren einer Werkzeugablageposition gefolgt von der Anfahrt auf eine von dieser verschiedenen Übernahmeposition ausgeführt, sondern als z.B. als Werkzeugspindel mit Werkzeugbereitstellung in einem nachgeschalteten Werkzeugwechselfmagazinsystem (in die auch Drehwerkzeuge mit orientiertem Spindelhalt eingewechselt werden können), so erfolgt der

Werkzeugwechsel erst mit dem Programmieren von M06. Mit dem T-Befehl wird das angewählte Werkzeug für einen schnelleren Werkzeugwechsel nur in die werkzeugsystemseitige Werkzeugwechselposition gebracht aber noch nicht eingewechselt.

## Zusatzfunktionen der Programmierung mit Selbsthaltefunktion bzw. Schaltfunktion

Zu den Zusatzfunktionen, die in einem NC-Satz auch allein programmiert werden können, gehören die sogenannten Maschinenbefehle (M-Befehle).

In einem NC-Satz können in der PAL2019-Syntax maximal zwei M-Befehle programmiert werden.

Programmierte Zustände oder Setzungen durch M-Befehle bleiben solange erhalten, bis sie durch eine andere Zusatzfunktion wieder aufgehoben werden.

M	
0	Programmierter Halt: In einem Satz, in dem M0 programmiert ist, wird das Programm angehalten, um z.B. das Werkstück zu vermessen oder ein Werkzeug manuell zu wechseln.
1	Wahlweiser Halt: In einem Satz, in dem M1 programmiert ist, wird das Programm angehalten, um z.B. das Werkstück zu vermessen oder ein Werkzeug manuell zu wechseln. Im Gegensatz zu M0 muss die Funktion über die GUI freigeschaltet werden.
3	Spindel einschalten - Drehrichtung rechts (im Uhrzeigersinn)
4	Spindel einschalten - Drehrichtung links (im Gegenuhrzeigersinn)
5	Spindel ausschalten
6	Werkzeug einwechseln, falls dies vom Schwenkarm-/Magazin-Werkzeugwechsellmakro gefordert wird (optionaler M-Befehl).
7	2. Kühlmittelpumpe einschalten
8	1. Kühlmittelpumpe einschalten
9	Kühlmittelpumpe ausschalten
10	Reitstock-Pinole lösen
11	Reitstock-Pinole setzen
13	Spindeldrehung rechts und Kühlmittel ein
14	Spindeldrehung links und Kühlmittel ein
15	Spindel und Kühlmittel ausschalten
17	Mit diesem Befehl wird der Steuerung angezeigt, dass ein Unterprogramm beendet ist. Die Steuerung kehrt in das Hauptprogramm zurück und setzt das Programm in der Zeile nach dem Unterprogrammaufruf fort.
30	Mit diesem Befehl wird das Hauptprogramm beendet und es erfolgt ein Zurücksetzen auf den Einschaltzustand (u.a. Spindeln aus, Kühlmittel aus). M30 wird im letzten NC-Satz programmiert.

M1 bis M10 und M30 sind bei fast allen CNC-Steuerungen implementiert.

Die nachstehenden M-Befehle sowie das Unterprogrammende M17 können auf CNC-Maschinen mit Industriesteuerungen andere Adresswerte haben - insbesondere da sie in den DIN/ISO-Normen nicht festgelegt sind.

M	
60	Konstanter Vorschub entlang der Verfahrkontur
61	Konstanter Vorschub mit Beeinflussung an Innen- und Außenecken
67 *	Maschinentür öffnen
68 *	Maschinentür schließen

\* Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

## Wegbedingungen Drehen nach DIN 66025

### Gruppeneinteilung der Wegbedingungen nach DIN 66025 angepasst an PAL2019

Gruppe		G-Befehle
A	Interpolationsart	G0 - G3, G4, G7, G10 - G13, G14, G20, G21, G22, G23, G29, G33, G45 - G47, G61 - G63, G66, G67
B	Interpolationsebenen	G17 - G19
B1	Bearbeitungsebenenauswahl	G15, G16
C	Werkzeugkorrektur	G40 - G42, G5
D	Nullpunktverschiebungen	G51, G53 - G57, G50, G58, G59
E	Einfahrverhalten	G9
F	Arbeitszyklen	G8, G24, G30, G31, G32, G48, G49, G64, G65, G80 - G89
H	Maßangaben	G70, G71, G90, G91
J	Vorschubvereinbarungen	G94, G95
K	Spindel-Drehzahlvereinbarungen	G92, G96, G97
M	Konfigurationseinstellungen Messen	G26, G27, G28
N	Mehrkanalprogrammierung	G98, G99
O	Definitionen und Festlegungen	G6

Die G-Befehle legen die gesamte Programmsteuerung fest.

Es können maximal zwei Wegbedingungen aus unterschiedlichen Gruppen in einem NC-Satz programmiert werden.

Alle Wegbedingungen der Gruppen B, D und F sowie die Wegbedingungen G22, G23, G29, G31 - G33, G61 - G63, G70, G71, G92 der Gruppen A, H und K dürfen in einem NC-Satz nur allein programmiert werden.

Die Wegbedingungen der Gruppen J und K dürfen nicht mit G1 - G3 in einem NC-Satz programmiert werden.

Es werden jedoch noch weitere im einzelnen angegebene Einschränkungen für Wegbedingungen vereinbart, die sich nicht gemeinsam mit anderen programmieren lassen (z.B. G2/G3 mit G41/G42).

Die fett markierten oder eingeklammerten zueinander alternativen Wegbedingungen einer Untergruppe sind prinzipiell innerhalb ihrer Gruppe selbsthaltend. In den Gruppen D und H sind jeweils zwei Wegbedingungen selbsthaltend. G92 ist stets selbsthaltend.

Nicht selbsthaltend sind die Wegbedingungen G4, G9, G10 - G14, G22 - G33, G61 - G63, G72 - G75, G80 - G89.

#### Wichtiger Hinweis:

Für die Bearbeitung mit angetriebenen Fräswerkzeugen gilt die Programmieranleitung PAL-Fräsen oder es gelten bearbeitungsebenenabhängig festgelegte eingeschränkte Programmierregeln.





## Technologieprogrammierung bei den Wegbedingungen

Mit den Wegbedingungen können in den meisten Fällen die technologischen Adressen F, E, S, M - M auch zweifach - zusammen mit einem G-Befehl oder auch als eigener NC-Satz ohne G-Befehl programmiert werden. Welche Technologieadressen bei einem Wegbefehl programmiert werden können, ist in der NC-Satz-Syntax im einzelnen festgelegt.

Die Programmierung eines Werkzeugwechsels ist allein sowie zusammen mit G0, G1 und G90 bis G97 zugelassen.

### Tabelle der Ausführungsreihenfolgen der Technologie und Zusatzfunktionen

werden vor einem Verfahrbefehl ausgeführt		werden nach einem Verfahrbefehl ausgeführt	
		<b>M0</b>	Programmierter Halt
		<b>M1</b>	Wahlweiser Halt
<b>M3/ M4</b>	Spindel ein rechts/links	<b>M5</b>	Spindel ausschalten
<b>M7/ M8</b>	Kühlmittel 1/2 ein	<b>M9</b>	Kühlmittel ausschalten
<b>M10</b>	Reitstock-Pinole setzen	<b>M11</b>	Reitstock-Pinole lösen
<b>M21</b>	C-Achse klemmen	<b>M22</b>	C-Achse freigeben
<b>M23/ M24</b>	Fräswerkzeug-Spindel ein rechts/links	<b>M25</b>	Fräswerkzeug-Spindel aus
<b>F</b>	Vorschub		
<b>S</b>	Spindeldrehzahl	<b>M17</b>	Unterprogrammende
<b>T</b>	Werkzeugwechsel	<b>M30</b>	Programmende

Beim Programmieren der Spindeldrehzahl wartet die Steuerung beim Übergang von Werkzeugstillstand oder Eingangsbewegungen in Vorschubbewegungen das Erreichen der Drehzahl ab.

## Spezielle Satzelemente

### Satznummer

- N** Am Anfang eines jeden NC-Satzes kann eine Satznummer programmiert werden.

### Kommentare

Damit ein NC-Programm übersichtlich und nachvollziehbar angelegt werden kann, gibt es die Möglichkeit, Erläuterungen und Kommentare zu einzelnen NC-Sätzen oder ganzen Programmteilen in das NC-Programm aufzunehmen. Um die Kommentare von den eigentlichen Programmsätzen zu unterscheiden, werden sie mit einem besonderen Zeichen begonnen. Die Kommentare werden von der CNC-Steuerung mit Ausnahme des Einrichtblattes überlesen.

- :** Als Kommentar-Anfangszeichen wird ein ';' (Semikolon) verwendet.  
Vom Kommentarzeichen ';' an wird der Rest der Zeile als Kommentar betrachtet.  
Ausnahme ist das Zeilenfortsetzungszeichen als letztes Zeichen einer Zeile.

### Fortsetzungszeilen

- ~** Fortsetzungszeilen werden mit einer '~' (Tilde) als letztem Zeichen der vorhergehenden Zeile gekennzeichnet.  
Am Anfang einer Fortsetzungszeile darf keine Satznummer (Adresse N) stehen.

### Leerzeichen

- Leerzeichen vor Adressen sind nicht notwendig - erhöhen aber die Lesbarkeit.

## **Einschaltzustand**

Mit dem Start eines NC-Programmes geht die PAL2019-Steuerung von folgendem Einschaltzustand der G-Befehle aus:

**G17, G90, G53, G40, G1, G94, G97**, (G70/G71 aus Optionen)

Folgende Zusatzfunktionen sind beim Programmstart angewählt:

**M5, M9, M60**

Für die Vorschub- und Drehzahlregister gilt beim Programmstart:

**F0.0, E0.0, S0**

Der Werkzeugbezugspunkt steht auf den Maximalwerten des Verfahrbereiches oder auf den Achswerten eines konfigurierten Werkzeugwechsellpunktes.

## Festlegungen für die Syntaxbeschreibung

### NC-Satz-Syntaxzeile

Ein NC-Satz als Programmzeile besteht aus einem oder mehreren G-Befehlen gefolgt von der Liste der programmierbaren obligaten und optionalen Adressen, die mit diesem oder diesen G-Befehlen programmiert werden können. Es werden für einige Wegbefehle auch alternative NC-Satz-Syntaxzeilen bei komplexeren Adressabhängigkeiten angegeben.

### Adressen und Adressgruppen

#### Adressen

X

So werden die obligaten Adressen bezeichnet, die zusammen mit dem G-Befehl programmiert werden müssen.

#### Optionale Adressen

X

Die optionalen Adressen müssen nicht programmiert werden, da es für sie eine steuerungsinterne Vorbelegung des Adresswertes gibt, die verwendet wird, wenn im NC-Satz nichts anderes steht. Diese Voreinstellung gilt nur für diesen Wegbefehl.

[0]

Der zugehörige voreingestellte Adresszahlenwert oder eine Berechnungsformel steht bei den Adress-Erklärungen der NC-Satz-Syntaxzeile in eckigen Klammern hinter dem Adressnamen oder bei textuell angegebenen Voreinstellungen (z.B. Werkzeugeinstellwinkel) in kursiver Schrift hinter dem Erläuterungstext zum Adressnamen. Bei den selbsthaltenden optionalen (modal wirkenden) Adressen, Vorschub F, Feinkonturvorschub E, Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit S, M-Zusatzfunktionen, werden diese Werte standardmäßig als globale Vorbelegung verwendet.

#### Adressgruppen

( X  
Y )

Mehrere Adressen und/oder optionale Adressen können mit runden Klammern zu Adressgruppen zusammenfasst werden.

#### Alternative Adressen und alternative Adressgruppen

X |  
Y  
X /  
Y  
X/Y

Gibt es für eine Adresse oder eine Adressgruppe in der NC-Satz-Syntax Alternativen, so werden diese durch Schrägstrich getrennt.

Sind zwei oder mehrere Adressen jeweils durch Schrägstrich getrennt, so kann von diesen nur eine programmiert werden. Diese Schrägstrichregelung gilt für Adressen, optionale Adressen, Adressen mit Adresswert und auch für die in runden Klammern zusammengefassten Adressgruppen.

## Elementare Befehle nach DIN 66025

<b>G0</b>	Linearinterpolation im Eilgang
<b>G1</b>	Linearinterpolation im Vorschub
<b>G2</b>	Kreisinterpolation im Uhrzeigersinn
<b>G3</b>	Kreisinterpolation entgegen dem Uhrzeigersinn
<b>G4</b>	Verweildauer
<b>G5</b>	Werkzeugverschleiß
•	Schwesterwerkzeuge
<b>G6</b>	Modale Adressen der Werkzeugwechsellpunktanfahrt
<b>G9</b>	Genauhalt
<b>G10</b>	Linearinterpolation im Eilgang in Polarkoordinaten
<b>G11</b>	Linearinterpolation im Vorschub in Polarkoordinaten
<b>G12</b>	Kreisinterpolation im Uhrzeigersinn in Polarkoordinaten
<b>G13</b>	Kreisinterpolation entgegen dem Uhrzeigersinn in Polarkoordinaten
<b>G14</b>	Werkzeugwechsellpunkt anfahren
<b>G17</b> / <b>G18</b> / <b>G19</b>	Kreisbogen-Interpolationsebenen
<b>G22</b>	Unterprogrammaufruf
<b>G23</b>	Programmteilwiederholung
<b>G29</b>	Programmsprung
<b>G40</b>	Abwahl der Fräserradiuskorrektur
<b>G41</b> / <b>G42</b>	Anwahl der Fräserradiuskorrektur
•	Anfahr- und Abfahrstrategien von Werkzeugen an die Kontur
<b>G45</b>	Lineares tangenciales An- oder Abfahren an eine Kontur
<b>G46</b>	Tangenciales An- oder Abfahren an eine Kontur im Viertelkreis
<b>G47</b>	Tangenciales An- oder Abfahren an eine Kontur im Halbkreis
<b>G50</b>	Aufheben von inkrementellen Nullpunktverschiebungen und Drehungen
<b>G51</b>	Einstellbare Nullpunkte setzen
<b>G52</b>	Satzweise Interpolation in Maschinenkoordinaten
<b>G53</b>	Maschinennullpunkt
<b>G54-G57</b>	Einstellbare Nullpunkte
<b>G58</b>	Inkrementelle Nullpunktverschiebung in Polarkoordinaten und Drehung
<b>G59</b>	Inkrementelle Nullpunktverschiebung und Drehung

<b>G61</b>	Linearinterpolation für Konturzüge
<b>G62</b>	Kreisinterpolation im Uhrzeigersinn für Konturzüge
<b>G63</b>	Kreisinterpolation entgegen dem Uhrzeigersinn für Konturzüge
<b>G66</b>	Spiegeln
<b>G67</b>	Skalieren
<b>G70</b>	Umschaltung auf Maßeinheit Zoll (Inch)
<b>G71</b>	Umschaltung auf Maßeinheit Millimeter (mm)
<b>G90</b>	Absolutmaßangabe
<b>G91</b>	Kettenmaßangabe
<b>G94</b>	Vorschub in Millimeter pro Minute
<b>G95</b>	Vorschub in Millimeter pro Umdrehung
<b>G96</b>	Konstante Schnittgeschwindigkeit
<b>G97</b>	Konstante Drehzahl

## G0 - Linearinterpolation im Eilgang

### Funktion

Der Befehl G0 erzeugt eine Bewegung im Eilgang. Der programmierte Zielpunkt wird linear im Eilgang mit größtmöglicher Geschwindigkeit angefahren. Alle Achsen werden interpoliert verfahren, d.h. sie erreichen den jeweiligen Zielwert gleichzeitig.

Die Bewegung im Eilgang endet immer mit einem Genauhalt.

### NC-Satz

**G0** X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI A/AA/AI B/BA/BI C/CA/CI G F S M M T TC  
TR TX TY TZ

### Adressen

Zielpunkt	
<b>X / XA / XI</b>	X-Koordinate des Zielpunktes
	XA    absolute Koordinate
	XI    inkrementelle Koordinate bezogen auf die aktuelle Werkzeugposition
	X     absolute oder inkrementelle Koordinate gesteuert durch G90/G91
<b>Y / YA / YI</b>	Y-Koordinate des Zielpunktes
	YA    absolute Koordinate
	YI    inkrementelle Koordinate bezogen auf die aktuelle Werkzeugposition
	Y     absolute oder inkrementelle Koordinate gesteuert durch G90/G91
<b>Z / ZA / ZI</b>	Z-Koordinate des Zielpunktes
	ZA    absolute Koordinate
	ZI    inkrementelle Koordinate bezogen auf die aktuelle Werkzeugposition
	Z     absolute oder inkrementelle Koordinate gesteuert durch G90/G91
Rundachsen	
<b>A / AA / AI</b>	Wert der A-Achse
	AA    absolut
	AI    inkrementell
	A     G90/G91
<b>B / BA / BI</b>	Wert der B-Achse
	BA    absolut
	BI    inkrementell
	B     G90/G91
<b>C / CA / CI</b>	Wert der C-Achse
	CA    absolut
	CI    inkrementell



	C	G90/G91
<b>G</b>	weiterer G-Befehl	
<b>Schnittwerte</b>		
<b>F</b>	Vorschub	
<b>S</b>	Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit	
<b>M</b>	Maschinenbefehl	
<b>Werkzeug</b>		
<b>T</b>	Werkzeug	
<b>TC</b>	Korrekturwertsatz	
<b>TR</b>	Inkrementelle Veränderung Werkzeugradiuskorrektur	
<b>TX</b>	Inkrementelle Veränderung Werkzeugkorrektur in X	
<b>TY</b>	Inkrementelle Veränderung Werkzeugkorrektur in Y	
<b>TZ</b>	Inkrementelle Veränderung Werkzeugkorrektur in Z	

### **Programmierhinweise**

Es gelten die allgemeinen Regeln zur Abarbeitungsreihenfolge bei mehreren Anweisungen in einem NC-Satz.

## G1 - Linearinterpolation im Vorschub

### Funktion

Der Befehl G1 erzeugt eine Bewegung im Vorschub. Der programmierte Zielpunkt wird linear mit dem aktiven Vorschub angefahren. Alle Achsen werden interpoliert verfahren, d.h. sie erreichen den jeweiligen Zielwert gleichzeitig.

Der Befehl unterstützt eine Fase oder Verrundung zum nächsten Konturelement sowie einfache geometrische Funktionen (Länge und Winkel der Strecke).

### NC-Satz

G1 X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI D AS RN H G F E S M M T TC TR TX TY  
TZ  
G1 X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI ( A/AA/AI | B/BA/BI | C/CA/CI ) G F E S M M  
T TC TR TX TY TZ

### Adressen

		Zielpunkt
X / XA / XI		X-Koordinate des Zielpunktes
	XA	absolute Koordinate
	XI	inkrementelle Koordinate bezogen auf die aktuelle Werkzeugposition
	X	absolute oder inkrementelle Koordinate gesteuert durch G90/G91
Y / YA / YI		Y-Koordinate des Zielpunktes
	YA	absolute Koordinate
	YI	inkrementelle Koordinate bezogen auf die aktuelle Werkzeugposition
	Y	absolute oder inkrementelle Koordinate gesteuert durch G90/G91
Z / ZA / ZI		Z-Koordinate des Zielpunktes
	ZA	absolute Koordinate
	ZI	inkrementelle Koordinate bezogen auf die aktuelle Werkzeugposition
	Z	absolute oder inkrementelle Koordinate gesteuert durch G90/G91
		Rundachsen
A / AA / AI		Wert der A-Achse
	AA	absolut
	AI	inkrementell
	A	G90/G91
B / BA / BI		Wert der B-Achse
	BA	absolut
	BI	inkrementell
	B	G90/G91
C / CA / CI		Wert der C-Achse

		CA	absolut
		CI	inkrementell
		C	G90/G91
<b>Strecke</b>			
<b>D</b>		Länge (positiv) Die Länge wird in der aktiven Interpolationsebene gemessen.	
<b>AS</b>		Anstiegswinkel Der Anstiegswinkel wird in der aktiven Interpolationsebene gemessen.	
<b>RN</b>	[0]	Übergangselement >0 Verrundungsradius <0 Fasenbreite	
<b>Lösungsauswahl</b>			
<b>H</b>	[1]	Winkelkriterium	
		1	kleinerer Anstiegswinkel
		2	größerer Anstiegswinkel
<b>G</b>		weiterer G-Befehl	
<b>Schnittwerte</b>			
<b>F</b>		Vorschub	
<b>E</b>	[F]	Feinvorschub	
<b>S</b>		Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit	
<b>M</b>		Maschinenbefehl	
<b>Werkzeug</b>			
<b>T</b>		Werkzeug	
<b>TC</b>		Korrekturwertsatz	
<b>TR</b>		Inkrementelle Veränderung Werkzeugradiuskorrektur	
<b>TX</b>		Inkrementelle Veränderung Werkzeugkorrektur in X	
<b>TY</b>		Inkrementelle Veränderung Werkzeugkorrektur in Y	
<b>TZ</b>		Inkrementelle Veränderung Werkzeugkorrektur in Z	

### **! Programmierhinweise**

Es gelten die allgemeinen Regeln zur Abarbeitungsreihenfolge bei mehreren Anweisungen in einem NC-Satz.

### **Selbthaltefunktion**

Werden eine Länge (D) oder ein Winkel (A) programmiert, so wird die Selbsthaltefunktion für die ersten beiden Geometrieachsen der aktiven Interpolationsebene ausgesetzt.

### **Lösungsauswahl**

Die NC bestimmt aus allen programmierten Adressen die resultierende Bewegung. Bei unzureichenden oder widersprüchlichen Angaben beendet die NC die Programmausführung mit einer Fehlermeldung. Wenn mehr als eine Bewegung den Vorgaben entspricht, erfolgt die Auswahl über die programmierte Lösungsauswahl.

Für den Fall, dass eine Länge (D) aber kein Winkel (W) programmiert wird, können sich zwei unterschiedliche Lösungen ergeben. Als Lösungsauswahl kommt dann das Winkelkriterium (H) zum tragen.

### **Übergangselement**

Das Übergangselement wird am Übergang zur nächsten Bewegung in der Interpolationsebene eingefügt. Auf dem Übergangselement findet keine Bewegung in der Zustellachse statt. Die gesamte Zustellung ist vorher abgeschlossen.

## G2 - Kreisinterpolation im Uhrzeigersinn

### Funktion

Der Befehl G2 erzeugt eine Bewegung auf einem Kreisbogen im Uhrzeigersinn. Der programmierte Zielpunkt wird auf einem Kreisbogen in der aktiven Interpolationsebene und linear in der Zustellachse mit dem aktiven Vorschub angefahren. Alle Achsen werden interpoliert verfahren, d.h. sie erreichen den jeweiligen Zielwert gleichzeitig.

Der Befehl unterstützt eine Fase oder Verrundung zum nächsten Konturelement sowie einfache geometrische Funktionen (Radius und Winkel des Kreisbogens).

### NC-Satz

**G2** **X/XA/XI** **Y/YA/YI** **Z/ZA/ZI** ( **I/IA** | **J/JA** | **AO** ) / **R** **RN** **O** **G** **F** **E** **S** **M** **M**

### Adressen

		Zielpunkt
<b>X</b> / <b>XA</b> / <b>XI</b>		X-Koordinate des Zielpunktes
	<b>XA</b>	absolute Koordinate
	<b>XI</b>	inkrementelle Koordinate bezogen auf die aktuelle Werkzeugposition
	<b>X</b>	absolute oder inkrementelle Koordinate gesteuert durch G90/G91
<b>Y</b> / <b>YA</b> / <b>YI</b>		Y-Koordinate des Zielpunktes
	<b>YA</b>	absolute Koordinate
	<b>YI</b>	inkrementelle Koordinate bezogen auf die aktuelle Werkzeugposition
	<b>Y</b>	absolute oder inkrementelle Koordinate gesteuert durch G90/G91
<b>Z</b> / <b>ZA</b> / <b>ZI</b>		Z-Koordinate des Zielpunktes
	<b>ZA</b>	absolute Koordinate
	<b>ZI</b>	inkrementelle Koordinate bezogen auf die aktuelle Werkzeugposition
	<b>Z</b>	absolute oder inkrementelle Koordinate gesteuert durch G90/G91
		Kreisbogen
<b>I</b> / <b>IA</b>		X-Koordinate des Mittelpunktes
	<b>IA</b>	absolute Werkstückkoordinate
	<b>I</b>	inkrementelle Koordinate zur aktuellen Werkzeugposition
<b>J</b> / <b>JA</b>		Y-Koordinate des Mittelpunktes
	<b>JA</b>	absolute Werkstückkoordinate
	<b>J</b>	inkrementelle Koordinate zur aktuellen Werkzeugposition
<b>R</b>		Radius des Kreisbogens und Lösungsauswahl >0 kürzerer Bogen <0 längerer Bogen
<b>AO</b>		Öffnungswinkel (positiv) Der Öffnungswinkel wird ohne Vorzeichen programmiert, weil die Orientierung des

		Kreisbogens über den Befehl festgelegt wird.
<b>RN</b>	[0]	Übergangselement >0 Verrundungsradius <0 Fasenbreite
<b>Lösungsauswahl</b>		
<b>O</b>	[1]	Längenkriterium
	1	kürzerer Bogen
	2	längerer Bogen
<b>G</b>		weiterer G-Befehl
<b>Schnittwerte</b>		
<b>F</b>		Vorschub
<b>E</b>	[F]	Feinvorschub
<b>S</b>		Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit
<b>M</b>		Maschinenbefehl

### ! Programmierhinweise

Es gelten die allgemeinen Regeln zur Abarbeitungsreihenfolge bei mehreren Anweisungen in einem NC-Satz.

Je nach Ebenenanwahl können nur die zu dieser Bearbeitungsebene gehörenden Mittelpunktkoordinaten programmiert werden.

### Orientierung des Kreisbogens

Die Angabe 'im Uhrzeigersinn' oder 'entgegen dem Uhrzeigersinn' gilt für die Relativbewegung des Werkzeuges gegenüber dem Werkstück bei Blick auf die Interpolationsebene in negativer Richtung der auf dieser Ebene senkrecht stehenden Koordinatenachse (rechtsdrehendes Koordinatensystem).

### Selbthaltefunktion

Die Selbsthaltefunktion wird bei einer nicht programmierten Koordinate nur dann verwendet, wenn dies für die Bestimmung der Bewegung mit AO oder R notwendig ist.

### Lösungsauswahl

Die NC bestimmt aus allen programmierten Adressen die resultierende Bewegung. Bei unzureichenden oder widersprüchlichen Angaben beendet die NC die Programmausführung mit einer Fehlermeldung. Wenn mehr als eine Bewegung den Vorgaben entspricht, erfolgt die Auswahl über die programmierte Lösungsauswahl.

Bei der Programmierung des Radius (R) erfolgt die Lösungsauswahl zusätzlich über das Vorzeichen des Radius nach dem Längenkriterium, falls die Lösungsauswahl (O) nicht explizit vorgegeben wird.

Die Programmierung des Mittelpunktes und nur einer Zielpunktcoordinate ist zulässig. In diesem Fall erfolgt die Lösungsauswahl über die Adresse O.

### Vollkreisbewegung

Die Selbsthaltefunktion für beide Zielpunktkoordinaten der Interpolationsebene erzeugt bei der Programmierung des Mittelpunktes eine Vollkreisbewegung und bei der Programmierung des Kreisradius oder des Öffnungswinkels ohne Mittelpunktkoordinaten eine Nullbewegung.

### **Übergangselement**

Das Übergangselement wird am Übergang zur nächsten Bewegung in der Interpolationsebene eingefügt. Auf dem Übergangselement findet keine Bewegung in der Zustellachse statt. Die gesamte Zustellung ist vorher abgeschlossen.

## G3 - Kreisinterpolation entgegen dem Uhrzeigersinn

### Funktion

Der Befehl G3 erzeugt eine Bewegung auf einem Kreisbogen entgegen dem Uhrzeigersinn. Der programmierte Zielpunkt wird auf einem Kreisbogen in der aktiven Interpolationsebene und linear in der Zustellachse mit dem aktiven Vorschub angefahren. Alle Achsen werden interpoliert verfahren, d.h. sie erreichen den jeweiligen Zielwert gleichzeitig.

Der Befehl unterstützt eine Fase oder Verrundung zum nächsten Konturelement sowie einfache geometrische Funktionen (Radius und Winkel des Kreisbogens).

### NC-Satz

**G3** **X/XA/XI** **Y/YA/YI** **Z/ZA/ZI** ( **I/IA** | **J/JA** | **AO** ) / **R** **RN** **O** **G** **F** **E** **S** **M** **M**

### Adressen

		Zielpunkt
<b>X</b> / <b>XA</b> / <b>XI</b>		X-Koordinate des Zielpunktes
	<b>XA</b>	absolute Koordinate
	<b>XI</b>	inkrementelle Koordinate bezogen auf die aktuelle Werkzeugposition
	<b>X</b>	absolute oder inkrementelle Koordinate gesteuert durch G90/G91
<b>Y</b> / <b>YA</b> / <b>YI</b>		Y-Koordinate des Zielpunktes
	<b>YA</b>	absolute Koordinate
	<b>YI</b>	inkrementelle Koordinate bezogen auf die aktuelle Werkzeugposition
	<b>Y</b>	absolute oder inkrementelle Koordinate gesteuert durch G90/G91
<b>Z</b> / <b>ZA</b> / <b>ZI</b>		Z-Koordinate des Zielpunktes
	<b>ZA</b>	absolute Koordinate
	<b>ZI</b>	inkrementelle Koordinate bezogen auf die aktuelle Werkzeugposition
	<b>Z</b>	absolute oder inkrementelle Koordinate gesteuert durch G90/G91
		Kreisbogen
<b>I</b> / <b>IA</b>		X-Koordinate des Mittelpunktes
	<b>IA</b>	absolute Werkstückkoordinate
	<b>I</b>	inkrementelle Koordinate zur aktuellen Werkzeugposition
<b>J</b> / <b>JA</b>		Y-Koordinate des Mittelpunktes
	<b>JA</b>	absolute Werkstückkoordinate
	<b>J</b>	inkrementelle Koordinate zur aktuellen Werkzeugposition
<b>R</b>		Radius des Kreisbogens und Lösungsauswahl >0 kürzerer Bogen <0 längerer Bogen
<b>AO</b>		Öffnungswinkel (positiv) Der Öffnungswinkel wird ohne Vorzeichen programmiert, weil die Orientierung des



		Kreisbogens über den Befehl festgelegt wird.
<b>RN</b>	[0]	Übergangselement >0 Verrundungsradius <0 Fasenbreite
<b>Lösungsauswahl</b>		
<b>O</b>	[1]	Längenkriterium
	1	kürzerer Bogen
	2	längerer Bogen
<b>G</b>		weiterer G-Befehl
<b>Schnittwerte</b>		
<b>F</b>		Vorschub
<b>E</b>	[F]	Feinvorschub
<b>S</b>		Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit
<b>M</b>		Maschinenbefehl

### ! Programmierhinweise

Es gelten die allgemeinen Regeln zur Abarbeitungsreihenfolge bei mehreren Anweisungen in einem NC-Satz.

Je nach Ebenenanwahl können nur die zu dieser Bearbeitungsebene gehörenden Mittelpunktkoordinaten programmiert werden.

### Orientierung des Kreisbogens

Die Angabe 'im Uhrzeigersinn' oder 'entgegen dem Uhrzeigersinn' gilt für die Relativbewegung des Werkzeuges gegenüber dem Werkstück bei Blick auf die Interpolationsebene in negativer Richtung der auf dieser Ebene senkrecht stehenden Koordinatenachse (rechtsdrehendes Koordinatensystem).

### Selbthaltefunktion

Die Selbsthaltefunktion wird bei einer nicht programmierten Koordinate nur dann verwendet, wenn dies für die Bestimmung der Bewegung mit AO oder R notwendig ist.

### Lösungsauswahl

Die NC bestimmt aus allen programmierten Adressen die resultierende Bewegung. Bei unzureichenden oder widersprüchlichen Angaben beendet die NC die Programmausführung mit einer Fehlermeldung. Wenn mehr als eine Bewegung den Vorgaben entspricht, erfolgt die Auswahl über die programmierte Lösungsauswahl.

Bei der Programmierung des Radius (R) erfolgt die Lösungsauswahl zusätzlich über das Vorzeichen des Radius nach dem Längenkriterium, falls die Lösungsauswahl (O) nicht explizit vorgegeben wird.

Die Programmierung des Mittelpunktes und nur einer Zielpunktcoordinate ist zulässig. In diesem Fall erfolgt die Lösungsauswahl über die Adresse O.

### Vollkreisbewegung

Die Selbsthaltefunktion für beide Zielpunktkoordinaten der Interpolationsebene erzeugt bei der Programmierung des Mittelpunktes eine Vollkreisbewegung und bei der Programmierung des Kreisradius oder des Öffnungswinkels ohne Mittelpunktkoordinaten eine Nullbewegung.

### **Übergangselement**

Das Übergangselement wird am Übergang zur nächsten Bewegung in der Interpolationsebene eingefügt. Auf dem Übergangselement findet keine Bewegung in der Zustellachse statt. Die gesamte Zustellung ist vorher abgeschlossen.

## G4 - Verweildauer

### Funktion

Der Befehl G4 unterbricht die Programmausführung für eine angegebene Zeit. Die Verweilzeit kann in Sekunden oder in Umdrehungen der aktiven Spindel programmiert werden.

### NC-Satz

**G4 U O**

### Adressen

<b>U</b>		Verweilzeit	
<b>O</b>	[1]	Verweilzeiteinheit	
		1	Sekunden
		2	Umdrehungen

### **!** Programmierhinweise

Der Befehl G4 wird zum Spanbruch, Freischneiden des Werkzeuges oder Entspannen programmiert.

## G5 - Werkzeugverschleiß

### Funktion

Der Befehl G5 setzt die Verschleißkorrekturen für ein Werkzeug. Liegt der akkumulierte Verschleiß über einer gegebenen Toleranz, wird das Werkzeug im weiteren Programmablauf als verschliffen angesehen. Das Einwechseln eines verschliffenen Werkzeugs führt auf einen Fehler, außer dem Werkzeug ist ein Schwesterwerkzeug zugeordnet, das dann stattdessen eingewechselt wird.

Die programmierten Verschleißkorrekturen werden zu den aktuellen Werten hinzu addiert. Beim Einrichten oder Einwechseln eines neuen Werkzeugs werden alle betroffenen Verschleißkorrekturwerte auf Null gesetzt.

Änderungen am aktiven Werkzeug werden sofort wirksam.

### NC-Satz

**G5 T TC VR VX VY VZ RK XK YK ZK**

### Adressen

Werkzeug		
<b>T</b>		Werkzeugnummer
<b>TC</b>	[1]	Korrekturwertsatz
Verschleiß		
<b>VR</b>	[0]	Radius-Verschleißkorrekturwert (inkrementell)
<b>VX</b>	[0]	X-Verschleißkorrekturwert (inkrementell)
<b>VY</b>	[0]	Y-Verschleißkorrekturwert (inkrementell)
<b>VZ</b>	[0]	Z-Verschleißkorrekturwert (inkrementell)
Toleranzen		
<b>RK</b>	[0]	Maximal zulässiger Verschleiß des Radius
<b>XK</b>	[0]	Maximal zulässiger Verschleiß in X
<b>YK</b>	[0]	Maximal zulässiger Verschleiß in Y
<b>ZK</b>	[0]	Maximal zulässiger Verschleiß in Z

### ! Programmierhinweise

Die Angabe der Toleranz RK ist nur bei Fräswerkzeugen sinnvoll, da der Verschleiß bei Drehwerkzeugen abhängig von der Bearbeitungsrichtung ist.

## Schwesterwerkzeuge

### Schwesterwerkzeugsteuerung

Eine automatische Schwesterwerkzeugsteuerung setzt voraus, dass der Werkzeugaufruf parametrisiert, d.h. über eine Parameterwertsteuerung  $T=P(NR)$  mit einer Parameternummer NR, erfolgt, so dass mit einer Änderung des Parameterwertes des Parameters P(NR) durch den Werkzeugaufruf  $T=P(NR)$  ein anderes Werkzeug als Schwesterwerkzeug aufgerufen wird.

Im Fall, dass der Betrag des Verschleißes beim Fräsen in R oder in Z die Betragsmaxima RK oder ZK bzw. beim Drehen in Z und X die Betragsmaxima ZK oder XK übersteigt wird vom Zyklus G5 für  $IT>0$  und  $IN>0$  ein Schwesterwerkzeug für das verschlissene Werkzeug  $T=P(IT)$  durch Änderung des Parameterwertes P(IT) in  $P(IT)=IN$  definiert.

Damit wird bei einem erneuten Werkzeugaufruf mit  $T=P(IT) = IN$  das Schwesterwerkzeug mit der Werkzeugnummer IN aufgerufen.

### ! Programmierhinweise

Die Verschleißkorrekturen in Z sind beim Fräsworkzeugen in Z-Richtung stets wirksam. Die Radius-Verschleißkorrektur ist jedoch nur bei eingeschalteter Fräserradiuskompensation G41/G42 wirksam.

Bei Drehwerkzeugen werden die Verschleißkorrekturen in Z und X berücksichtigt, jedoch wird kein Schneidenradiusverschleiß berechnet.

Beim Einrichten eines neuen Werkzeugs werden die Verschleißkorrekturen auf null gesetzt.

Beispiel: Werkzeug T2 habe das Schwesterwerkzeug unter T11. Mit den frei wählbaren Parameternummern 1002 und 1011 setzen wir:  $P1002=2$  und  $P1011=11$  und das Werkzeug T2 wird im NC-Programm aufgerufen mit  $T=P1002$ . Soll das Schwesterwerkzeug T11 statt T2 verwendet werden setzt G5 den Wert von  $P1002=11$  und bei weiteren Aufrufen von  $T=P1002$  wird somit Werkzeug T11 eingewechselt.

## G6 - Modale Adressen der Werkzeugwechsellpunktanfahrt

### Funktion

Der Befehl G6 setzt die modalen Daten für die Anfahrt zum Werkzeugwechsellpunkt.

Die Anfahrt zum Werkzeugwechsellpunkt erfolgt mit dem Befehl G14 und ist spezifisch für jede Werkzeugmaschine. Der Maschinenhersteller stellt die notwendigen Daten - wie zum Beispiel den Werkzeugwechsellpunkt - in der Maschinenkonfiguration bereit. Der Befehl G6 überschreibt grundlegende Werte. Die Änderungen gelten nur innerhalb des NC-Programms. Bei Programmstart werden die Daten wieder komplett aus der Konfiguration initialisiert.

Die Daten können auch mehrfach im Parameterraum vorliegen. In diesem Fall gibt die Adresse SP die erste Parameternummer des Datensatzes vor.

Alle nicht programmierten Werte bleiben unverändert.

### NC-Satz

**G6** SP LO XT YT ZT AT BT CT DT HT IT JT KT XO YO ZO AO BO CO  
VO DO XP YP ZP AP BP CP XW YW ZW AW BW CW

### Adressen

<b>SP</b>	[8200]	Erste Parameternummer der Daten
<b>LO</b>		Unterprogrammnummer
<b>XT</b>		Inkrementelle Freifahrlänge in X
<b>YT</b>		Inkrementelle Freifahrlänge in Y
<b>ZT</b>		Inkrementelle Freifahrlänge in Z
<b>Werkzeugnummern von Werkzeugmagazin 1</b>		
<b>AT</b>		Erste Werkzeugnummer für Magazin 1
<b>BT</b>		Letzte Werkzeugnummer für Magazin 1
<b>CT</b>		Erste Werkzeugnummer für Magazin 1 (2. Bereich)
<b>DT</b>		Letzte Werkzeugnummer für Magazin 1 (2. Bereich)
<b>Werkzeugnummern von Werkzeugmagazin 2</b>		
<b>HT</b>		Erste Werkzeugnummer für Magazin 2
<b>IT</b>		Letzte Werkzeugnummer für Magazin 2
<b>JT</b>		Erste Werkzeugnummer für Magazin 2 (2. Bereich)
<b>KT</b>		Letzte Werkzeugnummer für Magazin 2 (2. Bereich)
<b>Zwischenpunkt</b>		
<b>XO</b>		X-Koordinate des Zwischenpunktes
<b>YO</b>		Y-Koordinate des Zwischenpunktes

<b>ZO</b>		Z-Koordinate des Zwischenpunktes
<b>AO</b>		A-Koordinate des Zwischenpunktes
<b>BO</b>		B-Koordinate des Zwischenpunktes
<b>CO</b>		C-Koordinate des Zwischenpunktes
<b>VO</b>		Zwischenpunkt (Gegenspindel-Z-Achse)
<b>DO</b>		Zwischenpunkt (Gegenspindel-C-Achse)

#### **Werkzeugwechsellpunkt von Werkzeugmagazin 1**

<b>XP</b>		X-Koordinate des 1. Wechsellpunktes
<b>YP</b>		Y-Koordinate des 1. Wechsellpunktes
<b>ZP</b>		Z-Koordinate des 1. Wechsellpunktes
<b>AP</b>		A-Koordinate des 1. Wechsellpunktes
<b>BP</b>		B-Koordinate des 1. Wechsellpunktes
<b>CP</b>		C-Koordinate des 1. Wechsellpunktes

#### **Werkzeugwechsellpunkt von Werkzeugmagazin 2**

<b>XW</b>		X-Koordinate des 2. Wechsellpunktes
<b>YW</b>		Y-Koordinate des 2. Wechsellpunktes
<b>ZW</b>		Z-Koordinate des 2. Wechsellpunktes
<b>AW</b>		A-Koordinate des 2. Wechsellpunktes
<b>BW</b>		B-Koordinate des 2. Wechsellpunktes
<b>CW</b>		C-Koordinate des 2. Wechsellpunktes

### **! Programmierhinweise**

Alle notwendigen Daten wurden vom Maschinenhersteller in der Konfiguration hinterlegt und müssen nur in den seltensten Fällen im NC-Programm verändert werden.

Nicht alle Daten werden auf jeder Werkzeugmaschine tatsächlich verwendet, zum Beispiel die Werte für ein zweites Werkzeugmagazin.

## G9 - Genauhalt

### Funktion

Der Befehl G9 definiert eine programmierte Bewegung als Bewegung mit Genauhalt, d.h. die Vorschubgeschwindigkeit wird vor dem Erreichen des Zielpunktes so reduziert, dass alle Achsbewegungen mit den maschinenspezifisch konfigurierten Beschleunigungswerten im Zielpunkt zum Stehen kommen.

Da NC-Programme kontinuierlich und nur mit kleinen Vorschubreduzierungen an Konturelementübergängen abgearbeitet werden, führt dies durch den physikalisch bedingten Schleppfehler zum Brechen von Kanten.

Sollen die Koordinaten exakt angefahren werden, so muss der Befehl G9 programmiert werden.

Eine Bewegung im Eilgang endet immer mit einem Genauhalt.

### NC-Satz



### Programmierhinweise

Der Befehl ist satzmodal, gilt also nur im programmierten NC-Satz.



## G10 - Linearinterpolation im Eilgang in Polarkoordinaten

### Funktion

Der Befehl G10 erzeugt eine Bewegung im Eilgang. Der programmierte Zielpunkt wird linear im Eilgang mit größtmöglicher Geschwindigkeit angefahren. Alle Achsen werden interpoliert verfahren, d.h. sie erreichen den jeweiligen Zielwert gleichzeitig.

Im Unterschied zum Befehl G0 wird der Zielpunkt in der Interpolationsebene in Polarkoordinaten angegeben.

Die Bewegung im Eilgang endet immer mit einem Genauhalt.

### NC-Satz

**G10 RP AP/AI I/IA J/JA Z/ZA/ZI G F S M M T TC TR TX TY TZ**

### Adressen

		Zielpunkt
<b>RP</b>		Polarradius
<b>AP / AI</b>		Polarwinkel Der inkrementelle Polarwinkel wirkt inkrementell auf den Polarwinkel des Startpunktes der Bewegung. Die Verwendung ist nur zulässig, wenn Pol und Startpunkt verschieden sind.
		AP     absolut
		AI     inkrementell
<b>I / IA</b>	<i>[I0]</i>	X-Koordinate des Pols
		IA     absolut
		I     inkrementell auf den Startpunkt
<b>J / JA</b>	<i>[J0]</i>	Y-Koordinate des Pols
		JA     absolut
		J     inkrementell auf den Startpunkt
<b>Z / ZA / ZI</b>	<i>[Z10]</i>	Z-Koordinate des Zielpunktes
		ZA     absolut
		ZI     inkrementell auf den Startpunkt
		Z     absolut oder inkrementell gesteuert durch G90/G91
<b>G</b>		weiterer G-Befehl

### Schnittwerte

<b>F</b>		Vorschub
<b>S</b>		Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit
<b>M</b>		Maschinenbefehl

### Werkzeug

<b>T</b>		Werkzeug
<b>TC</b>		Korrekturwertsatz
<b>TR</b>		Inkrementelle Veränderung Werkzeugradiuskorrektur
<b>TX</b>		Inkrementelle Veränderung Werkzeugkorrektur in X
<b>TY</b>		Inkrementelle Veränderung Werkzeugkorrektur in Y
<b>TZ</b>		Inkrementelle Veränderung Werkzeugkorrektur in Z

### **! Programmierhinweise**

Es gelten die allgemeinen Regeln zur Abarbeitungsreihenfolge bei mehreren Anweisungen in einem NC-Satz.

Je nach Ebenenanwahl können nur die zu dieser Ebene gehörigen beiden Polkoordinaten programmiert werden.

## G11 - Linearinterpolation im Vorschub in Polarkoordinaten

### Funktion

Der Befehl G11 erzeugt eine Bewegung im Vorschub. Der programmierte Zielpunkt wird linear mit dem aktiven Vorschub angefahren. Alle Achsen werden interpoliert verfahren, d.h. sie erreichen den jeweiligen Zielwert gleichzeitig.

Im Unterschied zum Befehl G1 wird der Zielpunkt in der Interpolationsebene in Polarkoordinaten angegeben.

Der Befehl unterstützt eine Fase oder Verrundung zum nächsten Konturelement.

### NC-Satz

**G11 RP AP/AI I/IA J/JA Z/ZA/ZI RN G F E S M M T TC TR TX TY TZ**

### Adressen

		Zielpunkt
<b>RP</b>		Polarradius
<b>AP / AI</b>		Polarwinkel Der inkrementelle Polarwinkel wirkt inkrementell auf den Polarwinkel des Startpunktes der Bewegung. Die Verwendung ist nur zulässig, wenn Pol und Startpunkt verschieden sind.
		AP     absolut AI     inkrementell
<b>I / IA</b>	<i>[I0]</i>	X-Koordinate des Pols
		IA     absolut I     inkrementell auf den Startpunkt
<b>J / JA</b>	<i>[J0]</i>	Y-Koordinate des Pols
		JA     absolut J     inkrementell auf den Startpunkt
<b>Z / ZA / ZI</b>	<i>[ZI0]</i>	Z-Koordinate des Zielpunktes
		ZA     absolut ZI     inkrementell auf den Startpunkt Z     absolut oder inkrementell gesteuert durch G90/G91
<b>RN</b>	<i>[0]</i>	Übergangselement >0 Verrundungsradius <0 Fasenbreite
<b>G</b>		weiterer G-Befehl

### Schnittwerte

<b>F</b>		Vorschub
<b>E</b>	[F]	Feinvorschub
<b>S</b>		Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit
<b>M</b>		Maschinenbefehl
<b>Werkzeug</b>		
<b>T</b>		Werkzeug
<b>TC</b>		Korrekturwertsatz
<b>TR</b>		Inkrementelle Veränderung Werkzeugradiuskorrektur
<b>TX</b>		Inkrementelle Veränderung Werkzeugkorrektur in X
<b>TY</b>		Inkrementelle Veränderung Werkzeugkorrektur in Y
<b>TZ</b>		Inkrementelle Veränderung Werkzeugkorrektur in Z

### **! Programmierhinweise**

Es gelten die allgemeinen Regeln zur Abarbeitungsreihenfolge bei mehreren Anweisungen in einem NC-Satz.

Je nach Ebenenanwahl können nur die zu dieser Ebene gehörigen beiden Polkoordinaten programmiert werden.

### **Übergangselement**

Das Übergangselement wird am Übergang zur nächsten Bewegung in der Interpolationsebene eingefügt. Auf dem Übergangselement findet keine Bewegung in der Zustellachse statt. Die gesamte Zustellung ist vorher abgeschlossen.

## G12 - Kreisinterpolation im Uhrzeigersinn in Polarkoordinaten

### Funktion

Der Befehl G12 erzeugt eine Bewegung auf einem Kreisbogen im Uhrzeigersinn. Der programmierte Zielpunkt wird auf einem Kreisbogen in der aktiven Interpolationsebene und linear in der Zustellachse mit dem aktiven Vorschub angefahren. Alle Achsen werden interpoliert verfahren, d.h. sie erreichen den jeweiligen Zielwert gleichzeitig.

Im Unterschied zum Befehl G2 wird der Zielpunkt in der Interpolationsebene in Polarkoordinaten angegeben. Der Pol ist identisch zum Mittelpunkt des Kreisbogens.

### NC-Satz

**G12 AP/AI I/IA J/JA Z/ZA/ZI RN G F E S M M**

### Adressen

		Zielpunkt
<b>AP / AI</b>		Polarwinkel Der inkrementelle Polarwinkel wirkt inkrementell auf den Polarwinkel des Startpunktes der Bewegung. Die Verwendung ist nur zulässig, wenn Pol und Startpunkt verschieden sind.
	AP	absolut
	AI	inkrementell
<b>I / IA</b>	<i>[I0]</i>	X-Koordinate des Pols
	IA	absolut
	I	inkrementell auf den Startpunkt
<b>J / JA</b>	<i>[J0]</i>	Y-Koordinate des Pols
	JA	absolut
	J	inkrementell auf den Startpunkt
<b>Z / ZA / ZI</b>	<i>[ZI0]</i>	Z-Koordinate des Zielpunktes
	ZA	absolut
	ZI	inkrementell auf den Startpunkt
	Z	absolut oder inkrementell gesteuert durch G90/G91
<b>RN</b>	<i>[0]</i>	Übergangselement >0 Verrundungsradius <0 Fasenbreite
<b>G</b>		weiterer G-Befehl
<b>Schnittwerte</b>		
<b>F</b>		Vorschub
<b>E</b>	<i>[F]</i>	Feinvorschub

<b>S</b>	Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit
<b>M</b>	Maschinenbefehl

### **! Programmierhinweise**

Es gelten die allgemeinen Regeln zur Abarbeitungsreihenfolge bei mehreren Anweisungen in einem NC-Satz.

Je nach Ebenenanwahl können nur die zu dieser Ebene gehörigen beiden Polkoordinaten programmiert werden.

### **Orientierung des Kreisbogens**

Die Angabe 'im Uhrzeigersinn' oder 'entgegen dem Uhrzeigersinn' gilt für die Relativbewegung des Werkzeuges gegenüber dem Werkstück bei Blick auf die Interpolationsebene in negativer Richtung der auf dieser Ebene senkrecht stehenden Koordinatenachse (rechtsdrehendes Koordinatensystem).

### **Übergangselement**

Das Übergangselement wird am Übergang zur nächsten Bewegung in der Interpolationsebene eingefügt. Auf dem Übergangselement findet keine Bewegung in der Zustellachse statt. Die gesamte Zustellung ist vorher abgeschlossen.

## G13 - Kreisinterpolation entgegen dem Uhrzeigersinn in Polarkoordinaten

### Funktion

Der Befehl G13 erzeugt eine Bewegung auf einem Kreisbogen entgegen dem Uhrzeigersinn. Der programmierte Zielpunkt wird auf einem Kreisbogen in der aktiven Interpolationsebene und linear in der Zustellachse mit dem aktiven Vorschub angefahren. Alle Achsen werden interpoliert verfahren, d.h. sie erreichen den jeweiligen Zielwert gleichzeitig.

Im Unterschied zum Befehl G3 wird der Zielpunkt in der Interpolationsebene in Polarkoordinaten angegeben. Der Pol ist identisch zum Mittelpunkt des Kreisbogens.

### NC-Satz

**G13 AP/AI I/IA J/JA Z/ZA/ZI RN G F E S M M**

### Adressen

		Zielpunkt
<b>AP / AI</b>		Polarwinkel Der inkrementelle Polarwinkel wirkt inkrementell auf den Polarwinkel des Startpunktes der Bewegung. Die Verwendung ist nur zulässig, wenn Pol und Startpunkt verschieden sind.
	AP	absolut
	AI	inkrementell
<b>I / IA</b>	<i>[I0]</i>	X-Koordinate des Pols
	IA	absolut
	I	inkrementell auf den Startpunkt
<b>J / JA</b>	<i>[J0]</i>	Y-Koordinate des Pols
	JA	absolut
	J	inkrementell auf den Startpunkt
<b>Z / ZA / ZI</b>	<i>[ZI0]</i>	Z-Koordinate des Zielpunktes
	ZA	absolut
	ZI	inkrementell auf den Startpunkt
	Z	absolut oder inkrementell gesteuert durch G90/G91
<b>RN</b>	<i>[0]</i>	Übergangselement >0 Verrundungsradius <0 Fasenbreite
<b>G</b>		weiterer G-Befehl
<b>Schnittwerte</b>		
<b>F</b>		Vorschub

<b>E</b>	[F]	Feinvorschub
<b>S</b>		Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit
<b>M</b>		Maschinenbefehl

### **! Programmierhinweise**

Es gelten die allgemeinen Regeln zur Abarbeitungsreihenfolge bei mehreren Anweisungen in einem NC-Satz.

Je nach Ebenenanwahl können nur die zu dieser Ebene gehörigen beiden Polkoordinaten programmiert werden.

### **Orientierung des Kreisbogens**

Die Angabe 'im Uhrzeigersinn' oder 'entgegen dem Uhrzeigersinn' gilt für die Relativbewegung des Werkzeuges gegenüber dem Werkstück bei Blick auf die Interpolationsebene in negativer Richtung der auf dieser Ebene senkrecht stehenden Koordinatenachse (rechtsdrehendes Koordinatensystem).

### **Übergangselement**

Das Übergangselement wird am Übergang zur nächsten Bewegung in der Interpolationsebene eingefügt. Auf dem Übergangselement findet keine Bewegung in der Zustellachse statt. Die gesamte Zustellung ist vorher abgeschlossen.



## G14 - Werkzeugwechsellpunkt anfahren

### Funktion

Der Befehl G14 erzeugt eine Bewegung zum Werkzeugwechsellpunkt. Die Bewegung zum Werkzeugwechsellpunkt erfolgt gemäß den hinterlegten modalen Adressen (G6).

Der Bewegung zum Werkzeugwechsellpunkt kann zusätzlich ein Freifahren vorangestellt werden.

### NC-Satz

**G14** **XT** **YT** **ZT** **H** **SP** **M** **M**

### Adressen

		Freifahren
<b>XT</b>	[*]	Inkrementelle Freifahrt in X <i>Voreinstellung: * Konfigurationsdaten aus G6</i>
<b>YT</b>	[*]	Inkrementelle Freifahrt in Y <i>Voreinstellung: * Konfigurationsdaten aus G6</i>
<b>ZT</b>	[*]	Inkrementelle Freifahrt in Z <i>Voreinstellung: * Konfigurationsdaten aus G6</i>
		Optionen
<b>H</b>	[0]	Steueradresse für die Anfahrt zum Wechsellpunkt 0 alle Koordinaten werden gleichzeitig angefahren 1 erst in X und dann werden alle anderen Koordinaten angefahren 2 erst in Z und dann werden alle anderen Koordinaten angefahren
<b>SP</b>	[8200]	Erste Parameternummer der Konfigurationsdaten
<b>M</b>		Maschinenbefehl

### ! Programmierhinweise

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

### Freifahren

Der Befehl G14 unterstützt ein Freifahren vor der eigentlichen Bewegung zum Werkzeugwechsellpunkt über die Register XT, YT und ZT.

Ein Freifahren kann auch über die Optionen H1 und H2 erreicht werden.

### Konfiguration

Für die Programmierung des Befehls G14 sind keine Koordinatenangaben erforderlich, da die Art und Weise, wie der Werkzeugwechsellpunkt anzufahren ist, in den Konfigurationsdaten hinterlegt ist. Die Konfigurationsdaten werden über den Befehl G6 beginnend mit einer ersten Parameternummer (SP) modal hinterlegt.

Der Maschinenhersteller liefert eine sinnvolle Vorbelegung ab P8200 aus. Ein Wechsel der Konfigurationsdaten ist in den meisten Fällen nicht nötig.

## G17/G18/G19 - Kreisbogen-Interpolationsebenen

### Funktion

Mit dem Befehl G17 oder G18 oder G19 werden in einem kartesischen Koordinatensystem der Achsen X, Y, Z, das in dieser Achsreihenfolge ein Rechtssystem ist, jeweils zwei Koordinatenachsen als erste und zweite Geometrieachse einer Ebene festgelegt in denen die Kreisbogeninterpolation - etwa mit den Befehlen G2 und G3 - und die wichtige Radiuskompensation (als Schneidradius- oder Fräserradiuskompensation) ausgeführt wird. Die dritte Geometrieachse hat dann die Funktion der Zustellachse. Dabei muss die Reihenfolge dieser Achsen so festgelegt werden, dass alle drei möglichen Kombinationen der 3 Achsen X, Y, Z ein Rechtssystem bilden.

### NC-Satz

#### G17/G18/G19

<b>G17</b>	Kreisbogen-Interpolationsebene zwischen X und Y (ohne weitere Adressen)
<b>G18</b>	Kreisbogen-Interpolationsebene zwischen Z und X (ohne weitere Adressen)
<b>G19</b>	Kreisbogen-Interpolationsebene zwischen Y und Z (ohne weitere Adressen)

### ! Programmierhinweise

Diese drei Möglichkeiten der Kreisbogeninterpolation kennzeichnet man in der DIN-Norm als Kreisbogen-Interpolationsebenen G17, G18 und G19 mit den Achsreihenfolgen eines Rechtssystems mit der 1. Geometrieachse X, der 2. Geometrieachse Y und der 3. Geometrieachse Z.

	1. Geometrieachse	2. Geometrieachse	3. Geometrieachse / Zustellachse	
<b>G17</b>	X	Y	Z	( X Y Z X Y )
<b>G18</b>	Z	X	Y	( X Y Z X Y )
<b>G19</b>	Y	Z	X	( X Y Z X Y )

Diese Kreisbogen-Interpolationsebenen sind modal oder selbsthaltend wirksam und haben nur die Funktion die zwei-dimensionale Kreisbogen-Interpolationsebene mit den Kreisbogenorientierungen und die Zustellachse festzulegen. Dies erfolgt über die Bedingung, dass die drei verschiedenen Achsreihenfolgen jeweils ein Rechtssystem bilden.

Drehwinkel in einer Kreisbogen-Interpolationsebene beziehen sich stets auf die positive erste Geometrieachse.

Fräsmaschinensteuerungen werden beim Einschalten mit G17 initialisiert und Drehmaschinensteuerungen mit G18.

## G22 - Unterprogrammaufruf

### Funktion

Ein mit dem Befehl G22 aufgerufenes Unterprogramm L wird von der NC abgearbeitet und anschließend das Hauptprogramm nach dem Aufruf fortgesetzt.

Das Unterprogramm endet mit M17 oder sobald die NC-Zeile mit der Endsatznummer verarbeitet wurde.

### NC-Satz

**G22 L N N H /**

### Adressen

<b>L</b>		Unterprogramm-Nummer
<b>N</b>		Startsatznummer im Unterprogramm
<b>N</b>		Endsatznummer im Unterprogramm
<b>H</b>	[1]	Anzahl der Wiederholungen
<b>/</b>		Ausblendeebene

### ! Programmierhinweise

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

Innerhalb eines Unterprogramms können weitere Unterprogramme aufgerufen werden. Die maximale Verschachtelungstiefe beträgt 10.

Die NC sucht die Startsatznummer vom Programmanfang. Findet sie diese nicht, so wird der Programmablauf mit einer Fehlermeldung abgebrochen. Ohne Angabe einer Startsatznummer beginnt die Programmausführung im Unterprogramm in der ersten NC-Zeile.

Die programmierte Start- und Endsatznummer kann gleich sein. In diesem Fall wird nur ein NC-Satz verarbeitet.

### Unterprogrammstruktur

Im Unterprogramm steht in der ersten Spalte der ersten Zeile der Unterprogrammkenbuchstabe L gefolgt von der direkt an L anschließenden Unterprogrammnummer. Die letzte Zeile des Unterprogramms muss den Rücksprung M17 als einzigen Befehl enthalten, damit der Rücksprung ins Hauptprogramm bzw. ins aufrufende Unterprogramm korrekt erfolgt.

Für den Datenaustausch zwischen PAL2019-Softwaresystemen sollten Unterprogramme in zwei Varianten abgespeichert werden können:

- **Globales Unterprogramm**  
Ein globales Unterprogramm muss als externe Datei vorhanden sein. Der Dateiname ist der große Buchstabe L gefolgt von der Unterprogrammnummer. Die Dateierweiterung ist 'dnc' für Drehprogramme und 'fnc' für Fräsprogramme.
- **Lokales Unterprogramm**  
Ein lokales Unterprogramm wird nach M30 an das Hauptprogramm angehängt und beginnt definitionsgemäß mit dem Unterprogramm Buchstaben L in der ersten Spalte der ersten Unterprogrammzeile gefolgt von der Unterprogrammnummer. Davor oder daran anschließend können weitere lokale Unterprogramme stehen.

Gibt es ein lokales und ein globales Unterprogramm mit dem gleichen Dateinamen, so wird das lokale Unterprogramm verwendet.

### **Ausblendeebenen im Unterprogramm**

Mit Hilfe der Sonderadresse '/' wird die NC veranlasst, bestimmte NC-Sätze des Unterprogramms nicht abzuarbeiten, also 'auszublenden'. Da ein Unterprogramm mehrere Ausblendeebenen enthalten kann, können beispielsweise beim ersten Aufruf des Unterprogramms NC-Sätze ausgespart werden, die wiederum bei einem zweiten Aufruf desselben Unterprogramms abgearbeitet werden. Oder umgekehrt können für den zweiten Aufruf diejenigen NC-Sätze als Ausblendeebenen definiert werden, die nur für die erste Abarbeitung des Unterprogramms bestimmt waren. Die Sonderadresse '/' wird dabei mit der ganzzahligen positiven Nummer der auszublendenden Ebene als Adresswert programmiert.

Die NC-Sätze einer Ausblendeebene im Unterprogramm werden durch die gleiche Sonderadresse '/' mit der Ebenennummer als Adresswert als erste Adresse nach der NC-Satznummer gekennzeichnet. Die Sätze einer Ausblendeebene, die den gleichen Ausblend-Adresswert haben, können im Unterprogramm beliebig verteilt liegen.

Wird ein Unterprogramm mit einer Ausblendeebene angewählt, so werden die NC-Sätze der im Unterprogrammaufruf programmierten Ausblendeebene bei der Unterprogrammausführung übersprungen. Die NC-Sätze anderer Ausblendeebenen und die keiner Ebene zugeordneten NC-Sätze werden ausgeführt.

Soll im Unterprogramm einem Unterprogrammaufruf (verschachtelter Unterprogrammaufruf) eine Ausblendeebene zugeordnet werden, so muss die Sonderadresse '/' direkt nach der NC-Satznummer und damit vor dem G22-Befehl stehen.

## G23 - Programmteilwiederholung

### Funktion

Mit dem Befehl G23 wird ein Teil eines NC-Programms wiederholt.

### NC-Satz

**G23 N N H**

### Adressen

<b>N</b>		Startsatznummer
<b>N</b>		Endsatznummer
<b>H</b>	[1]	Anzahl der Wiederholungen

### **!** Programmierhinweise

Die NC sucht die Startsatznummer vom Programmumfang. Findet sie diese nicht, so wird der Programmlauf mit einer Fehlermeldung abgebrochen.

Die programmierte Start- und Endsatznummer kann gleich sein. In diesem Fall wird nur ein NC-Satz wiederholt.

Selbsthaltende Befehle, die in der Programmteilwiederholung programmiert werden, bleiben während und auch nach der Programmteilwiederholung wirksam.

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

## G29 - Programmsprung

### Funktion

Der Befehl G29 führt einen bedingten Sprung zu einer gegebenen Satznummer aus. Der Programmsprung erfolgt nur, wenn die Bedingung LA wahr ist. Die Bedingung ist ein beliebiger logischer Ausdruck. Ohne Angabe einer Bedingung erfolgt der Sprung grundsätzlich (unbedingter Programmsprung).

### NC-Satz

**G29** **N** LA= ( <Bedingung> )

### Adressen

<b>N</b>		Satznummer
<b>LA</b>	[1]	Bedingung

### **!** Programmierhinweise

Der Adresse LA wird als Bedingung ein logischer Ausdruck zugewiesen. Zwischen Adresse und logischem Ausdruck muss gemäß der PAL-Syntax ein Gleichheitszeichen stehen.

Die NC sucht die Satznummer vom Programmanfang aus und bricht mit einer Fehlermeldung ab, wenn diese Satznummer nicht gefunden wird.

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

## G40 - Abwahl der Fräserradiuskorrektur

### Funktion

Mit dem Befehl G40 wird die mit G41 oder G42 eingeschaltete Fräserradiuskorrektur aufgehoben. Die Abwahl der Fräserradiuskorrektur wird in einem eigenen NC-Satz programmiert.

Die NC fährt zunächst auf den Zielpunkt des letzten zuvor programmierten und mit Fräserradiuskorrektur abzufahrenden Konturelementes (siehe G41/G42) und zwar so, dass der Fräser das letzte Konturelement im Endpunkt berührt (gemeinsame Tangente im Berührungspunkt).

Von diesem Punkt verfährt die NC dann linear (G0, G1, G10, G11) unter Berücksichtigung der Koordinaten-Selbthaltefunktion der für diesen Zielpunkt des letzten Konturelementes mit dem Werkzeugmittelpunkt angefahrenen Zielpunktkoordinaten auf die programmierte Abfahrpunktposition X, Y bzw. auf RP, AP/AI oder auf den Zielpunkt einer tangentialen linearen oder kreisbogenförmigen Abfahrbewegung (G45, G46, G47).

Mit den ergänzend möglichen Wegbefehlen G45, G46 oder G47 kann eine tangentielle Abfahrstrategie programmiert werden.

### NC-Satz

```
G40 X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI ...
G40 G0/G1 X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI ...
G40 G10/G11 RP AP/AI Z/ZA/ZI ...
G40 G45/G46/G47 ...
```

### ! Programmierhinweise

Wird G40 allein ohne weiteren Wegbefehl in einem NC-Satz programmiert, so muss G0 oder G1 modal anstehen. Steht G2 oder G3 modal an, führt dies zu einer Fehlermeldung.

Bei der Abwahl der Fräserradiuskompensation mit G40 zusammen mit G1 oder G11 ist die Programmierung einer Fase oder Verrundung mit RN nicht erlaubt.

Wird G40 allein ohne weitere Adresse programmiert, so führt die Selbsthaltefunktion der kompensierten Zielpunktkoordinaten (der mit dem Werkzeugmittelpunkt angefahrenen Koordinaten) des Konturendpunktes X, Y des letzten kompensiert abgefahrenen Konturelementes nach dem Anfahren des Konturendpunktes zu einer Nullbewegung, da das Werkzeug bereits an dieser Stelle steht. Wird nur eine Koordinatenachse programmiert, so wird ausgehend von der Werkzeugposition am Konturendpunkt mit dieser Festlegung der Selbsthaltefunktion eine achsparallele Werkzeugbewegung ausgeführt.

Man beachte folgendes:

Alternativ zu der Koordinaten-Selbthaltefunktion der für den Bearbeitungsendpunkt des letzten kompensierten Konturelementes angefahrenen Werkzeugmittelpunktskoordinaten findet man bei Steuerungen auch die Selbsthaltefunktion für die programmierten (unkompensierten) Zielpunktkoordinaten des letzten Konturelementes. In diesem Fall würde bei G40 ohne weitere Adresse nach dem Anfahren des Konturendpunktes eine Bewegung mit dem Fräsermittelpunkt auf diesen programmierten Zielpunkt erfolgen (wobei die Kontur im Zielpunkt verletzt wird). Die Programmierung von einer Koordinate ergibt dann i.a. eine nicht-achsparallele Bewegung.



## G41/G42 - Anwahl der Fräserradiuskorrektur

### Funktion

Mit G41/G42 wird die Fräserradiuskorrektur (FRK) - auch Fräserradiuskompensation genannt - angewählt. Danach wird die zu bearbeitende Werkstückkontur programmiert.

Mit eingeschalteter Fräserradiuskompensation (FRK) verfährt der Werkzeugmittelpunkt auf einer rechts (G42) oder links (G41) von der programmierten Kontur liegenden äquidistanten Bahn.

Die Festlegung der Bearbeitungsseite 'links' oder 'rechts' von der Kontur bezieht sich auf die Relativbewegung des Werkzeugs gegenüber dem Werkstück in der Bearbeitungsebene betrachtet in negativer Richtung der auf dieser Ebene senkrecht stehenden dritten Koordinatenachse (3. Geometrieachse oder Zustellachse).

Bei der Berechnung dieser Abstandskontur werden bei Außenecken Ergänzungskreisbögen zwischen verschobenen benachbarten Konturelementen eingefügt, bei Innenecken werden die beiden verschobenen Konturelemente im Schnittpunkt verkürzt und nur bei tangentialen Konturübergängen werden die programmierten Konturteile lokal bis auf die Vergrößerungen oder Verkleinerungen von Kreisbogenradien in die Abstandskontur übernommen. (vereinfachte Beschreibung)

Diese Abstandskontur wird standardmäßig mit einer Vorausschau auf das nächste Konturelement berechnet. Über einen Steuerungsparameter kann die Vorausschau auf mehrere anschließende Konturelemente erhöht werden, um nicht bearbeitbare Abschnürungen/Flaschenhälse zu erkennen. Die Abstandskontur wird auch als die um den Fräserradius kompensierte Kontur bezeichnet.

<b>G41</b>	Fräserradiuskorrektur links von der Kontur
<b>G42</b>	Fräserradiuskorrektur rechts von der Kontur

### NC-Satz

**G41/G42** X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI ...  
**G41/G42** **G0/G1** X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI ...  
**G41/G42** **G10/G11** **RP** **AP/AI** Z/ZA/ZI ...  
**G41/G42** **G45/G46/G47** ...

### ! Programmierhinweise

Der kompensierte Anfangs- oder Zielpunkt einer Kontur wird nachfolgend mit Bearbeitungsanfangspunkt oder Bearbeitungsendpunkt bezeichnet.

Die NC verfährt linear unter Berücksichtigung der Koordinaten-Selbthaltefunktion auf den mit der Fräserradiuskompensation berechneten Bearbeitungsanfangspunkt des ersten programmierten Konturelementes mit dem Startpunkt X, Y bzw. RP, AP/AI, das dann kompensiert abgefahren wird.

Dieser Bearbeitungsanfangspunkt zu dem Anfangspunkt X, Y bzw. RP, AP/AI des ersten kompensiert abzufahrenden Konturelementes kann erst nach der Programmierung dieses Konturelementes angefahren werden (Vorausschau bei der FRK).

Mit den ergänzend möglichen Wegbefehlen G45, G46 oder G47 kann eine tangentiale Anfahrstrategie auf den Bearbeitungsanfangspunkt programmiert werden.

Wird G41 oder G42 allein ohne weiteren Wegbefehl in einem NC-Satz programmiert, so muss G0 oder G1 modal anstehen. Steht G2 oder G3 modal an, führt dies zu einer Fehlermeldung.

Wird G41 oder G42 allein ohne weitere Adresse programmiert, so führt die Selbthaltefunktion der X- und Y-Koordinaten zu einer Ausgleichsbewegung der Länge gleich Fräserradius auf den mit der Fräserradiuskompensation berechneten Bearbeitungsanfangspunkt des anschließend programmierten ersten Konturelementes, das kompensiert abgefahren wird.

Die programmierte Kontur in der Bearbeitungsebene kann beginnend mit den angegebenen Anwahlbefehlen G41, G42 bis zur Abwahl der FRK mit G40 beliebig aus den Wegbefehlen zusammengesetzt werden (sofern diese untereinander verträglich sind). Verrundungsradien von Innenecken dürfen dabei nicht kleiner als der Fräserradius sein:

**G0, G1, G2, G3, G10, G11, G12, G13, G61, G62, G63.**

Ein direkter Wechsel von G41 auf G42 und umgekehrt ist nicht erlaubt.

Eine Korrekturwertänderung ist bei aktivem G41 oder G42 nicht erlaubt.

Nach der Anwahl der Fräserradiuskorrektur dürfen die Werkzeugkorrekturwerte, sei durch Korrekturwertmanipulation (TR, TX, TY, TZ) oder Korrekturwertregisteränderung (TC), nicht verändert, das Werkzeug nicht gewechselt und innerhalb der FRK dürfen keine Nullpunktänderungen programmiert werden.

Bei der Anwahl der Fräserradiuskompensation G41 oder G42 zusammen mit G1 oder G11 ist die Programmierung einer Fase oder Verrundung mit RN nicht erlaubt.

Man beachte, dass die Programmierung von G41/G42 ohne eine zusätzliche weitere Wegbedingung stets als implizite Anfahrt die Koordinatenselbsthaltefunktion verwendet. Z.B. in G17: G41/G42 G0/G1 X10 Y10 entspricht G41/G42, wobei bei der Programmierung von G41/G42 G1 die Ausgleichsbewegung im Vorschub und bei G41/G42 G0 im Eilgang durchgeführt wird.

### **Programmierung der Zustellachse bei der Fräserradiuskompensation**

Bei der FRK-Anwahl oder -Abwahl kann optional eine Zustellung Z (Ebene G17) programmiert werden. Die damit programmierte Zustellungsänderung wird linear auf den Anfahr- oder Abfahrweg aufgeteilt, so dass die programmierte Zustellung in dem Bearbeitungsanfangspunkt von G41/G42 bzw. der Abfahrpunktposition von G40 erreicht wird.

Bei eingeschalteter FRK können in dem programmierten Konturverlauf beliebig Zustellungen entweder allein oder kombiniert mit Bewegungen innerhalb der Bearbeitungsebenen programmiert werden.

Wird eine Zustellung allein (ohne Ebenenkoordinaten) innerhalb einer Kontur programmiert, so wird diese am Bearbeitungsendpunkt des kompensierten vorhergehenden Konturelementes vor einem eventuellen FRK-Verrundungskreis bei Außenecken ausgeführt.

Wird eine Veränderung der Zustellung zusammen mit einem Konturelement programmiert, so wird zunächst ein möglicher FRK-Verrundungskreis zum vorhergehenden Konturelement mit dem aktuellen Zustellwert gefahren und dann die programmierte Zustellung auf dem kompensierten Konturelement linear mit der Ebenenbewegung bis zum Erreichen des Bearbeitungsendpunktes dieses Konturelementes (auch im Fall des bei Innenecken verkürzten kompensierten Konturelementes) eingestellt. Eine mögliche FRK Verrundungskreisbewegung zum nächsten Konturelement wird dann wiederum mit dem konstanten Zustellwert des Bearbeitungsendpunktes verfahren.

Sind zwei benachbarte Konturelemente durch eine Verrundung oder Fase miteinander verbunden und wird dabei in einem oder beiden Konturelementen eine Zustellung programmiert, so werden diese beiden Konturelemente wie drei kompensierte Konturelemente aufgefasst:

- Erstes Konturelement mit Zustellung
- Verrundung/Fase ohne Zustellung
- zweites Konturelement mit Zustellung.

Dabei wird die Zustellung des ersten Konturelementes dem ersten und die Zustellung des zweiten dem zweiten Konturelement zugewiesen. Auf der Verrundung oder der Fase bleibt die Zustellung unverändert. Man beachte, dass bei gefasten Außenecken in der kompensierten Kontur zwei Ergänzungskreisbögen eingefügt werden, die dann ebenfalls mit der gleichen Zustellung abgefahren werden.

Sind zwei programmierte Konturelemente durch eine Verrundung oder Fase miteinander verbunden, so wird eine programmierte Zustellung des ersten Konturelementes bereits auf dem Anfangspunkt der Verrundung oder Fase erreicht und die Verrundung oder Fase mit konstanter Zustellung abgefahren. Eine Zustellbewegung des zweiten Konturelementes beginnt am Zielpunkt der Verrundung oder Fase.

### **Adressen**

<b>G41</b> / <b>G42</b>	Werkzeugradiuskorrektur	
	41	links von der Kontur
	42	rechts von der Kontur

## Anfahr- und Abfahrstrategien von Werkzeugen an die Kontur

Mit G45 bis G47 können spezielle Anfahrbedingungen an den Startpunkt von Bearbeitungskonturen oder Abfahrbedingungen von der Kontur programmiert werden, die jeweils mit Fräserradiuskompensation abgefahren werden.

Wird bei einer Anfahrt kein Startpunkt programmiert, so wird die aktuelle Werkzeugposition als Startpunkt verwendet und die kompensierte Anfahrbewegung nicht ausgeführt. Damit steht das Werkzeug unkompensiert im Startpunkt und verletzt beim Einschalten der Radiuskompensation eine dort beginnende Kontur.

Mit dem ersten Kontursatz fährt das Werkzeug dann vom Startpunkt auf die berechnete kompensierte Startpunktposition der Anfahrbewegung.

Nach der kompensierten Abfahrt von der Kontur wird ein programmierter Zielpunkt unkompensiert angefahren.

Die Bearbeitungskontur wird als Anfahrbedingung im Kontur-Startpunkt um

<b>G45</b>	eine tangential anschließende Anfahrstrecke der Länge DL
<b>G46</b>	einen tangential anschließenden Anfahrviertelkreis mit Radius RR
<b>G47</b>	einen tangential anschließenden Anfahrhalbkreis mit Radius RR

und als Abfahrbedingung im Zielpunkt der programmierten Kontur um

<b>G45</b>	eine tangential anschließende Abfahrstrecke der Länge DL
<b>G46</b>	einen tangential anschließenden Abfahrviertelkreis mit Radius RR
<b>G47</b>	einen tangential anschließenden Abfahrhalbkreis mit Radius RR

ergänzt.

Diese An- und Abfahrwege werden über die volle Länge mit Kompensation abgefahren. Die Entscheidung ob An- oder Abfahrt erfolgt über den zusammen mit G45 oder G46 oder G47 bei der Anfahrt mit zu programmierenden Befehl G41 oder G42 und mit G40 bei der Abfahrt. Bei den Kreisbögen legt die Kompensationsseite auch die Kreisbogenorientierung fest: Bei G41 Kreisbögen entgegen dem Uhrzeigersinn und bei G42 im Uhrzeigersinn.

Eine kompensierter Anfahrweg wird bei G45, G46 oder G47 zusammen mit G41 oder G42 nur dann vor dem ebenfalls mit G45, G46 oder G47 programmierten Konturstartpunkt in die Kontur eingefügt, wenn in dem Satz davor G40 selbsthaltend/modal aktiv war.

War die mit G45, G46 oder G47 programmierte Kompensation G41 oder G42 bereits davor eingeschaltet, findet nur eine Bewegung auf den programmierten Startpunkt statt und das Einfügen eines Anfahrweges entfällt. (Ein Wechsel zwischen den Kompensationsseiten G41 und G42 führt dabei zu einer Fehlermeldung.)

Wenn mit G41/G42 kombiniert mit G45, G46 oder G47 eine Anfahrbedingung programmiert wird, so wird mit den Koordinaten X, Y, Z ein Konturstartpunkt in X, Y und eine Zustellung in Z festgelegt. Mit der Programmierung des ersten Konturelementes kann die NC in der XY-Ebene den kompensierten Startpunkt der Anfahrbewegung als Zustellpunkt berechnen und das Werkzeug in der XY-Ebene auf den Zustellpunkt verfahren. Die Anfahrt auf diesen Zustellpunkt in der Ebene erfolgt im Eilgang, wenn dieser modal wirksam ist und andernfalls im Arbeitsgang.

Am Zustellpunkt wird dann im Eilgang auf die optionale Zustell-Koordinate der Sicherheitsebene WV zugestellt. Danach findet eine Verzweigung nach der Steueradresse O statt:

<b>O0</b>	Bei vertikaler Zustellung wird im Vorschub E auf den Z-Wert zugestellt. Anschließend wird der Konturstartpunkt mit Kompensation und Vorschub F auf einer Strecke der Länge DL oder
-----------	--

	einem Viertelkreis oder einem Halbkreis mit Radius RR tangential angefahren. Nach der Zustellung wird der Konturstartpunkt mit Kompensation und Vorschub F auf einer Strecke der Länge DL oder einem Viertelkreis oder einem Halbkreis mit Radius RR tangential an- oder abgefahren.
<b>O1</b>	In diesem Fall wird die Zustellung auf den Z-Wert zusammen mit der tangentialen linearen oder kreisförmigen Anfahrbewegung im Vorschub E als 3D-Bewegung auf den Konturstartpunkt ausgeführt (helikale Bewegung bei Kreisbögen in XY).

Wenn G40 als Abfahrbedingung programmiert wird, wird nach dem Konturendpunkt eine lineare oder kreisbogenförmige tangentiale Abfahrbewegung im Vorschub F in den Alternativen O0 oder O1 ausgeführt.

<b>O0</b>	Unter Beibehaltung der aktuellen Zustellung der Kontur fährt das Werkzeug mit Kompensation vom Konturendpunkt auf einer tangential abgehenden Strecke der Länge DL oder einem Viertelkreis oder einem Halbkreis mit Radius RR weiter. Von dort erfolgt eine Bewegung auf die optional mit Z programmierte Rückzugsposition.
<b>O1</b>	In diesem Fall wird die optionale Rückzugsbewegung auf Z zusammen mit der tangentialen linearen bzw. kreisförmigen kompensierten Abfahrbewegung im Vorschub F als 3D-Bewegung ausgeführt (helikale Bewegung bei Kreisbögen in XY).
	Danach wird in beiden Fällen O0/O1 im Eilgang die mit WV optional programmierte Rückzugsebene in der Zustellachse angefahren und die Kompensation ausgeschaltet. Danach wird der programmierte Zielpunkt in X und Y angefahren.

An- und Abfahrbedingungen sind in Konturen von Zyklen nicht zulässig.

Die neuen PAL-Befehle G45 und G46 ersetzen die alten Befehle G45, G46, G47 und G48 der tangentialen An- und Abfahrt mit einer Strecke oder einem Viertelkreis von PAL2007 und werden mit G47 somit auf die halbkreisförmige tangentiale An- und Abfahrt erweitert.

## G45 - Lineares tangenciales An- oder Abfahren an eine Kontur

### Funktion

Der Befehl G45 definiert eine Anfahrbewegung oder eine Abfahrbewegung auf einer Tangenten mit definierter Länge. Der Befehl definiert eine Anfahrt, wenn er zusammen mit der Anwahl der Werkzeugradiuskorrektur (G41 oder G42) programmiert wird, oder eine Abfahrt, wenn er zusammen mit der Abwahl der Werkzeugradiuskorrektur (G40) programmiert wird. Eine andere Verwendung ist unzulässig.

Die Anfahrbewegung erfolgt in den folgenden Schritten:

1. Bewegung auf den Startpunkt der Anfahrt ohne Änderung in der Zustellachse
2. Absenken auf die Sicherheitsebene im Eilgang (entfällt ohne Angabe der Sicherheitsebene)
3. Absenken auf den Startpunkt der Anfahrt in der Zustellachse im Vorschub
4. Verfahren der Anfahrt im Vorschub ohne Änderung in der Zustellachse

Mit der Option O1 erfolgen die Schritte 3 und 4 in einer Bewegung. Die Abfahrt erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

### NC-Satz

**G40/G41/G42 G45 DL WV O X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI F E S M M**

### Adressen

<b>G40/</b> <b>G41</b> <b>/</b> <b>G42</b>		Werkzeugradiuskorrektur
	40	Abwahl
	41	links von der Kontur
	42	rechts von der Kontur
<b>DL</b>		Länge der An-/Abfahrt
<b>WV</b>	[*]	Sicherheitsebene  <i>Voreinstellung: * aktuelle Position in der Zustellachse vor der Anfahrt oder Zielpunkt der Bewegung nach der Abfahrt</i>
<b>O</b>	[0]	Zustellbewegung
	0	Zustellbewegung und An-/Abfahrt getrennt
	1	Zustellung und An-/Abfahrt in einer Bewegung
<b>Zielpunkt</b>		
<b>X/</b> <b>XA/</b> <b>XI</b>		X-Koordinate
	XA	absolut
	XI	inkrementell
	X	G90/G91
<b>Y/</b> <b>YA/</b> <b>YI</b>		Y-Koordinate
	YA	absolut
	YI	inkrementell

		Y	G90/G91
<b>Z / ZA / ZI</b>		Z-Koordinate	
		ZA	absolut
		ZI	inkrementell
		Z	G90/G91
<b>Schnittwerte</b>			
<b>F</b>		Vorschub	
<b>E</b>	[F]	Feinvorschub	
<b>S</b>		Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit	
<b>M</b>		Maschinenbefehl	

### **! Programmierhinweise**

Mit den Koordinaten X, Y, Z wird bei der Anfahrt der Startpunkt der Kontur und bei der Abfahrt ein Freifahrtspunkt nach der Abfahrbewegung programmiert.

## G46 - Tangentiales An- oder Abfahren an eine Kontur im Viertelkreis

### Funktion

Der Befehl G46 definiert eine Anfahrbewegung oder eine Abfahrbewegung auf einem tangentialen Viertelkreis mit definiertem Radius. Der Befehl definiert eine Anfahrt, wenn er zusammen mit der Anwahl der Werkzeugradiuskorrektur (G41 oder G42) programmiert wird, oder eine Abfahrt, wenn er zusammen mit der Abwahl der Werkzeugradiuskorrektur (G40) programmiert wird. Eine andere Verwendung ist unzulässig.

Die Anfahrbewegung erfolgt in den folgenden Schritten:

1. Bewegung auf den Startpunkt der Anfahrt ohne Änderung in der Zustellachse
2. Absenken auf die Sicherheitsebene im Eilgang (entfällt ohne Angabe der Sicherheitsebene)
3. Absenken auf den Startpunkt der Anfahrt in der Zustellachse im Vorschub
4. Verfahren der Anfahrt im Vorschub ohne Änderung in der Zustellachse

Mit der Option O1 erfolgen die Schritte 3 und 4 in einer Bewegung. Die Abfahrt erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

### NC-Satz

**G40/G41/G42 G46 RR WV O X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI F E S M M**

### Adressen

<b>G40/</b> <b>G41</b> <b>/</b> <b>G42</b>		Werkzeugradiuskorrektur
	40	Abwahl
	41	links von der Kontur
	42	rechts von der Kontur
<b>RR</b>		Radius des Viertelkreises Der Radius bezieht sich auf den Schneidenpunkt. Der Viertelkreis an die Kontur ist um den Werkzeugradius größer.
<b>WV</b>	[*]	Sicherheitsebene  <i>Voreinstellung: * aktuelle Position in der Zustellachse vor der Anfahrt oder Zielpunkt der Bewegung nach der Abfahrt</i>
<b>O</b>	[0]	Zustellbewegung
	0	Zustellbewegung und An-/Abfahrt getrennt
	1	Zustellung und An-/Abfahrt in einer Bewegung
<b>Zielpunkt</b>		
<b>X/</b> <b>XA/</b> <b>XI</b>		X-Koordinate
	XA	absolut
	XI	inkrementell
	X	G90/G91
<b>Y/</b> <b>YA/</b>		Y-Koordinate



<b>YI</b>		YA	absolut
		YI	inkrementell
		Y	G90/G91
<b>Z / ZA / ZI</b>		Z-Koordinate	
		ZA	absolut
		ZI	inkrementell
		Z	G90/G91
<b>Schnittwerte</b>			
<b>F</b>		Vorschub	
<b>E</b>	[F]	Feinvorschub	
<b>S</b>		Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit	
<b>M</b>		Maschinenbefehl	

### **! Programmierhinweise**

Mit den Koordinaten X, Y, Z wird bei der Anfahrt der Startpunkt der Kontur und bei der Abfahrt ein Freifahrtpunkt nach der Abfahrbewegung programmiert.

## G47 - Tangentiales An- oder Abfahren an eine Kontur im Halbkreis

### Funktion

Der Befehl G47 definiert eine Anfahrbewegung oder eine Abfahrbewegung auf einem tangentialen Halbkreis mit definiertem Radius. Der Befehl definiert eine Anfahrt, wenn er zusammen mit der Anwahl der Werkzeugradiuskorrektur (G41 oder G42) programmiert wird, oder eine Abfahrt, wenn er zusammen mit der Abwahl der Werkzeugradiuskorrektur (G40) programmiert wird. Eine andere Verwendung ist unzulässig.

Die Anfahrbewegung erfolgt in den folgenden Schritten:

1. Bewegung auf den Startpunkt der Anfahrt ohne Änderung in der Zustellachse
2. Absenken auf die Sicherheitsebene im Eilgang (entfällt ohne Angabe der Sicherheitsebene)
3. Absenken auf den Startpunkt der Anfahrt in der Zustellachse im Vorschub
4. Verfahren der Anfahrt im Vorschub ohne Änderung in der Zustellachse

Mit der Option O1 erfolgen die Schritte 3 und 4 in einer Bewegung. Die Abfahrt erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

### NC-Satz

**G40/G41/G42 G47 RR WV O X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI F E S M M**

### Adressen

<b>G40/</b> <b>G41</b> <b>/</b> <b>G42</b>		Werkzeugradiuskorrektur
	40	Abwahl
	41	links von der Kontur
	42	rechts von der Kontur
<b>RR</b>		Radius des Halbkreises Der Radius bezieht sich auf den Schneidenpunkt. Der Halbkreis an die Kontur ist um den Werkzeugradius größer.
<b>WV</b>	[*]	Sicherheitsebene  <i>Voreinstellung: * aktuelle Position in der Zustellachse vor der Anfahrt oder Zielpunkt der Bewegung nach der Abfahrt</i>
<b>O</b>	[0]	Zustellbewegung
	0	Zustellbewegung und An-/Abfahrt getrennt
	1	Zustellung und An-/Abfahrt in einer Bewegung
<b>Zielpunkt</b>		
<b>X/</b> <b>XA/</b> <b>XI</b>		X-Koordinate
	XA	absolut
	XI	inkrementell
	X	G90/G91
<b>Y/</b> <b>YA/</b>		Y-Koordinate

<b>YI</b>		YA	absolut
		YI	inkrementell
		Y	G90/G91
<b>Z / ZA / ZI</b>		Z-Koordinate	
		ZA	absolut
		ZI	inkrementell
		Z	G90/G91
<b>Schnittwerte</b>			
<b>F</b>		Vorschub	
<b>E</b>	[F]	Feinvorschub	
<b>S</b>		Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit	
<b>M</b>		Maschinenbefehl	

### **! Programmierhinweise**

Mit den Koordinaten X, Y, Z wird bei der Anfahrt der Startpunkt der Kontur und bei der Abfahrt ein Freifahrtpunkt nach der Abfahrbewegung programmiert.

## **G50 - Aufheben von inkrementellen Nullpunktverschiebungen und Drehungen**

### **Funktion**

Der Befehl G50 setzt alle inkrementellen Transformationen bestehend aus den Nullpunktverschiebungen, den Drehungen sowie Spiegelungen und Skalierungen zurück. Die aktive Bearbeitungsebene bleibt erhalten.

Anschließend gilt wieder der zuletzt mit einem der Befehle G53 bis G57 festgelegte Nullpunkt.

### **NC-Satz**

**G50**

### **! Programmierhinweise**

Eine erneute Anwahl des aktiven Nullpunktes (G53 bis G57) hat genau den gleichen Effekt.

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

## G51 - Einstellbare Nullpunkte setzen

### Funktion

Der Befehl G51 setzt die Werte einer einstellbaren Nullpunktverschiebungen. Damit lassen sich zum Beispiel gemessene Koordinatenwerte als einstellbare Nullpunkte übernehmen.

Änderungen an den einstellbaren Nullpunkten sind modal wirksam und werden bei Programmstart auf die Werte aus dem Einrichtblatt zurückgesetzt. Das Einrichtblatt wird durch G51 nicht verändert.

Änderungen am aktiven einstellbaren Nullpunkt werden sofort aktiv.

### NC-Satz

**G51 Q XA/XI YA/YI ZA/ZI**

### Adressen

<b>Q</b>		Nummer des einstellbaren Nullpunktes (54-57)	
<b>XA / XI</b>	[XIO]	Verschiebung in X	
		XA	absolut
		XI	inkrementell
<b>YA / YI</b>	[YIO]	Verschiebung in Y	
		YA	absolut
		YI	inkrementell
<b>ZA / ZI</b>	[ZIO]	Verschiebung in Z	
		ZA	absolut
		ZI	inkrementell

### ! Programmierhinweise

Die absoluten Adressen überschreiben den jeweils aktuellen Eintrag des Nullpunktes. Der Wert der inkrementellen Adressen wird zum jeweils aktuellen Eintrag des Nullpunktes addiert.

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

## G52 - Satzweise Interpolation in Maschinenkoordinaten

### Funktion

Der Befehl G52 aktiviert die Interpolation in Maschinenkoordinaten nur für den enthaltenden NC-Satz. Der Befehl hat keine Auswirkung auf Folgesätze.

Bei der Interpolation in Maschinenkoordinaten werden der aktive einstellbare Nullpunkt (G54 bis G59) sowie alle Transformationen (G15, G16, G59), Spiegelungen (G66) und Skalierungen (G67) ignoriert. Die Werkzeugkorrektur wird berücksichtigt.

Die Interpolation in Maschinenkoordinaten kann absolut oder inkrementell erfolgen.

### NC-Satz

**G52 G X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI D A S H F E S M M T T C T R T X T Y T Z**  
**G52 G X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI ( A/AA/AI | B/BA/BI | C/CA/CI ) F E S M**  
**M T T C T R T X T Y T Z**

### Adressen

<b>G</b>		weiterer G-Befehl
<b>Zielpunkt</b>		
<b>X / XA / XI</b>		X-Koordinate des Zielpunktes
	XA	absolute Koordinate
	XI	inkrementelle Koordinate bezogen auf die aktuelle Werkzeugposition
	X	absolute oder inkrementelle Koordinate gesteuert durch G90/G91
<b>Y / YA / YI</b>		Y-Koordinate des Zielpunktes
	YA	absolute Koordinate
	YI	inkrementelle Koordinate bezogen auf die aktuelle Werkzeugposition
	Y	absolute oder inkrementelle Koordinate gesteuert durch G90/G91
<b>Z / ZA / ZI</b>		Z-Koordinate des Zielpunktes
	ZA	absolute Koordinate
	ZI	inkrementelle Koordinate bezogen auf die aktuelle Werkzeugposition
	Z	absolute oder inkrementelle Koordinate gesteuert durch G90/G91
<b>Rundachsen</b>		
<b>A / AA / AI</b>		Wert der A-Achse
	AA	absolut
	AI	inkrementell
	A	G90/G91
<b>B / BA / BI</b>		Wert der B-Achse
	BA	absolut
	BI	inkrementell
	B	G90/G91

<b>C/ CA/ CI</b>		Wert der C-Achse
	CA	absolut
	CI	inkrementell
	C	G90/G91
<b>Strecke</b>		
<b>D</b>		Länge (positiv) Die Länge wird in der aktiven Interpolationsebene gemessen.
<b>AS</b>		Anstiegswinkel Der Anstiegswinkel wird in der aktiven Interpolationsebene gemessen.
<b>Lösungsauswahl</b>		
<b>H</b>	[1]	Winkelkriterium
	1	kleinerer Anstiegswinkel
	2	größerer Anstiegswinkel
<b>Schnittwerte</b>		
<b>F</b>		Vorschub
<b>E</b>	[F]	Feinvorschub
<b>S</b>		Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit
<b>M</b>		Maschinenbefehl
<b>Werkzeug</b>		
<b>T</b>		Werkzeug
<b>TC</b>		Korrekturwertsatz
<b>TR</b>		Inkrementelle Veränderung Werkzeugradiuskorrektur
<b>TX</b>		Inkrementelle Veränderung Werkzeugkorrektur in X
<b>TY</b>		Inkrementelle Veränderung Werkzeugkorrektur in Y
<b>TZ</b>		Inkrementelle Veränderung Werkzeugkorrektur in Z

### **! Programmierhinweise**

Die NC erwartet im selben NC-Satz eine Linearbewegung. Wird keine Bewegung explizit programmiert, so gilt die modal aktive Bewegung. Die Interpolation in Maschinenkoordinaten auf einem Kreisbogen beendet die NC die Programmausführung mit einer Fehlermeldung.

Die Programmierung von Fasen oder Verrundungen ist ebenfalls unzulässig.

## G53 - Maschinennullpunkt

### Funktion

Der Befehl G53 aktiviert den Maschinennullpunkt. Die Aktivierung setzt alle inkrementellen Transformationen bestehend aus den Nullpunktverschiebungen, den Drehungen sowie Spiegelungen und Skalierungen zurück. Die aktive Bearbeitungsebene bleibt erhalten.

Der Maschinennullpunkt bleibt aktiv, bis er durch die Anwahl eines einstellbaren Nullpunktes (G54 bis G57) deaktiviert wird.

### NC-Satz

**G53**

### Programmierhinweise

Mit Programmstart ist der Maschinennullpunkt aktiv.



## G54-G57 - Einstellbare Nullpunkte

### Funktion

Die Befehle G54 bis G57 aktivieren jeweils einen einstellbaren Nullpunkt. Die Aktivierung setzt alle inkrementellen Transformationen bestehend aus den Nullpunktverschiebungen, den Drehungen sowie Spiegelungen und Skalierungen zurück. Die aktive Bearbeitungsebene bleibt erhalten.

Der Nullpunkt bleibt aktiv, bis er durch die Anwahl eines anderen Nullpunktes (G53 bis G57) deaktiviert wird.

Alle einstellbaren Nullpunkte werden bei Programmstart von der NC aus dem Einrichtblatt gelesen.

### NC-Satz

**G54/G55/G56/G57**

### Adressen

<b>G54 / G55 / G56 / G57</b>	Nullpunkt	
	54	1. Einstellbarer Nullpunkt
	55	2. Einstellbarer Nullpunkt
	56	3. Einstellbarer Nullpunkt
	57	4. Einstellbarer Nullpunkt

### Programmierhinweise

Mit Programmstart ist der Maschinennullpunkt (G53) aktiv.

## G58 - Inkrementelle Nullpunktverschiebung in Polarkoordinaten und Drehung

### Funktion

Die Nullpunktverschiebung G58 besteht aus einem Verschiebungsanteil in Polarkoordinaten in der ersten und zweiten Geometrieachse, einer optionalen Verschiebung in der dritten Geometrieachse als Zustellachse und in einer Drehung um die Zustellachse. Die Verschiebung in den ersten beiden Geometrieachs-Koordinaten X, Y erfolgt mit Polarkoordinaten RP, AP und in der Zustellachse durch eine optionale Verschiebung ZA/ZI. Die an die Verschiebung anschließende optionale Drehung um die G17-Zustellachse Z wird mit WA/WI programmiert. Im Fall einer Interpolationsebene mit IP0 als aktuelle Bearbeitungsebene können auch die Nullpunkte aller vorhandenen Dreh- oder Schwenkachsen A oder B oder C der Maschine verändert werden.

Alle Koordinatenangaben im nachfolgenden Programmverlauf beziehen sich solange auf das verschobene und/oder gedrehte Koordinatensystem, bis dieses mit G50 aufgehoben oder mit einem weiteren G58- oder G59-Befehl überschrieben oder ein anderer Einstellbarer Nullpunkt programmiert wird.

### NC-Satz

**G58 RP AP ZA/ZI WA/WI AA/AI BA/BI CA/CI**

### Adressen

		Verschiebung	
<b>RP</b>		Polarradius	
<b>AP</b>		Polarwinkel	
<b>ZA / ZI</b>	<i>[ZI0]</i>	Nullpunktverschiebung in Z	
		ZA	absolut
		ZI	inkrementell
		Drehung	
<b>WA / WI</b>	<i>[WI0]</i>	Drehung in der Interpolationsebene	
		WA	absolut
		WI	inkrementell
		Rundachsen	
<b>AA / AI</b>	<i>[AI0]</i>	Verschiebung des A-Achs-Nullpunktes	
		AA	absolut
		AI	inkrementell
<b>BA / BI</b>	<i>[BI0]</i>	Verschiebung des B-Achs-Nullpunktes	
		BA	absolut
		BI	inkrementell
<b>CA / CI</b>	<i>[CI0]</i>	Verschiebung des C-Achs-Nullpunktes	
		CA	absolut
		CI	inkrementell

## **Programmierhinweise**

Die Programmierung der Winkelverschiebungen AA/AI oder BA/BI oder CA/CI ist nur unter den folgenden Voraussetzungen programmierbar:

- Die aktive Bearbeitungsebene ist die Interpolationsebene IPO.
- Die programmierte Drehachse ist auch an der Maschine vorhanden.

Es sind absolute und inkrementelle Koordinaten gemischt programmierbar.

Ein absoluter Koordinatenwert ZA oder absoluter Winkelwert WA bezieht sich auf das Koordinatensystem des aktiven Einstellbaren Nullpunktes.

Ein inkrementeller Koordinatenwert ZI oder inkrementeller Winkelwert WI bezieht sich auf das aktuelle Werkstückkoordinatensystem.

Man beachte, dass ZA in G58 nicht die selbsthaltenden/modalen Adresse des aktuellen Werkstückkoordinatensystems sondern eine Verschiebung der Achskoordinate des Koordinatensystems des aktuellen Einstellbaren Nullpunktes ist und ZI keine inkrementelle Adresse zur aktuellen Werkzeugposition sondern eine Verschiebung im aktuellen Werkstückkoordinatensystem ist.

Man beachte weiter, dass AA, BA, CA in G58 nicht die selbsthaltenden/modalen Rundachswerte bezogen auf den aktuellen Rundachsnullpunkt sind, sondern absolute Rundachswerte bezogen auf die Rundachs-Referenzwerte sind.

Entsprechend sind AI, BI, CI keine inkrementellen Adressen zu den aktuellen Rundachspositionen sondern Rundachskoordinaten bezogen auf die aktuellen Rundachsnullpunkte.

Nach der Verschiebung wird das verschobene Werkstückkoordinatensystem optional um den Winkel WA/WI um die Zustellachse gedreht. Die Winkelangaben beziehen sich auf die positive erste Geometrieachse.

### **Wichtige Hinweise:**

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

Eine aktive Spiegelung wird vor der Verschiebung aufgehoben, wenn die absolute Eingabeadresse ZA programmiert ist.

Alle Drehungen werden aufgehoben, wenn mit G15 eine Fräsbearbeitungsebene programmiert wird.

## G59 - Inkrementelle Nullpunktverschiebung und Drehung

### Funktion

Mit dem Befehl G59 wird mit optionalen Verschiebungsadressen ein Punkt in den Werkstückkoordinaten X, Y, Z des aktuellen Werkstückkoordinatensystems als neuer Werkstücknullpunkt festgelegt und danach das neue Werkstückkoordinatensystem optional um die Zustellachse gedreht.

Im Fall einer Interpolationsebene mit IP0 als aktuelle Bearbeitungsebene können auch die Nullpunkte aller vorhandenen Dreh- oder Schwenkachsen A oder B oder C der Maschine verändert werden.

Alle Koordinatenangaben im nachfolgenden Programmverlauf beziehen sich solange auf das verschobene und/oder gedrehte Koordinatensystem, bis dieses aufgehoben oder mit einem weiteren G59-Befehl überschrieben oder ein anderer Nullpunkt programmiert wird.

### NC-Satz

**G59** **XA/XI** **YA/YI** **ZA/ZI** **WA/WI** **AA/AI** **BA/BI** **CA/CI**

### Adressen

		Verschiebung	
<b>XA / XI</b>	[X10]	Nullpunktverschiebung in X	
		XA	absolut
		XI	inkrementell
<b>YA / YI</b>	[Y10]	Nullpunktverschiebung in Y	
		YA	absolut
		YI	inkrementell
<b>ZA / ZI</b>	[Z10]	Nullpunktverschiebung in Z	
		ZA	absolut
		ZI	inkrementell
<b>Drehung</b>			
<b>WA / WI</b>	[W10]	Drehung in der Interpolationsebene	
		WA	absolut
		WI	inkrementell
<b>Rundachsen</b>			
<b>AA / AI</b>	[A10]	Verschiebung des A-Achs-Nullpunktes	
		AA	absolut
		AI	inkrementell
<b>BA / BI</b>	[B10]	Verschiebung des B-Achs-Nullpunktes	
		BA	absolut
		BI	inkrementell
<b>CA / CI</b>	[C10]	Verschiebung des C-Achs-Nullpunktes	

	CA	absolut
	CI	inkrementell

### **! Programmierhinweise**

Ein absoluter Koordinatenwert XA, YA, ZA oder absoluter Winkelwert WA mit dem Endbuchstaben 'A' bezieht sich auf das Koordinatensystem des aktiven Einstellbaren Nullpunktes. Ein inkrementeller Koordinatenwert XI, YI, ZI oder inkrementeller Winkelwert WI mit dem Endbuchstaben 'I' bezieht sich auf das aktuelle Werkstückkoordinatensystems.

Man beachte, dass XA, YA, ZA in G59 nicht die selbsthaltenden/modalen Adressen des aktuellen Werkstückkoordinatensystems sondern Verschiebungen für Achskoordinaten des Koordinatensystems des aktuellen Einstellbaren Nullpunktes sind und XI, YI, ZI, keine inkrementellen Adressen zur aktuellen Werkzeugposition sondern Verschiebungen im aktuellen Werkstückkoordinatensystem sind.

Man beachte weiter, dass AA, BA, CA in G59 nicht die selbsthaltenden/modalen Rundachswerte bezogen auf den aktuellen Rundachsnullpunkt sind, sondern absolute Rundachswerte bezogen auf die Rundachs-Referenzwerte sind. Entsprechend sind AI, BI, CI keine inkrementellen Adressen zu den aktuellen Rundachspositionen sondern Rundachskoordinaten bezogen auf die aktuellen Rundachsnullpunkte.

Die Programmierung der Winkelverschiebungen AA/AI oder BA/BI oder CA/CI ist nur unter den folgenden Voraussetzungen programmierbar:

- Die aktive Bearbeitungsebene ist die Interpolationsebene IPO.
- Die programmierte Drehachse ist auch an der Maschine vorhanden.

Es sind absolute und inkrementelle Koordinaten gemischt programmierbar.

Die gemischte Programmierung ist aber nicht sinnvoll, wenn das aktuelle Werkstückkoordinatensystem gegenüber dem Maschinenkoordinatensystem um +/-90 Grad gedreht ist, da dann eine inkrementelle Verschiebung in der einen Geometrieachse mit der positiven oder negativen anderen Geometrieachse übereinstimmt.

Nach der Verschiebung wird das verschobene Werkstückkoordinatensystem optional um den Winkel WAWI um die Zustellachse gedreht. Die Winkelangaben beziehen sich auf die positive erste Geometrieachse.

Da bei einem gedrehten (!=0 Grad, !=180 Grad) aktuellen Werkstückkoordinatensystem die Verschiebung des Werkstücknullpunktes in der Bearbeitungsebene mit einer absoluten und einer inkrementellen Bearbeitungsebenenkoordinate von der Reihenfolge dieser beiden Verschiebungen abhängt, wird für G59 eine Reihenfolge festgelegt:

Es werden stets zuerst die inkrementellen Koordinatenverschiebungen - falls vorhanden - ausgeführt und daran anschließend die absoluten Koordinatenverschiebungen.

Soll eine Verschiebung mit einer absoluten und einer inkrementellen Bearbeitungsebenenkoordinate jedoch in umgekehrter Reihenfolge ausgeführt werden (also zuerst die absolute Verschiebung), so muss der G59 Befehl in zwei G59 Befehle aufgeteilt werden:

Beispiel für G17 mit Zustellachse Z

G59 XA/YA ZA/ZI	absolute Verschiebung in einer Bearbeitungsebenenkoordinate X oder Y
G59 YI/XI WAWI	inkrementelle Verschiebung in der anderen Bearbeitungsebenenkoordinate
	Verschiebung in der Zustellachse Z in beliebiger Zeile

Eine aktive Spiegelung wird vor der Verschiebung aufgehoben, wenn eine der absoluten Eingabeadressen XA, YA, ZA programmiert ist.

Alle Drehungen werden aufgehoben, wenn mit G15 eine neue Fräsbearbeitungsebene programmiert wird.

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.



## G61 - Linearinterpolation für Konturzüge

### Funktion

Der Befehl G61 erzeugt eine Bewegung im Vorschub. Der programmierte Zielpunkt wird linear mit dem aktiven Vorschub angefahren. Alle Achsen werden interpoliert verfahren, d.h. sie erreichen den jeweiligen Zielwert gleichzeitig.

Im Unterschied zum Befehl G1 werden erweiterte geometrische Funktionen (Länge, Anstiegswinkel und Übergangswinkel der Strecke) für die Programmierung von Konturzügen unterstützt. Zusätzlich können sowohl der Start- als auch der Zielpunkt unbestimmt sein.

### NC-Satz

**G61** X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI D AT AS RN O H F E S M M

### Adressen

		Zielpunkt
X/ XA/ XI		X-Koordinate des Zielpunktes
	XA	absolute Koordinate
	XI	inkrementelle Koordinate bezogen auf die aktuelle Werkzeugposition
	X	absolute oder inkrementelle Koordinate gesteuert durch G90/G91
Y/ YA/ YI		Y-Koordinate des Zielpunktes
	YA	absolute Koordinate
	YI	inkrementelle Koordinate bezogen auf die aktuelle Werkzeugposition
	Y	absolute oder inkrementelle Koordinate gesteuert durch G90/G91
Z/ ZA/ ZI		Z-Koordinate des Zielpunktes
	ZA	absolute Koordinate
	ZI	inkrementelle Koordinate bezogen auf die aktuelle Werkzeugposition
	Z	absolute oder inkrementelle Koordinate gesteuert durch G90/G91
<b>Strecke</b>		
D		Länge (positiv) Die Länge wird in der aktiven Interpolationsebene gemessen.
AT		Übergangswinkel im Startpunkt Übergangswinkel im Startpunkt zur vorhergehenden Verfahrbewegung ohne Übergangselement gemessen von der Endrichtung der vorhergehenden Verfahrbewegung. Insbesondere AT0 tangentialer Übergang und AT180 spitzer Tangentenübergang.
AS		Anstiegswinkel Der Anstiegswinkel wird in der aktiven Interpolationsebene gemessen.
RN	[0]	Übergangselement >0 Verrundungsradius

		<0 Fasenbreite
<b>Lösungsauswahl</b>		
<b>O</b>	[1]	Längenkriterium
		1 kürzere Strecke
		2 längere Strecke
<b>H</b>	[1]	Winkelkriterium
		1 kleinerer Anstiegswinkel
		2 größerer Anstiegswinkel
<b>Schnittwerte</b>		
<b>F</b>		Vorschub
<b>E</b>	[F]	Feinvorschub
<b>S</b>		Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit
<b>M</b>		Drehrichtung
<b>M</b>		Kühlmittel

### **! Programmierhinweise**

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

### **Selbthaltefunktion**

Die Selbsthaltefunktion ist für die ersten beiden Geometrieachsen der aktiven Interpolationsebene ausgesetzt.

### **Lösungsauswahl**

Die NC bestimmt aus allen programmierten Adressen die resultierende Bewegung. Bei unzureichenden oder widersprüchlichen Angaben beendet die NC die Programmausführung mit einer Fehlermeldung. Wenn mehr als eine Bewegung den Vorgaben entspricht, erfolgt die Auswahl über die programmierte Lösungsauswahl.

Das Längenkriterium (O) hat Vorrang gegenüber dem Winkelkriterium (H).

Für das Winkelkriterium werden die Winkel auf den Bereich zwischen 0 Grad und +360 Grad normiert und anschließend verglichen.

### **Übergangselement**

Das Übergangselement wird am Übergang zur nächsten Bewegung in der Interpolationsebene eingefügt. Auf dem Übergangselement findet keine Bewegung in der Zustellachse statt. Die gesamte Zustellung ist vorher abgeschlossen.



## G62 - Kreisinterpolation im Uhrzeigersinn für Konturzüge

### Funktion

Der Befehl G62 erzeugt eine Bewegung auf einem Kreisbogen im Uhrzeigersinn. Der programmierte Zielpunkt wird auf einem Kreisbogen in der aktiven Interpolationsebene und linear in der Zustellachse mit dem aktiven Vorschub angefahren. Alle Achsen werden interpoliert verfahren, d.h. sie erreichen den jeweiligen Zielwert gleichzeitig.

Im Unterschied zum Befehl G2 werden erweiterte geometrische Funktionen (Radius und verschiedene Winkel des Kreisbogens) für die Programmierung von Konturzügen unterstützt. Zusätzlich können sowohl der Start- als auch der Zielpunkt unbestimmt sein.

### NC-Satz

**G62** **X/XA/XI** **Y/YA/YI** **Z/ZA/ZI** **I/IA** **J/JA** **R** **AT** **AS** **AO** **AE** **AP** **RN** **O** **H** **F**  
**E** **S** **M** **M**

### Adressen

		Zielpunkt
<b>X/</b> <b>XA/</b> <b>XI</b>		X-Koordinate des Zielpunktes
	XA	absolute Koordinate
	XI	inkrementelle Koordinate bezogen auf die aktuelle Werkzeugposition
	X	absolute oder inkrementelle Koordinate gesteuert durch G90/G91
<b>Y/</b> <b>YA/</b> <b>YI</b>		Y-Koordinate des Zielpunktes
	YA	absolute Koordinate
	YI	inkrementelle Koordinate bezogen auf die aktuelle Werkzeugposition
	Y	absolute oder inkrementelle Koordinate gesteuert durch G90/G91
<b>Z/</b> <b>ZA/</b> <b>ZI</b>		Z-Koordinate des Zielpunktes
	ZA	absolute Koordinate
	ZI	inkrementelle Koordinate bezogen auf die aktuelle Werkzeugposition
	Z	absolute oder inkrementelle Koordinate gesteuert durch G90/G91
		Kreisbogen
<b>I/</b> <b>IA</b>		X-Koordinate des Mittelpunktes
	IA	Mittelpunktskoordinate absolut in Werkstückkoordinaten
	I	inkrementelle Koordinate zur aktuellen Werkzeugposition
<b>J/</b> <b>JA</b>		Y-Koordinate des Mittelpunktes
	JA	Mittelpunktskoordinate absolut in Werkstückkoordinaten
	J	inkrementelle Koordinate zur aktuellen Werkzeugposition
<b>R</b>		Radius des Kreisbogens und Lösungsauswahl >0 kürzerer Bogen <0 längerer Bogen

<b>AT</b>		Übergangswinkel im Startpunkt Übergangswinkel im Startpunkt zur vorhergehenden Verfahrbewegung ohne Übergangselement gemessen von der Endrichtung der vorhergehenden Verfahrbewegung. Insbesondere AT0 tangentialer Übergang und AT180 spitzer Tangentenübergang.
<b>AS</b>		Tangentenwinkel im Startpunkt
<b>AO</b>		Öffnungswinkel (positiv) Der Öffnungswinkel wird ohne Vorzeichen programmiert, weil die Orientierung des Kreisbogens über den Befehl festgelegt wird.
<b>AE</b>		Tangentenwinkel im Zielpunkt
<b>AP</b>		Polarwinkel des Zielpunktes
<b>RN</b>	[0]	Übergangselement >0 Verrundungsradius <0 Fasenbreite
<b>Lösungsauswahl</b>		
<b>O</b>	[1]	Längenkriterium
	1	kürzerer Bogen
	2	längerer Bogen
<b>H</b>	[1]	Winkelkriterium
	1	kleinerer Winkel der Tangente im Startpunkt
	2	größerer Winkel der Tangente im Startpunkt
<b>Schnittwerte</b>		
<b>F</b>		Vorschub
<b>E</b>	[F]	Feinvorschub
<b>S</b>		Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit
<b>M</b>		Drehrichtung
<b>M</b>		Kühlmittel

### ! Programmierhinweise

Je nach Ebenenanwahl können nur die zu dieser Ebene gehörigen beiden Mittelpunktskordinaten programmiert werden.

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

### Orientierung des Kreisbogens

Die Angabe 'im Uhrzeigersinn' oder 'entgegen dem Uhrzeigersinn' gilt für die Relativbewegung des Werkzeuges gegenüber dem Werkstück bei Blick auf die Interpolationsebene in negativer Richtung der auf dieser Ebene senkrecht stehenden Koordinatenachse (rechtsdrehendes Koordinatensystem).

### Selbthaltefunktion

Die Selbsthaltefunktion ist für die ersten beiden Geometrieachsen der aktiven Interpolationsebene ausgesetzt.

### **Lösungsauswahl**

Die NC bestimmt aus allen programmierten Adressen die resultierende Bewegung. Bei unzureichenden oder widersprüchlichen Angaben beendet die NC die Programmausführung mit einer Fehlermeldung. Wenn mehr als eine Bewegung den Vorgaben entspricht, erfolgt die Auswahl über die programmierte Lösungsauswahl.

Bei der Programmierung des Radius (R) erfolgt die Lösungsauswahl zusätzlich über das Vorzeichen des Radius nach dem Längenkriterium, falls die Lösungsauswahl (O) nicht explizit vorgegeben wird.

Das Längenkriterium (O) hat Vorrang gegenüber dem Winkelkriterium (H).

Für das Winkelkriterium werden die Winkel auf den Bereich zwischen 0 Grad und +360 Grad normiert und anschließend verglichen.

### **Übergangselement**

Das Übergangselement wird am Übergang zur nächsten Bewegung in der Interpolationsebene eingefügt. Auf dem Übergangselement findet keine Bewegung in der Zustellachse statt. Die gesamte Zustellung ist vorher abgeschlossen.

## G63 - Kreisinterpolation entgegen dem Uhrzeigersinn für Konturzüge

### Funktion

Der Befehl G63 erzeugt eine Bewegung auf einem Kreisbogen entgegen dem Uhrzeigersinn. Der programmierte Zielpunkt wird auf einem Kreisbogen in der aktiven Interpolationsebene und linear in der Zustellachse mit dem aktiven Vorschub angefahren. Alle Achsen werden interpoliert verfahren, d.h. sie erreichen den jeweiligen Zielwert gleichzeitig.

Im Unterschied zum Befehl G3 werden erweiterte geometrische Funktionen (Radius und verschiedene Winkel des Kreisbogens) für die Programmierung von Konturzügen unterstützt. Zusätzlich können sowohl der Start- als auch der Zielpunkt unbestimmt sein.

### NC-Satz

**G63 X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI I/IA J/JA R AT AS AO AE AP RN O H F**  
**E S M M**

### Adressen

		Zielpunkt
X/ XA/ XI		X-Koordinate des Zielpunktes
	XA	absolute Koordinate
	XI	inkrementelle Koordinate bezogen auf die aktuelle Werkzeugposition
	X	absolute oder inkrementelle Koordinate gesteuert durch G90/G91
Y/ YA/ YI		Y-Koordinate des Zielpunktes
	YA	absolute Koordinate
	YI	inkrementelle Koordinate bezogen auf die aktuelle Werkzeugposition
	Y	absolute oder inkrementelle Koordinate gesteuert durch G90/G91
Z/ ZA/ ZI		Z-Koordinate des Zielpunktes
	ZA	absolute Koordinate
	ZI	inkrementelle Koordinate bezogen auf die aktuelle Werkzeugposition
	Z	absolute oder inkrementelle Koordinate gesteuert durch G90/G91
Kreisbogen		
I/ IA		X-Koordinate des Mittelpunktes
	IA	Mittelpunktskoordinate absolut in Werkstückkoordinaten
	I	inkrementelle Koordinate zur aktuellen Werkzeugposition
J/ JA		Y-Koordinate des Mittelpunktes
	JA	Mittelpunktskoordinate absolut in Werkstückkoordinaten
	J	inkrementelle Koordinate zur aktuellen Werkzeugposition
R		Radius des Kreisbogens und Lösungsauswahl >0 kürzerer Bogen

		<0 längerer Bogen
<b>AT</b>		Übergangswinkel im Startpunkt Übergangswinkel im Startpunkt zur vorhergehenden Verfahrbewegung ohne Übergangselement gemessen von der Endrichtung der vorhergehenden Verfahrbewegung. Insbesondere AT0 tangentialer Übergang und AT180 spitzer Tangentenübergang.
<b>AS</b>		Tangentenwinkel im Startpunkt
<b>AO</b>		Öffnungswinkel (positiv) Der Öffnungswinkel wird ohne Vorzeichen programmiert, weil die Orientierung des Kreisbogens über den Befehl festgelegt wird.
<b>AE</b>		Tangentenwinkel im Zielpunkt
<b>AP</b>		Polarwinkel des Zielpunktes
<b>RN</b>	[0]	Übergangselement >0 Verrundungsradius <0 Fasenbreite

### Lösungsauswahl

<b>O</b>	[1]	Längenkriterium
		1 kürzerer Bogen
		2 längerer Bogen
<b>H</b>	[1]	Winkelkriterium
		1 kleinerer Winkel der Tangente im Startpunkt
		2 größerer Winkel der Tangente im Startpunkt

### Schnittwerte

<b>F</b>		Vorschub
<b>E</b>	[F]	Feinvorschub
<b>S</b>		Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit
<b>M</b>		Drehrichtung
<b>M</b>		Kühlmittel

### ! Programmierhinweise

Je nach Ebenenanwahl können nur die zu dieser Ebene gehörigen beiden Mittelpunktskoordinaten programmiert werden.

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

### Orientierung des Kreisbogens

Die Angabe 'im Uhrzeigersinn' oder 'entgegen dem Uhrzeigersinn' gilt für die Relativbewegung des Werkzeuges gegenüber dem Werkstück bei Blick auf die Interpolationsebene in negativer Richtung der auf dieser Ebene senkrecht stehenden Koordinatenachse (rechtsdrehendes Koordinatensystem).

## **Selbthaltefunktion**

Die Selbsthaltefunktion ist für die ersten beiden Geometrieachsen der aktiven Interpolationsebene ausgesetzt.

## **Lösungsauswahl**

Die NC bestimmt aus allen programmierten Adressen die resultierende Bewegung. Bei unzureichenden oder widersprüchlichen Angaben beendet die NC die Programmausführung mit einer Fehlermeldung. Wenn mehr als eine Bewegung den Vorgaben entspricht, erfolgt die Auswahl über die programmierte Lösungsauswahl.

Bei der Programmierung des Radius (R) erfolgt die Lösungsauswahl zusätzlich über das Vorzeichen des Radius nach dem Längenkriterium, falls die Lösungsauswahl (O) nicht explizit vorgegeben wird.

Das Längenkriterium (O) hat Vorrang gegenüber dem Winkelkriterium (H).

Für das Winkelkriterium werden die Winkel auf den Bereich zwischen 0 Grad und +360 Grad normiert und anschließend verglichen.

## **Übergangselement**

Das Übergangselement wird am Übergang zur nächsten Bewegung in der Interpolationsebene eingefügt. Auf dem Übergangselement findet keine Bewegung in der Zustellachse statt. Die gesamte Zustellung ist vorher abgeschlossen.

## G66 - Spiegeln

### Funktion

Der Befehl G66 definiert eine Spiegelung des Werkstückkoordinatensystems. Die Spiegelung erfolgt in der aktiven Interpolationsebene in den folgenden 4 Varianten:

#### 1. Spiegeln an der X-Achse

Der Befehl G66 X spiegelt die Interpolationsebene an der X-Achse. Die Bedeutung der Wegbedingungen G2 und G3 sowie G41 und G42 wird getauscht.

#### 2. Spiegeln an der Y-Achse

Der Befehl G66 Y spiegelt die Interpolationsebene an der Y-Achse. Die Bedeutung der Wegbedingungen G2 und G3 sowie G41 und G42 wird getauscht.

#### 3. Spiegeln an der X- und Y- Achse gleichzeitig

Der Befehl G66 X Y spiegelt an X- und Y- Achse gleichzeitig. Das entspricht einer Punktspiegelung oder Drehung um 180 Grad. Die Bedeutung der Wegbedingungen G2 und G3 sowie G41 und G42 bleibt erhalten.

#### 4. Keine Spiegelung

Der Befehl G66 (ohne weitere Adressen) hebt alle aktiven Spiegelungen auf. Diese Variante ist die Voreinstellung bei Programmstart.

Dabei steht die X für die 1. Geometrieachse und die Y für die 2. Geometrieachse in der aktiven Interpolationsebene. Eine Spiegelung der Zustellachse ist nicht möglich.

Eine programmierte Spiegelung bleibt modal erhalten, bis sie durch eine erneute Spiegelung überschrieben wird. Mit Programmstart werden alle Spiegelungen zurückgesetzt.

### NC-Satz

**G66 X Y**

### Adressen

<b>X</b>	Spiegeln an der X-Achse X ohne Adresswert
<b>Y</b>	Spiegeln an der Y-Achse Y ohne Adresswert

### ! Programmierhinweise

Der Befehl G66 ohne Adressen hebt alle bestehenden Skalierungen auf.

Die Spiegelungen erfolgen absolut immer vom Ausgangssystem aus. Insbesondere ist damit die aufeinanderfolgende Programmierung von G66 X und G66 Y von G66 X Y verschieden.

Die Auswirkung der Spiegelung hängt von der aktiven Interpolationsebene ab. Die Anwahl einer Interpolationsebene hebt automatisch alle aktiven Spiegelungen auf.

Die in einem gespiegelten Koordinatensystem programmierten Nullpunkte bleiben erhalten.

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

## G67 - Skalieren

### Funktion

Der Befehl G67 setzt den Skalierungsfaktor für die Geometrieachsen der aktiven Interpolationsebene. Ein Faktor größer 1 bedeutet eine Vergrößerung um den Faktor gegenüber dem nicht skalierten Werkstückkoordinatensystem, ein Faktor kleiner 1 eine Verkleinerung. Die Skalierung kann für die Zustellachse (Z in G17) unabhängig von der Skalierung in der Interpolationsebene (X, Y in G17) gesetzt werden.

Eine programmierte Skalierung bleibt modal erhalten, bis sie durch eine erneute Skalierung überschrieben wird. Mit Programmstart werden alle Skalierungen auf den Faktor 1 zurückgesetzt.

### NC-Satz

**G67** **SK** **Q**

### Adressen

<b>SK</b>	[1]	Skalierungsfaktor
		SK=1: Zurück zum Originalmaßstab
		SK>1: Vergrößerung um den Faktor SK gegenüber dem nicht skalierten Werkstückkoordinatensystem
		SK<1: Verkleinerung um den Faktor SK gegenüber dem nicht skalierten Werkstückkoordinatensystem
<b>Q</b>	[1]	Achsauswahl
	1	Skalierung aller drei Geometrieachsen (X, Y und Z)
	2	Skalierung der ersten beiden Geometrieachsen der aktiven Interpolationsebene (X und Y in G17)
	3	Skalierung der dritten Geometrieachse (Zustellachse) der aktiven Interpolationsebene (Z in G17)

### ! Programmierhinweise

Der Befehl G67 ohne Adressen hebt alle bestehenden Skalierungen auf.

Werden über die Achsauswahl nicht alle Achsen skaliert (Q2 und Q3), bleibt die bestehende Skalierung für alle nicht betroffenen Achsen erhalten.

Die Auswirkung der Skalierung hängt von der aktiven Interpolationsebene ab. Für den Fall, dass in Zustellachse und Interpolationsebene unterschiedliche Skalierungsfaktoren aktiv sind, führt ein Wechsel der Interpolationsebene zu unerwartetem Verhalten. Es wird empfohlen die Skalierung in jedem Fall anschließend neu aufzusetzen.

Vorschübe, Schnittgeschwindigkeiten sowie die An- und Abfahrbewegungen der Werkzeugradiuskompensation werden unter anderem nicht skaliert.

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.



## G70 - Umschaltung auf Maßeinheit Zoll (Inch)

### Funktion

Der Befehl G70 setzt die aktive Maßeinheit auf Zoll (Inch). Alle Positions- und Längenangaben sind nach der Programmierung von G70 im Zollmaß anzugeben.

Ebenso verändern sich die Einheiten der Technologiedaten für:

1. die Vorschubgeschwindigkeit in Inch pro Umdrehung (in/U)
2. die Schnittgeschwindigkeit in Fuß pro Minute (ft/min)

Die Maßeinheit bleibt modal wirksam, bis sie mit G71 umgesetzt wird. Bei Programmstart ist als Voreinstellung immer das metrische Maßsystem aktiv.

### NC-Satz

**G70**

### ! Programmierhinweise

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

## G71 - Umschaltung auf Maßeinheit Millimeter (mm)

### Funktion

Der Befehl G71 setzt die aktive Maßeinheit auf Millimeter (mm). Alle Positions- und Längenangaben sind nach der Programmierung von G71 im metrischen Maßsystem anzugeben.

Ebenso verändern sich die Einheiten der Technologiedaten für:

1. die Vorschubgeschwindigkeit in Millimeter pro Umdrehung (mm/U)
2. die Schnittgeschwindigkeit in Meter pro Minute (m/min)

Die Maßeinheit bleibt modal wirksam, bis sie mit G70 umgesetzt wird. Bei Programmstart ist als Voreinstellung immer das metrische Maßsystem aktiv.

### NC-Satz

**G71**

### Programmierhinweise

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

## **G90 - Absolutmaßangabe**

### **Funktion**

Der Befehl G90 aktiviert die Absolutmaßangabe. Bei aktiver Absolutmaßangabe beziehen sich alle Koordinatenangaben X, Y, Z auf den Werkstücknullpunkt - im Gegensatz zur Kettenmaßangabe (G91), bei der sich die Koordinatenangaben auf die aktuelle Werkzeugposition beziehen.

Die Absolutmaßangabe bleibt modal wirksam, bis sie mit G91 (Kettenmaßangabe) überschrieben wird. Die Voreinstellung bei Programmstart ist G90.

### **NC-Satz**

**G90**

## **G91 - Kettenmaßangabe**

### **Funktion**

Der Befehl G91 aktiviert die Kettenmaßangabe. Bei aktiver Kettenmaßangabe beziehen sich alle Koordinatenangaben X, Y, Z auf die aktuelle Werkzeugposition - im Gegensatz zur Absolutmaßangabe (G90), bei der sich die Koordinatenangaben auf den Werkstücknullpunkt beziehen.

Die Kettenmaßangabe bleibt modal wirksam, bis sie mit G90 (Absolutmaßangabe) überschrieben wird. Die Voreinstellung bei Programmstart ist G90.

### **NC-Satz**

**G91**

## G94 - Vorschub in Millimeter pro Minute

### Funktion

Der Befehl G94 setzt das aktive Vorschubmaß auf Millimeter pro Minute. Im Vorschubmaß Millimeter pro Minute werden alle Vorschübe (F) und Feinvorschübe (E) in Millimeter pro Minute programmiert. Das Vorschubmaß bleibt modal aktiv, bis es durch G95 umgesetzt wird.

### NC-Satz

**G94** **F** **E**

### Adressen

<b>F</b>		Vorschub
<b>E</b>	<i>[F]</i>	Feinvorschub

### Programmierhinweise

Die NC hält getrennte Vorschübe für G94 und G95. Nach einem Wechsel auf G94 ist wieder der zuletzt unter G94 programmierte Vorschub aktiv.

Wenn eine Bewegung im Vorschub programmiert wird, ohne dass vorher ein Vorschub gesetzt wurde, meldet die NC den Fehler 'Kein Vorschub programmiert'.

Für alle PAL-Fräsmaschinen ist G94 die Voreinstellung bei Programmstart.

## G95 - Vorschub in Millimeter pro Umdrehung

### Funktion

Der Befehl G95 setzt das aktive Vorschubmaß auf Millimeter pro Umdrehung. Im Vorschubmaß Millimeter pro Umdrehung werden alle Vorschübe (F) und Feinvorschübe (E) in Millimeter pro Umdrehung programmiert. Das Vorschubmaß bleibt modal aktiv, bis es durch G94 umgesetzt wird.

### NC-Satz

**G95** **F** **E**

### Adressen

<b>F</b>		Vorschub
<b>E</b>	<i>[F]</i>	Feinvorschub

### Programmierhinweise

Die NC hält getrennte Vorschübe für G94 und G95. Nach einem Wechsel auf G95 ist wieder der zuletzt unter G95 programmierte Vorschub aktiv.

Wenn eine Bewegung im Vorschub programmiert wird, ohne dass vorher ein Vorschub gesetzt wurde, meldet die NC den Fehler 'Kein Vorschub programmiert'.

Für alle PAL-Drehmaschinen ist G95 die Voreinstellung bei Programmstart.

## G96 - Konstante Schnittgeschwindigkeit

### Funktion

Der Befehl G96 schaltet die NC in die Betriebsart Konstante Schnittgeschwindigkeit. In dieser Betriebsart wird im Register S die Schnittgeschwindigkeit in der Einheit Meter pro Minute programmiert. Die NC regelt die aktive Spindel, so dass die programmierte Schnittgeschwindigkeit erreicht und beibehalten wird.

Die NC entscheidet anhand des aktiven Werkzeugs, ob die Schnittgeschwindigkeit am Werkstück gemessen wird (Drehwerkzeuge) oder am Werkzeug (Fräser und Bohrer).

Die Betriebsart bleibt bestehen bis sie mit G97 aufgehoben wird. Mit Programmstart ist als Voreinstellung die Betriebsart Konstante Drehzahl (G97) aktiv.

### NC-Satz

**G96 S**

### Adressen

<b>S</b>	Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit
----------	---------------------------------

### Programmierhinweise

Um beim Drehen mit kleinen X-Koordinatenwerten sicherzustellen, dass die Drehzahl nicht über einen für die Werkstückspannung maximal zulässigen Wert ansteigt, sollte ergänzend mit dem Befehl G92, eine Drehzahlbegrenzung programmiert werden.

## G97 - Konstante Drehzahl

### Funktion

Der Befehl G97 schaltet die NC in die Betriebsart Konstante Drehzahl. In dieser Betriebsart wird im Register S eine Drehzahl in der Einheit Umdrehungen pro Minute programmiert.

Die Betriebsart bleibt bestehen bis sie mit G96 aufgehoben wird. Mit Programmstart ist als Voreinstellung die Betriebsart Konstante Drehzahl (G97) aktiv.

### NC-Satz

**G97** S

### Adressen

<b>S</b>	Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit
----------	---------------------------------

### Programmierhinweise

Bei einem Wechsel von G96 auf G97 behält die NC die aktuelle Drehzahl bei, sofern keine Drehzahl im selben NC-Satz programmiert wird.



## PAL2019-Bearbeitungszyklen

•	Generelle Erweiterungen bei allen PAL2019-Taschen- & Freistellzyklen
<b>G24</b>	Modale Adressen für Fräszyklen
<b>G34</b>	Eröffnung Konturtaschenzyklus mit Vorbohren
<b>G35</b>	Schrupptechnologie des Konturtaschenzyklus
<b>G36</b>	Restmaterial-Schrupptechnologie des Konturtaschenzyklus
<b>G37</b>	Schlichttechnologie des Konturtaschenzyklus
<b>G38</b>	Konturbeschreibung des Konturtaschenzyklus
<b>G39</b>	Abschluss Konturtaschenzyklus
<b>G48</b>	Gravieren
<b>G49</b>	Konturfräszyklus
<b>G69</b>	Mehrkantzyklus
<b>G72</b>	Rechtecktaschenzyklus
<b>G73</b>	Kreistaschenzyklus
<b>G74</b>	Nutzenzyklus
<b>G75</b>	Kreisbogennutzenzyklus
<b>G76</b>	Bohrbild Strahl, Rahmen, Gitter
<b>G77</b>	Mehrfachzyklus auf einem Teilkreis
<b>G78</b>	Zyklusaufruf auf einem Punkt in Polarkoordinaten
<b>G79</b>	Zyklusaufruf auf einem Punkt
<b>G80</b>	Zyklusabschluss
<b>G81</b>	Bohrzyklus
<b>G82</b>	Tieflochbohrzyklus mit Spanbruch
<b>G83</b>	Tieflochbohrzyklus mit Spanbruch und Entleeren
<b>G84</b>	Gewindebohrzyklus
<b>G85</b>	Reibzyklus
<b>G86</b>	Ausdrehzyklus
<b>G87</b>	Bohrfräszyklus
<b>G88</b>	Innengewindefräszyklus
<b>G89</b>	Außengewindefräszyklus

## **Generelle Erweiterungen bei allen PAL2019-Taschen- & Freistellzyklen**

### **1. Fasen und angesetzte Stufen**

Bei allen PAL-Taschen- und Freistellzyklen können mit der Steueradresse QM die Berandungskanten mit einer Fase oder angesetzten Stufen versehen werden. Im Fall von angesetzten Stufen werden die Kanten nacheinander durch wiederholte Zyklusaufufe gefast. Das Werkzeug und die Fasenbreite müssen so gewählt werden, dass das Fasen kollisionsfrei möglich ist und keine Stufen verletzt werden.

Dazu ist zum Fasen ein erneuter Zyklusaufwurf oder eine Zykluswiederholung mit geänderter Steueradresse QM und einem eingewechselten Fas-Werkzeug erforderlich. Z.B. durch Programmteilwiederholung und Parameterwertzuweisungen für QM, T und die Bearbeitungstechnologie.

Zum Fasen können die folgenden Werkzeugtypen verwendet werden:

- Fasenfräser
- Winkelfräser
- Entgrat-Werkzeuge
- Prismenfräser

### **2. Allgemeine Zustellfolge mit Startzustellung DS und Endzustellung DE**

### **3. Schichten**

Das Schichten kann in mehreren vertikalen und horizontalen Zustellungen erfolgen.

Optional kann das Schichten auch durch Leerschnitte zur Verbesserung der Oberfläche ergänzt werden.

### **4. In-Prozess-Messen**

Es können die Berandungen und der Boden einer Zyklusgeometrie als Aufrufvariante mit einem Messtaster gemessen und Verschleißkorrekturwerte gesetzt werden und die Ergebnisse zu einem Messprotokoll zusammengefasst werden.

## **Generelle Erweiterungen bei allen PAL2019-Taschen- & Freistellzyklen**

### **1. Fasen und angesetzte Stufen**

Bei allen PAL-Taschen- und Freistellzyklen können mit der Steueradresse QM die Berandungskanten mit einer Fase oder angesetzten Stufen versehen werden. Im Fall von angesetzten Stufen werden die Kanten nacheinander durch wiederholte Zyklusaufufe gefast. Das Werkzeug und die Fasenbreite müssen so gewählt werden, dass das Fasen kollisionsfrei möglich ist und keine Stufen verletzt werden.

Dazu ist zum Fasen ein erneuter Zyklusaufuf oder eine Zykluswiederholung mit geänderter Steueradresse QM und einem eingewechselten Fas-Werkzeug erforderlich. Z.B. durch Programmteilwiederholung und Parameterwertzuweisungen für QM, T und die Bearbeitungstechnologie.

Zum Fasen können die folgenden Werkzeugtypen verwendet werden:

- Fasenfräser
- Winkelfräser
- Entgrat-Werkzeuge
- Prismenfräser

### **2. Allgemeine Zustellfolge mit Startzustellung DS und Endzustellung DE**

### **3. Schichten**

Das Schichten kann in mehreren vertikalen und horizontalen Zustellungen erfolgen.

Optional kann das Schichten auch durch Leerschnitte zur Verbesserung der Oberfläche ergänzt werden.

## G24 - Modale Adressen für Fräszyklen

### Funktion

Der Befehl G24 setzt modal wirksame Adressen zum Fräsen von Fasen und Stufen, zum trochoidalen Fräsen (HSC) sowie zur Vorschuboptimierung. Die Adressen werden von allen Fräszyklen, welche die entsprechenden Funktionen unterstützen, verwendet.

### NC-Satz

**G24 CB CM RD SG OH FR VH DR AA BA WA BB WB BC WC BD WD FM DV**

### Adressen

		Fasen
<b>CB</b>	[0]	Fasenbreite
<b>CM</b>	[50]	Arbeitsbereich Der Arbeitsbereich legt fest, welcher Bereich vom Werkzeug für die Bearbeitung der Fase verwendet wird. Der Wert ist eine Prozentangabe und bezieht sich immer auf dem maximal zulässigen Arbeitsbereich des jeweils aktiven Werkzeugs. Es gilt: 0%: Oberkante der Fase entspricht der Oberkante des Werkzeugs 100%: Unterkante der Fase entspricht der Unterkante des Werkzeugs
		HSC-Fräsen
<b>RD</b>	[5]	Minimaler Radius bei An- und Abfahrbewegungen ohne Bearbeitung in Prozent des minimalen Radius der trochoidalen Bearbeitung RM (um Eckenfahrten zu vermeiden)
<b>SG</b>	[10]	An- und Abfahrradius mit Bearbeitung an die Kontur und an den minimalen trochoidalen Radius RM in Prozent des minimalen Radius RM
<b>OH</b>	[3]	Schruppsteueradresse 1 Ohne Konturfolgen 2 Mit Konturfolgen 3 Ohne Konturfolgen aber mit abschließendem Konturschnitt 4 Vollkreisbewegung
<b>FR</b>	[9000]	Pseudo-Eilganggeschwindigkeit
<b>VH</b>	[1]	Horizontaler Sicherheitsabstand
<b>DR</b>	[2]	Rückzugshöhe bei der Seitenwechselbewegung
<b>AA</b>	[5]	Abhebewinkel ab Erreichen des horizontalen Sicherheitsabstands bis zur Rückzugshöhe
		Stufen
<b>BA</b>	[0]	Breite der 1. Stufe

<b>WA</b>	[0]	Tiefe der 1. Stufe
<b>BB</b>	[0]	Breite der 2. Stufe
<b>WB</b>	[0]	Tiefe der 2. Stufe
<b>BC</b>	[0]	Breite der 3. Stufe
<b>WC</b>	[0]	Tiefe der 3. Stufe
<b>BD</b>	[0]	Breite der 4. Stufe
<b>WD</b>	[0]	Tiefe der 4. Stufe

#### **Vorschuboptimierung**

<b>FM</b>	[150]	<p>Maximaler Vorschub</p> <p>Die Vorschuboptimierung erzeugt keinen Vorschub größer dem maximalen Vorschub.</p> <p>Der maximale Vorschub wird in Prozent des im Zyklus verwendeten Vorschubs festgelegt.</p>
<b>DV</b>	[25]	<p>Minimale Verfahrlänge</p> <p>Die Vorschuboptimierung erzeugt keine Bewegungen kleiner der minimalen Verfahrlänge.</p> <p>Die minimale Verfahrlänge wird in Prozent des im Zyklus verwendeten Werkzeugdurchmessers festgelegt.</p>

#### **! Programmierhinweise**

Beim Programmstart werden alle Adressen automatisch mit den Vorgabewerten belegt. Alle Adressen, die nicht programmiert werden, bleiben unverändert. Damit müssen nur die Änderungen programmiert werden.

Die Stufen werden in ihrer Ordnung, beginnend mit der 1. Stufe, gefertigt.

## G34 - Eröffnung Konturtaschenzyklus mit Vorbohren

### Funktion

Der Befehl G34 eröffnet den allgemeinen und universellen Konturtaschenzyklus. Der Konturtaschenzyklus besteht aus einer Eröffnung (G34), der Definition der Technologie (G35, G36 und G37), einer Folge von geschlossenen Taschen- oder Inselkonturen (G38) und dessen Abschluss und Ausführung (G39).

Mit der Eröffnung werden die Taschentiefe und die Aufmaße festgelegt. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit die technologischen Daten für ein Vorbohren zu programmieren.

### NC-Satz

**G34 ZA/ZI RA RI AK AL T TC AB D DR DM U O VB F S M M**

### Adressen

		Tasche	
<b>ZA/</b> <b>ZI</b>		Tiefe der Tasche	
	ZA	absolut	
	ZI	inkrementell	
<b>RA</b>	[0]	Verrundungsradius für Außenecken	
<b>RI</b>	[0]	Verrundungsradius für Innenecken	
		Aufmaße	
<b>AK</b>	[0]	Aufmaß auf die Kontur	
<b>AL</b>	[0]	Aufmaß auf den Boden	
		Vorbohren	
<b>T</b>		Vorbohrwerkzeug	
<b>TC</b>	[1]	Korrekturwertregister	
<b>AB</b>	[0]	Sicherheitsabstand zum Rand Der Sicherheitsabstand wirkt zusätzlich zum Aufmaß (AK).	
<b>D</b>	[0]	Maximale Zustelltiefe  <i>Voreinstellung: Bei einer Zustelltiefe von 0 wird in einer Bearbeitung auf Endtiefe gebohrt.</i>	
<b>DR</b>	[0]	Reduzierwert der Zustelltiefe (positiv)	
<b>DM</b>	[*]	Mindestzustellung  <i>Voreinstellung: * Werkzeugradius / 2</i>	
<b>U</b>	[1]	Verweilzeit am Bohrgrund	
<b>O</b>	[2]	Verweilzeiteinheit	

		1	Verweilzeit in Sekunden
		2	Verweilzeit in Umdrehungen
<b>VB</b>	[1]	Sicherheitsabstand vom Bohrgrund Der Sicherheitsabstand wirkt zusätzlich zu AL.	
<b>Schnittwerte (Vorbohren)</b>			
<b>F</b>		Vorschub	
<b>S</b>		Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit	
<b>M</b>		Drehrichtung	
<b>M</b>		Kühlmittel	

### **! Programmierhinweise**

Die inkrementelle Taschentiefe bezieht sich auf die Materialoberfläche aus dem Abschluss des Konturtaschenzyklus (G39).

Zusätzlich zur Taschentiefe aus der Eröffnung des Konturtaschenzyklus kann jeder Tasche eine individuelle Tiefe und jeder Insel eine individuelle Höhe zugeordnet werden. Der Zyklus erstellt eine geordnete Folge der Taschentiefen und Inselhöhen. Zu jeder Tiefe werden die zugehörigen sich überlappenden Taschen- und Inselnflächen mengentheoretisch vereinigt und dann in absteigender Reihenfolge herausgearbeitet.

Die Positionen für das Vorbohren und die Zustellung beim Schruppen und Schlichten werden automatisch durch den Zyklus berechnet.

Alle verwendeten Werkzeuge werden vom Taschenzyklus automatisch eingewechselt.

Ohne ein positives Aufmaß auf die Kontur entfällt die Schlichtbearbeitung des Randes. Das Gleiche gilt für das Aufmaß und die Schlichtbearbeitung des Bodens.

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

## G35 - Schrupptechnologie des Konturtaschenzyklus

### Funktion

Der Befehl G35 ist Bestandteil des allgemeinen und universellen Konturtaschenzyklus. Der Befehl kann in jedem Konturtaschenzyklus einmalig verwendet werden, um die technologischen Daten für den Arbeitsschritt Schruppen zu setzen.

### NC-Satz

**G35 T TC TR TX TY TZ D DS DE DB V Q O RH DH / AE RM F E S M M OF RA DM**

### Adressen

		Werkzeug
<b>T</b>		Werkzeugnummer
<b>TC</b>	[1]	Korrekturwertsatz
<b>TR</b>	[0]	Inkrementelle Veränderung Werkzeugradiuskorrektur
<b>TX</b>	[0]	Inkrementelle Veränderung Werkzeugkorrektur in X
<b>TY</b>	[0]	Inkrementelle Veränderung Werkzeugkorrektur in Y
<b>TZ</b>	[0]	Inkrementelle Veränderung Werkzeugkorrektur in Z
		Zustellung
<b>D</b>	[*]	Maximale Zustelltiefe Die verwendete Zustellung $\leq D$ wird so berechnet, dass die mit D zu bearbeitende Gesamtzustelltiefe ein ganzzahliges Vielfaches der verwendeten Zustellung ist.  <i>Voreinstellung: * D = Werkzeugdurchmesser (konventionelles Fräsen) oder D = 3 x Werkzeugdurchmesser (HSC-Fräsen)</i>
<b>DS</b>	[0]	Erste Zustelltiefe
<b>DE</b>	[0]	Letzte Zustelltiefe
<b>DB</b>	[*]	Horizontale Zustellung Angabe in Prozent des Werkzeugdurchmessers  <i>Voreinstellung: * 80% (konventionelles Fräsen), 10% (HSC-Fräsen)</i>
		Zyklus
<b>V</b>	[*]	Sicherheitsabstand  <i>Voreinstellung: * Sicherheitsabstand aus dem Zyklusabschluss (G39)</i>
<b>Q</b>	[1]	Bearbeitungsrichtung
	1	Gleichlauf
	2	Gegenlauf



**Eintauchen**

<b>O</b>	[1]	Zustellbewegung beim Ausräumen	
		1	Senkrechtes Eintauchen
		2	Helikales Eintauchen
<b>RH</b>	[*]	Radius der Mittelpunktbahn bei helikaler Zustellung Der Radius wird bei zu kleinen Taschenabmaßen automatisch reduziert.	
		<i>Voreinstellung: * 3/4 x Werkzeugradius</i>	
<b>DH</b>		Zustellung pro Helixumdrehung	
<b>AE</b>	[5]	Werkzeugeintauchwinkel	

**HSC-Fräsen**

<b>RM</b>	[*]	Minimalradius der Schruppbewegungen	
		<i>Voreinstellung: * konventionelles Fräsen</i>	

**Schnittwerte**

<b>F</b>		Vorschub	
<b>E</b>	[F/2]	Eintauchvorschub	
<b>S</b>		Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit	
<b>M</b>		Drehrichtung	
<b>M</b>		Kühlmittel	

**Optimierung**

<b>OF</b>	[0]	Vorschuboptimierung Die Vorschuboptimierung regelt den Vorschub mit dem Ziel einer konstanten Spandicke.	
		0	Aus
		1	Ein
<b>RA</b>	[0]	Prozentuale Aufmaßreduzierung der jeweils darüber liegenden Zustellung	
<b>DM</b>	[D/8]	Maximale Zustelländerung, so dass ein Zustellniveau mit einer Inselhöhe zusammenfällt	

**! Programmierhinweise**

Durch Angabe einer maximalen Zustelltiefe (D), einer ersten Zustellung (DS) und einer letzten Zustellung (DE) kann eine individuelle Zustelltiefenfolge gebildet werden.

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

**HSC-Fräsen**

Durch die Programmierung der Adresse RM wird festgelegt, dass die Bearbeitung als HSC-Fräsen erfolgen soll. Weitere Adressen für das HSC-Fräsen können mit dem Befehl G24 (Modale Zyklusadressen für Fräszyklen) gesetzt werden.

## G36 - Restmaterial-Schrupptechnologie des Konturtaschenzyklus

### Funktion

Der Befehl G36 ist Bestandteil des allgemeinen und universellen Konturtaschenzyklus. Der Befehl kann in jedem Konturtaschenzyklus einmalig verwendet werden, um die technologischen Daten für den Arbeitsschritt Restmaterial-Schruppen zu setzen.

Das Schruppen des Restmaterial erfolgt wahlweise nach dem Schruppen. Der Zyklus berechnet das Restmaterial, das beim Schruppen nicht bearbeitet wurde, und räumt dieses mit einem Werkzeug mit kleinerem Durchmesser aus.

### NC-Satz

G36 T TC TR TX TY TZ D DS DE DB V Q O RH DH / AE RM F E S M M  
OF RA DM

### Adressen

		Werkzeug
T		Werkzeugnummer
TC	[1]	Korrekturwertsatz
TR	[0]	Inkrementelle Veränderung Werkzeugradiuskorrektur
TX	[0]	Inkrementelle Veränderung Werkzeugkorrektur in X
TY	[0]	Inkrementelle Veränderung Werkzeugkorrektur in Y
TZ	[0]	Inkrementelle Veränderung Werkzeugkorrektur in Z
		Zustellung
D	[*]	Maximale Zustelltiefe Die verwendete Zustellung $\leq D$ wird so berechnet, dass die mit D zu bearbeitende Gesamtzustelltiefe ein ganzzahliges Vielfaches der verwendeten Zustellung ist. <i>Voreinstellung: * D = Werkzeugdurchmesser (konventionelles Fräsen) oder D = 3 x Werkzeugdurchmesser (HSC-Fräsen)</i>
DS	[0]	Erste Zustelltiefe
DE	[0]	Letzte Zustelltiefe
DB	[*]	Horizontale Zustellung Angabe in Prozent des Werkzeugdurchmessers <i>Voreinstellung: * 80% (konventionelles Fräsen), 10% (HSC-Fräsen)</i>
		Zyklus
V	[*]	Sicherheitsabstand <i>Voreinstellung: * Sicherheitsabstand aus dem Zyklusabschluss (G39)</i>
Q	[1]	Bearbeitungsrichtung

		1	Gleichlauf
		2	Gegenlauf
<b>Eintauchen</b>			
<b>O</b>	[1]	Zustellbewegung beim Ausräumen	
		1	Senkrechtes Eintauchen
		2	Helikales Eintauchen
<b>RH</b>	[*]	Radius der Mittelpunktbahn bei helikaler Zustellung Der Radius wird bei zu kleinen Taschenabmaßen automatisch reduziert.	
		<i>Voreinstellung: * 3/4 x Werkzeugradius</i>	
<b>DH</b>		Zustellung pro Helixumdrehung	
<b>AE</b>	[5]	Werkzeugeintauchwinkel	
<b>HSC-Fräsen</b>			
<b>RM</b>	[*]	Minimalradius der Schrubbewegungen	
		<i>Voreinstellung: * konventionelles Fräsen</i>	
<b>Schnittwerte</b>			
<b>F</b>		Vorschub	
<b>E</b>	[F/2]	Eintauchvorschub	
<b>S</b>		Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit	
<b>M</b>		Drehrichtung	
<b>M</b>		Kühlmittel	
<b>Optimierung</b>			
<b>OF</b>	[0]	Vorschuboptimierung Die Vorschuboptimierung regelt den Vorschub mit dem Ziel einer konstanten Spandicke.	
		0	Aus
		1	Ein
<b>RA</b>	[0]	Prozentuale Aufmaßreduzierung der jeweils darüber liegenden Zustellung	
<b>DM</b>	[D/8]	Maximale Zustelländerung, so dass ein Zustellniveau mit einer Inselhöhe zusammenfällt	

### Programmierhinweise

Durch Angabe einer maximalen Zustelltiefe (D), einer ersten Zustellung (DS) und einer letzten Zustellung (DE) kann eine individuelle Zustelltiefenfolge gebildet werden.

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

### HSC-Fräsen

Durch die Programmierung der Adresse RM wird festgelegt, dass die Bearbeitung als HSC-Fräsen erfolgen soll. Weitere Adressen für das HSC-Fräsen können mit dem Befehl G24 (Modale Zyklusadressen für Fräszyklen) gesetzt werden.

## G37 - Schlichttechnologie des Konturmaschinenzyklus

### Funktion

Der Befehl G37 ist Bestandteil des allgemeinen und universellen Konturmaschinenzyklus. Der Befehl kann in jedem Konturmaschinenzyklus mehrfach verwendet werden, um die technologischen Daten für

- den Arbeitsschritt Schlichten (QM1)
- das Fasen der Kanten (QM-1) oder
- das Ansetzen von Stufen (QM-2)

zu setzen.

### NC-Satz

**G37** **T** **TC** **TR** **TX** **TY** **TZ** **D** **DS** **DE** **V** **DB** **Q** **H** **EC** **QM** **O** **RH** **DH** / **AE** **RM** **F**  
**E** **S** **M** **M** **OF** **VA** **DM**

### Adressen

#### Werkzeug

<b>T</b>		Werkzeugnummer
<b>TC</b>	[1]	Korrekturwertsatz
<b>TR</b>	[0]	Inkrementelle Veränderung Werkzeugradiuskorrektur
<b>TX</b>	[0]	Inkrementelle Veränderung Werkzeugkorrektur in X
<b>TY</b>	[0]	Inkrementelle Veränderung Werkzeugkorrektur in Y
<b>TZ</b>	[0]	Inkrementelle Veränderung Werkzeugkorrektur in Z

#### Zustellung

<b>D</b>	[*]	Maximale Zustelltiefe Die verwendete Zustellung $\leq D$ wird so berechnet, dass die mit D zu bearbeitende Gesamtzustelltiefe ein ganzzahliges Vielfaches der verwendeten Zustellung ist.  <i>Voreinstellung: * D = Werkzeugdurchmesser (konventionelles Fräsen) oder D = 3 x Werkzeugdurchmesser (HSC-Fräsen)</i>
<b>DS</b>	[0]	Erste Zustelltiefe
<b>DE</b>	[0]	Letzte Zustelltiefe
<b>DB</b>	[*]	Horizontale Zustellung Angabe in Prozent des Werkzeugdurchmessers  <i>Voreinstellung: * 80% (konventionelles Fräsen), 10% (HSC-Fräsen)</i>

#### Zyklus

<b>V</b>	[*]	Sicherheitsabstand  <i>Voreinstellung: * Sicherheitsabstand aus dem Zyklusabschluss (G39)</i>
----------	-----	---

<b>QM</b>	[1]	Bearbeitungsauswahl
		1 Schlichten
		-1 Fasen
		-2 Stufen
<b>Q</b>	[1]	Bearbeitungsrichtung
		1 Gleichlauf
		2 Gegenlauf
<b>H</b>	[4]	Bearbeitungsart
		4 Schlichten erst Rand dann Boden
		5 Schlichten erst Boden dann Rand
		6 nur Rand
		7 nur Boden
		8 nur das Schlicht-Restmaterial des Bodens in einem zweiten G37-Aufruf mit kleinerem Schlichtwerkzeug schlichten
<b>EC</b>	[0]	Anzahl der Leerschnitte
<b>Eintauchen</b>		
<b>O</b>	[1]	Zustellbewegung beim Ausräumen
		1 Senkrechtes Eintauchen
		2 Helikales Eintauchen
<b>RH</b>	[*]	Radius der Mittelpunktbahn bei helikaler Zustellung Der Radius wird bei zu kleinen Taschenabmaßen automatisch reduziert.
		<i>Voreinstellung: * <math>\frac{3}{4} \times \text{Werkzeugradius}</math></i>
<b>DH</b>		Zustellung pro Helixumdrehung
<b>AE</b>	[5]	Werkzeugeintauchwinkel
<b>HSC-Fräsen</b>		
<b>RM</b>	[*]	Minimalradius der Schruppbewegungen
		<i>Voreinstellung: * konventionelles Fräsen</i>
<b>Schnittwerte</b>		
<b>F</b>		Vorschub
<b>E</b>	[F/2]	Eintauchvorschub
<b>S</b>		Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit
<b>M</b>		Drehrichtung
<b>M</b>		Kühlmittel

**Optimierung**

<b>OF</b>	[0]	Vorschuboptimierung Die Vorschuboptimierung regelt den Vorschub mit dem Ziel einer konstanten Spandicke.
		0 Aus
		1 Ein
<b>VA</b>	[0]	Prozentuale Aufmaßvergrößerung für das Schlichten von Rand und Boden
<b>DM</b>	[D/10]	Maximale Zustelländerung, so dass ein Zustellniveau mit einer Inselhöhe zusammenfällt

### Programmierhinweise

Für die Bearbeitungsauswahl Fasen und Stufen ist als Eingabe nur die Adresse QM und das Werkzeug sowie die Schnittwerte (F, S und M) zu programmieren. Die Geometriedaten für die Fasen und Stufen werden mit G24 festgelegt.

Durch Angabe einer maximalen Zustelltiefe (D), einer ersten Zustellung (DS) und einer letzten Zustellung (DE) kann eine individuelle Zustelltiefenfolge gebildet werden.

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

### HSC-Fräsen

Durch die Programmierung der Adresse RM wird festgelegt, dass die Bearbeitung als HSC-Fräsen erfolgen soll. Weitere Adressen für das HSC-Fräsen können mit dem Befehl G24 (Modale Zyklusadressen für Fräszyklen) gesetzt werden.

## G38 - Konturbeschreibung des Konturtaschenzyklus

### Funktion

Der Befehl G38 ist Bestandteil des allgemeinen und universellen Konturtaschenzyklus. Der Befehl programmiert eine Tasche mit Taschentiefe oder Insel mit Inselhöhe. Dies kann ein Kreis, ein abgerundetes Rechteck oder eine beliebige geschlossene Kontur sein.

Der Befehl kann mehrfach programmiert werden. Die zugehörigen Taschen und Inseln werden automatisch zusammengefasst, wenn sie sich gegenseitig unter Berücksichtigung der Höhen und Tiefen überlappen.

### NC-Satz

- Kreis

**G38 H ZA/ZI IA JA R**

- Rechteck

**G38 H ZA/ZI LP BP IA JA RN AR**

- Kontur

**G38 H ZA/ZI**

### Adressen

		Konturbeschreibung
<b>H</b>		Auswahladresse
	1	Tasche
	2	Insel
	3	Tasche in Insel
	4	Loch (Tasche ohne Werkstückmaterial)
<b>ZA / ZI</b>	<b>[*]</b>	Taschentiefe/Inselhöhe
	ZA	absolut
	ZI	inkrementell zur Materialoberfläche
	<i>Voreinstellung: * Taschentiefe aus G34 für Taschen und Materialoberfläche aus G39 als Inselhöhe</i>	
<b>Setzpunkt</b>		
<b>IA</b>		X-Koordinate des Mittelpunktes (absolut)
<b>JA</b>		Y-Koordinate des Mittelpunktes (absolut)
<b>Kreis</b>		
<b>R</b>		Radius
<b>Rechteck</b>		
<b>LP</b>		Länge



		Die Länge wird in der 1. Geometrieachse der aktiven Interpolationsebene gemessen.
<b>BP</b>		Breite Die Breite wird in der 2. Geometrieachse der aktiven Interpolationsebene gemessen.
<b>RN</b>	[0]	Verrundung
<b>AR</b>	[0]	Drehwinkel

### Programmierhinweise

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

### Konturprogrammierung

Wird außer H und ZA/ZI keine weitere Adresse programmiert, so erwartet die NC die Definition einer Kontur im Anschluss an den Befehl G38.

Die Definition der Kontur erfolgt unter Verwendung von:

- DIN-Sätze G1, G2, G3
- Konturzugbefehle G61, G62, G63
- Programmteilwiederholung G23
- Unterprogrammaufruf G22

Dabei muss der erste Konturpunkt absolut mit G0 oder G1 programmiert werden.

Die Konturdefinition wird mit G80 in einer separaten NC-Zeile abgeschlossen.

Offene Konturen (Zielpunkt ungleich Anfangspunkt) werden mit G80 automatisch durch eine Verbindungslinie vom Zielpunkt zum Startpunkt geschlossen.

### Taschentiefe

Für jede Taschenkontur kann die Tiefe individuell programmiert werden. Eine inkrementelle Angabe bezieht sich dabei auf die Materialoberfläche. Damit ist die Erstellung von Konturtaschen mit unterschiedlichen Tiefen möglich. Die Voreinstellung ist die Taschentiefe aus der Eröffnung des Konturtaschenzyklus (G34).

Wenn die individuelle Tiefe unter der Taschentiefe des Zyklus liegt, beendet die NC die Programmausführung mit einer Fehlermeldung.

### Inselhöhe

Für jede Inselkontur kann die Höhe individuell programmiert werden. Eine inkrementelle Angabe bezieht sich dabei auf die Materialoberfläche. Damit ist die Erstellung von Konturtaschen mit Inseln in unterschiedlichen Höhen möglich. Die Voreinstellung ist die Materialoberfläche aus dem Zyklusabschluss (G39).

Wenn die individuelle Höhe über der Materialoberfläche des Zyklus liegt, beendet die NC die Programmausführung mit einer Fehlermeldung.

## G39 - Abschluss Konturtaschenzyklus

### Funktion

Der Befehl G39 schließt den allgemeinen und universellen Konturtaschenzyklus ab und führt den Zyklus aus. Der Konturtaschenzyklus besteht aus einer Eröffnung (G34), der Definition der Technologie (G35, G36 und G37), einer Folge von geschlossenen Taschen- oder Inselkonturen (G38) und dessen Abschluss und Ausführung. Der Zyklus bietet das konturparallele Ausräumen alternativ zum Mäandern.

### NC-Satz

**G39** **ZA/ZI** **V** **W** **AN** **H** **O** **X/XA/XI** **Y/YA/YI**

### Adressen

<b>ZA / ZI</b>		Materialoberfläche	
	ZA	absolut	
	ZI	inkrementell	
<b>V</b>		Sicherheitsabstand von der Materialoberfläche	
<b>Optionen</b>			
<b>W</b>	[*]	Höhe der Rückzugsebene (absolut)	
		<i>Voreinstellung: * Rückzugsebene gleich Sicherheitsebene</i>	
<b>AN</b>	[0]	Winkel für das mäanderförmige Ausräumen	
<b>H</b>	[1]	Bearbeitungsart	
		1	Schruppen
		2	Planschruppen/Freistellen
		4	Schlichten erst Rand dann Boden
		8	Planschlichten/Freistellen
		14	Schruppen und Schlichten erst Rand dann Boden
<b>O</b>	[1]	Restmaterialschruppen	
		1	mit Restmaterialschruppen
		2	ohne Restmaterialschruppen
		3	nur Restmaterialschruppen
<b>X / XA / XI</b>	[*]	Startposition in X	
		XA	absolut
		XI	inkrementell
		X	G90/G91
		<i>Voreinstellung: * wird vom Zyklus optimal berechnet</i>	

Y / YA / YI	[*]	Startposition in Y
	YA	absolut
	YI	inkrementell
	Y	G90/G91
	<i>Voreinstellung: * wird vom Zyklus optimal berechnet</i>	

### ! Programmierhinweise

Mit dem Aufrufen von G39 werden die mit G38 definierten Taschen- und Inselkonturen geordnet nach Taschentiefen und Inselhöhen zusammengefasst, danach für die zusammengefassten Konturen die Ausräumstrategie für Schruppen, Restmaterialschruppen und Schlichten berechnet und der Zyklus anschließend ausgeführt.

Die Entscheidung über die Bearbeitungsart (konturparallel, mäanderförmig oder HSC) wird in den Aufrufzyklen G35, G36 und G37 getroffen.

### Restmaterial

Werden die Konturtaschenwegbefehle nur zum Schruppen oder Schlichten des Restmaterials aufgerufen (G39 O3), so müssen zuvor auch die Wegbefehle G35, G36 oder G37 H7 und die Konturbefehle G38 erneut programmiert werden, um die Taschengeometrie und das Restmaterial erzeugende Vorbearbeitungswerkzeug anzugeben.

## G48 - Gravieren

### Funktion

Der Befehl G48 definiert einen Gravurzyklus. Der Zyklus graviert beliebige Texte in ein vorgebbares Textfeld. Der Text wird automatisch so skaliert, dass er das Textfeld vollständig ausfüllt.

Der Zyklus wird direkt mit der Definition einmalig ausgeführt.

### NC-Satz

**G48** **LT** **BT** **HT** **DG** **V** **W** **X/XA/XI** **Y/YA/YI** **Z/ZA/ZI** **AR** **EP** **F** **E** **S** **M** **M**

### Adressen

		Gravur	
<b>LT</b>		Text	
<b>BT</b>		Breite des Textfeldes	
<b>HT</b>		Höhe des Textfeldes	
<b>DG</b>		Tiefe der Gravur inkrementell ab Materialoberfläche	
<b>V</b>		Sicherheitsabstand von der Materialoberfläche	
		Optionen	
<b>W</b>	[*]	Höhe der Rückzugsebene (absolut)	
		<i>Voreinstellung: * Rückzugsebene gleich Sicherheitsebene</i>	
<b>X / XA</b> <b>/ XI</b>	[*]	Setzpunkt in X	
		XA	absolut
		XI	inkrementell
		X	G90/G91
		<i>Voreinstellung: * aktuelle Werkzeugposition</i>	
<b>Y / YA</b> <b>/ YI</b>	[*]	Setzpunkt in Y	
		YA	absolut
		YI	inkrementell
		Y	G90/G91
		<i>Voreinstellung: * aktuelle Werkzeugposition</i>	
<b>Z / ZA</b> <b>/ ZI</b>	[*]	Setzpunkt in Z	
		ZA	absolut
		ZI	inkrementell
		Z	G90/G91
		<i>Voreinstellung: * Das Werkzeug steht in der Sicherheitsebene. Die Materialoberfläche liegt um V unter der aktuellen Werkzeugposition.</i>	

<b>AR</b>	[0]	Drehwinkel, um den das Textfeld gedreht wird	
<b>EP</b>	[3]	Setzpunkt am Textfeld	
		0	mittig, links
		1	mittig, mitte
		2	mittig, rechts
		3	unten, links
		4	unten, mitte
		5	unten, rechts
		6	oben, links
		7	oben, mitte
	8	oben, rechts	

### Schnittwerte

<b>F</b>		Vorschub
<b>E</b>	[F/2]	Eintauchvorschub
<b>S</b>		Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit
<b>M</b>		Drehrichtung
<b>M</b>		Kühlmittel

### ! Programmierhinweise

In der Adresse LT wird ein Text programmiert. In PAL2019 müssen Texte in doppelten Anführungszeichen eingeschlossen sein: G48 LT"Text"

## G49 - Konturfräszyklus

### Funktion

Der Befehl G49 definiert einen Konturfräszyklus. Mit den Zyklusadressen werden die An- und Abfahrbedingungen an die Kontur sowie die Bearbeitungstechnologie mit den vertikalen und horizontalen Zustellungen und die Aufmaße festgelegt. Die anschließend an G49 programmierte Kontur beginnt mit einer Linearinterpolation (G0 oder G1) und wird mit G80 abgeschlossen. Der Zyklus wird einmalig bei Zyklusabschluss ausgeführt.

### NC-Satz

G49 G40/G41/G42 Z/ZA/ZI ZM V D DS DE ZB OA BA OE BE W H AK AL  
F E S M M DF EC FF SF RA VA

### Adressen

		Zyklus	
Z/ZA/ ZI		Tiefe der Bahn	
	ZA	absolut	
	ZI	inkrementell	
	Z	G90/G91	
ZM		Materialoberfläche (absolut)	
V		Sicherheitsabstand von der Materialoberfläche	
		Zustellung	
D		Maximale Zustelltiefe	
DS	[0]	Erste Zustelltiefe	
DE	[0]	Letzte Zustelltiefe	
		Werkzeugradiuskorrektur	
G40 / G41 / G42	[40]	Werkzeugradiuskorrektur	
	40	ohne	
	41	links	
	42	rechts	
ZB		Oberkante der Materialbearbeitung (absolut) Mit der Programmierung der Oberkante wird von einer Hinterschneidung ausgegangen, die im Allgemeinen mit Scheiben-, Schlitz- oder T-Nutfräsern gefertigt wird.	
OA	[45]	Anfahrbedingung an die Kontur	
	45	lineare Abfahrt	
	46	Anfahrt im Viertelkreis	
	47	Anfahrt im Halbkreis	

<b>BA</b>	[0]	Länge oder Radius der Anfahrt
<b>OE</b>	[45]	Abfahrbedingung von der Kontur
		45 lineare Abfahrt
		46 Abfahrt im Viertelkreis
		47 Abfahrt im Halbkreis
<b>BE</b>	[0]	Länge oder Radius der Abfahrt
<b>Steueradressen</b>		
<b>W</b>	[*]	Höhe der Rückzugsebene (absolut)
		<i>Voreinstellung: * Rückzugsebene gleich Sicherheitsebene</i>
<b>H</b>	[1]	Bearbeitungsart
		1 Schruppen
		4 Schlichten
		14 Schruppen und Schlichten
<b>Aufmaße</b>		
<b>AK</b>	[0]	Aufmaß auf die Kontur (nur bei G41/G42)
<b>AL</b>	[0]	Aufmaß auf den Boden und dem optionalen oberen Rand bei Hinterschneidungen mit ZB<ZM
<b>Schnittwerte (Schruppen)</b>		
<b>F</b>		Vorschub
<b>E</b>	[F/2]	Eintauchvorschub
<b>S</b>		Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit
<b>M</b>		Drehrichtung
<b>M</b>		Kühlmittel
<b>Schnittwerte (Schlichten)</b>		
<b>DF</b>	[D]	Zustelltiefe Schlichten
		<i>Voreinstellung: für DF0 und ohne Hinterschneidung wird der Rand mit einer Zustellung in voller Höhe geschlichtet</i>
<b>EC</b>	[0]	Anzahl der Leerschnitte
<b>FF</b>	[F]	Vorschub Schlichten
<b>SF</b>	[S]	Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit Schlichten
<b>Optimierung</b>		
<b>RA</b>	[0]	Prozentuale Aufmaßreduzierung der jeweils darüber liegenden Zustellung
<b>VA</b>	[0]	Prozentuale Aufmaßvergrößerung für das Schlichten von Rand und Boden

### **Programmierhinweise**

Durch Angabe einer maximalen Zustelltiefe (D), einer ersten Zustellung (DS) und einer letzten Zustellung (DE) kann eine individuelle Zustelltiefenfolge für das Schruppen gebildet werden. Beim Schlichten wird nur die Zustellung für das Schlichten (DF) berücksichtigt. Für DF0 wird der Rand in voller Höhe in einem Arbeitsgang geschlichtet.

Eine An- oder Abfahrt auf einem Viertel- oder Halbkreis ist nur in Verbindung mit einer Werkzeugradiuskorrektur links oder rechts möglich.

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.



## G69 - Mehrkantzyklus

### Funktion

Der Befehl G69 definiert einen Mehrkantzyklus als Arbeitszyklus. Die Ausführung des Zyklus erfolgt mit den Befehlen G76 bis G79. Arbeitszyklen bleiben modal aktiv, bis sie durch eine weitere Zyklusdefinition überschrieben werden.

Der Zyklus fräst einen Mehrkant unter Berücksichtigung von Aufmaßen über einer zentrisch liegenden Freistellfläche. Der Drehwinkel des Mehrkants wird so festgelegt, dass für den Winkel Null eine Kante senkrecht auf der ersten Geometrieachse steht. Der Setzpunkt ist das Zentrum des Mehrkants.

Der Zyklus kann gesteuert durch QM und H mit unterschiedlichen Werkzeugen zum Schruppen, Schlichten, dem Ansetzen von Stufen oder Fasen aufgerufen werden.

### NC-Satz

G69 O DK / LK / DC DT ZA/ZI D V QM RN H W DB Q DS DE F E S M M  
AK AL DF DJ QS EC FF SF OF RA VA ( QL DQ DU DW RU AU RQ AQ TV  
SP SO )

### Adressen

#### Mehrkant und Sicherheitsabstand

O		Anzahl der Kanten (>0)
DK		Schlüsselweite nur für geradzahliges O
LK		Kantenlänge ohne Verrundungen
DC		Umkreisdurchmesser (>0) oder Inkreisdurchmesser (<0) nur für O>2
DT		Durchmesser der Freistellfläche um das Mehrkant-Zentrum
ZA/ ZI		Tiefe der Freistellfläche in der Zustellachse (Z in G17)
	ZA	absolut
	ZI	inkrementell ab Materialoberfläche
V		Sicherheitsabstand von der Materialoberfläche

#### Optionen

RN	[0]	Verrundungsradius der Kantenecken
----	-----	-----------------------------------

#### Steueradressen

QM	[1]	Bearbeitungsauswahl
	0	Überspringen des Zyklus
	1	Bearbeiten ohne Stufen
	2	Bearbeiten mit Stufen
	5	Messen

		-1	Fasen
		-2	Stufen
<b>H</b>	[1]	Bearbeitungsart	
		1	Schruppen
		4	Schichten erst Rand dann Boden
		5	Schichten erst Boden dann Rand
		6	nur Rand schichten
		7	nur Boden schichten
		14	Schruppen und Schichten erst Rand dann Boden
		15	Schruppen und Schichten erst Boden dann Rand
		16	Schruppen und Schichten nur Rand
		17	Schruppen und Schichten nur Boden
<b>W</b>	[*]	Höhe der Rückzugsebene (absolut)	
		<i>Voreinstellung: * Rückzugsebene gleich Sicherheitsebene</i>	
<b>Aufmaße</b>			
<b>AK</b>	[0]	Aufmaß auf die Kontur	
<b>AL</b>	[0]	Aufmaß auf den Boden	
<b>Schruppen</b>			
<b>D</b>	[*]	Maximale Zustelltiefe	
		<i>Voreinstellung: * D = Werkzeugdurchmesser (konventionelles Fräsen) oder D = 3 x Werkzeugdurchmesser (HSC-Fräsen)</i>	
<b>DS</b>	[0]	Erste Zustelltiefe	
<b>DE</b>	[0]	Letzte Zustelltiefe	
<b>DB</b>	[80]	Horizontale Zustellung Angabe in Prozent des Werkzeugdurchmessers	
<b>Q</b>	[1]	Bearbeitungsrichtung	
		1	Gleichlauf
		2	Gegenlauf
<b>Schnittwerte (Schruppen)</b>			
<b>F</b>		Vorschub	
<b>E</b>	[F/2]	Eintauchvorschub	
<b>S</b>		Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit	
<b>M</b>		Drehrichtung	
<b>M</b>		Kühlmittel	
<b>Schichten</b>			

<b>DF</b>	[D]	Vertikale Zustelltiefe beim Schlichten
		<i>Voreinstellung: Für DF0 wird der Rand mit einer Zustellung in voller Höhe geschichtet</i>
<b>DJ</b>	[DB]	Horizontale Zustellung beim Schlichten Angabe in Prozent des Werkzeugdurchmessers
<b>QS</b>	[Q]	Bearbeitungsrichtung Schlichten
		1 Gleichlauf
		2 Gegenlauf
<b>EC</b>	[O]	Anzahl der Leerschnitte
<b>FF</b>	[F]	Vorschub Schlichten
<b>SF</b>	[S]	Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit Schlichten
<b>Optimierung</b>		
<b>OF</b>	[O]	Vorschuboptimierung Die Vorschuboptimierung regelt den Vorschub mit dem Ziel einer konstanten Spandicke.
		0 Aus
		1 Ein
<b>RA</b>	[O]	Prozentuale Aufmaßreduzierung der jeweils darüber liegenden Zustellung
<b>VA</b>	[O]	Prozentuale Aufmaßvergrößerung für das Schlichten von Rand und Boden
<b>In-Prozess-Messen</b>		
<b>QL</b>	[*]	Mess-Steuerindex
		0 Keine Messung
		1 Messen in der Bearbeitungsebene
		2 Messen nur in der Zustellrichtung
		3 Messen in der Bearbeitungsebene und in der Zustellrichtung
		4 Messen in der Bearbeitungsebene unter Einbeziehung der Verrundungsradien und in der Zustellrichtung
		5 Messen in der Bearbeitungsebene und in der Zustellrichtung mit Vertikal-Winkelberechnungen
		6 Messen in der Bearbeitungsebene wie QL5 und zusätzlich mit Horizontal-Winkelberechnungen und Mittelwertbildungen
<i>Voreinstellung: * Die Voreinstellung wird über G28 programmiert und steht im Parameter P8100</i>		
<b>DQ</b>	[D]	Abstand der horizontalen Messebene von der Materialoberfläche
<b>DU</b>	[DQ]	Abstand der 2. horizontalen Messebene von der Materialoberfläche DU!=DQ DU=DQ: Keine Winkelmessung in der Zustellrichtung
<b>DW</b>	[O]	Horizontaler Abstand für die Winkelmessung in Prozent der Taschen- und

		Zapfenlängen DW=0: Keine Winkelmessung in der Bearbeitungsebene.
<b>RU</b>	[0]	Abstand vom Mittelpunkt zur Tiefenmess-Position
<b>AU</b>	[0]	Winkel RU, AU sind die Polarkoordinaten der Tiefenmess-Position mit dem Pol im Zyklusmittelpunkt
<b>RQ</b>	[0]	2. Abstand vom Mittelpunkt zur 2. Tiefenmess-Position
<b>AQ</b>	[0]	2. Winkel RQ, AQ sind die Polarkoordinaten einer 2. Tiefenmess-Position mit dem Pol im Zyklusmittelpunkt für eine Winkelberechnung des Taschenbodens. Der gemessene Winkel liegt in der Ebene der Verbindungslinie der beiden Messpunkte und der Zustellachse!
<b>TV</b>	[0]	Werkzeugnummer für automatische Verschleißkorrektur Man beachte: TV darf bei der Verwendung der Mehrfachzyklusaufrufe G76/G77 nicht verwendet werden.  <i>Voreinstellung: keine Verschleißkorrektur</i>
<b>SP</b>	[0]	Erste Parameternummer der Messwertspeicherung
<b>SO</b>	[50]	Parameternummern-Offset für SP bei Mehrfachaufruf eines Zyklus

Durch Angabe einer maximalen Zustelltiefe (D), einer ersten Zustellung (DS) und einer letzten Zustellung (DE) kann eine individuelle Zustelltiefe für das Schruppen gebildet werden. Beim Schlichten wird nur die Zustellung für das Schlichten (DF) berücksichtigt. Für DF0 wird der Rand in voller Höhe in einem Arbeitsgang geschichtet.

Definition eines ausgearteten 1- bzw. 2-Kants: Ein 1-Kant kann nur mit seiner Kantenlänge programmiert werden. Beim 2-Kant sind die Kanten zueinander parallel. Beim 1- und 2-Kant werden die Kanten bis zum Rand der Freistellfläche verlängert und über den Rand der Freistellfläche mit einem Kreisbogen verbunden. (Ein 1-Kant entspricht bei dieser Definition einer Kreisfläche mit abgeschnittener Sehnenfläche und ein 2-Kant einer Kreisfläche mit zwei gegenüberliegenden abgeschnittenen Sehnenflächen.)

Nur bei geradzahlgiger Anzahl von Kanten kann die Schlüsselweite oder die Kantenlänge eingegeben werden, bei ungeradzahlgiger Anzahl von Kanten muss die Kantenlänge programmiert werden.

Eine optionale Drehung der Mehrkantflächen um die Z-Achse erfolgt beim Aufruf der Zyklen mit G76, G77, G78 und G79.

Weitere Adressen für das Messen können mit dem Befehl G27 (Modale Adressen Messen) gesetzt werden.

## G72 - Rechtecktaschenzyklus

### Funktion

Der Befehl G72 definiert einen Rechtecktaschenzyklus als Arbeitszyklus. Die Ausführung des Zyklus erfolgt mit den Befehlen G76 bis G79. Arbeitszyklen bleiben modal aktiv, bis sie durch eine weitere Zyklusdefinition überschrieben werden.

Der Rechtecktaschenzyklus unterstützt die folgenden Operationen

1. Rechtecktasche fräsen
2. Rechtecktasche mit Zapfen fräsen
3. Rechteckfläche freistellen
4. Rechteckfläche mit Zapfen freistellen
5. Rechtecktasche/-zapfen fasen
6. Rechtecktasche/-zapfen Stufen ansetzen
7. Rechtecktasche/-zapfen vermessen

Es werden konventionelles Fräsen und Hochgeschwindigkeitsfräsen (HSC) unterstützt. Der Zyklus bietet vielfältige Möglichkeiten der Anpassung und Optimierung.

### NC-Satz

G72 LP BP ZA/ZI D V RN LZ BZ RZ HA/HI EP W QM H BS Q O OR AK  
 AL RH DH/ AE DB DS DE RM DT F E S M M DF DJ QS EC FF SF OF RA  
 VA ( QL DQ DU DW RU AU RQ AQ TV SP SO )

### Adressen

#### Rechtecktasche

<b>LP</b>		Länge der Tasche in der 1. Geometrieachse
<b>BP</b>		Breite der Tasche in der 2. Geometrieachse
<b>ZA/ ZI</b>		Tiefe der Tasche oder Freistellfläche in der Zustellachse
	ZA	absolut in Werkstückkoordinaten
	ZI	inkrementell ab Materialoberfläche
<b>V</b>		Sicherheitsabstand von der Materialoberfläche
<b>RN</b>	[0]	Eckenradius der Tasche

#### Rechteckzapfen

<b>LZ</b>	[0]	Länge des Zapfens in der 1. Geometrieachse
<b>BZ</b>	[0]	Breite des Zapfens in der 2. Geometrieachse
<b>RZ</b>	[0]	Verrundungsradius des Zapfens
<b>HA/ HI</b>	[*]	Höhe des Zapfens in der Zustellachse
	HA	absolut

		HI	inkrementell ab Materialoberfläche
		<i>Voreinstellung: * H10=Taschenrand</i>	
<b>Optionen</b>			
<b>BS</b>	[0]	Berandungsfestlegung für Planbearbeitung mit H2, H8, H28 (BS = 0, 1, ..., 14) Es sind maximal 3 Berandungen möglich. Mehrere Berandungen werden durch Addition der BS-Werte festgelegt. Für eine Berandung BS1 und eine Berandung BS4 ergibt sich beispielsweise BS5. 0: Planbearbeitung ohne Berandung 1: Berandung in Richtung der positiven 1. Geometrieachse 2: Berandung in Richtung der negativen 1. Geometrieachse 4: Berandung in Richtung der positiven 2. Geometrieachse 8: Berandung in Richtung der negativen 2. Geometrieachse	
<b>EP</b>	[0]	Setzpunktfestlegung	
		0	Rechtecktaschenmittelpunkt (=Zentrum)
		1	Tascheneckpunkt im 1. Quadranten eines Achsenkreuzes im Zentrum
		2	Tascheneckpunkt im 2. Quadranten eines Achsenkreuzes im Zentrum
		3	Tascheneckpunkt im 3. Quadranten eines Achsenkreuzes im Zentrum
		4	Tascheneckpunkt im 4. Quadranten eines Achsenkreuzes im Zentrum
<b>W</b>	[*]	Höhe der Rückzugsebene (absolut)	
		<i>Voreinstellung: * Rückzugsebene gleich Sicherheitsebene</i>	
<b>Steueradressen</b>			
<b>QM</b>	[1]	Bearbeitungsauswahl	
		0	Überspringen des Zyklus
		1	Bearbeiten ohne Stufen
		2	Bearbeiten mit Stufen
		3	HSC-Bearbeiten ohne Stufen
		4	HSC-Bearbeiten mit Stufen
		5	Messen
		-1	Fasen
		-2	Stufen
<b>H</b>	[1]	Bearbeitungsart	
		1	Schruppen
		2	Planschruppen/Freistellen mit Überfräsen des Randes
		4	Schlichten erst Rand dann Boden
		5	Schlichten erst Boden dann Rand
		6	nur Rand schlichten
		7	nur Boden schlichten

		8	Planschlichten/Freistellen mit Überfräsen des Randes
		14	Schruppen und Schlichten erst Rand dann Boden
		15	Schruppen und Schlichten erst Boden dann Rand
		16	Schruppen und Schlichten nur Rand
		17	Schruppen und Schlichten nur Boden
		28	Planschruppen und Planschlichten/Freistellen mit Überfräsen des Randes
<b>OR</b>	[1]		Planfräsrichtung
		1	Planfräsen in Richtung der 1. Geometrieachse
		2	Planfräsen in Richtung der 2. Geometrieachse
<b>Aufmaße</b>			
<b>AK</b>	[0]		Aufmaß auf die Kontur
<b>AL</b>	[0]		Aufmaß auf den Boden AL negativ: Taschenvertiefung für Durchgangstasche
<b>Schruppen</b>			
<b>D</b>	[*]		Maximale Zustelltiefe  <i>Voreinstellung: * D = Werkzeugdurchmesser (konventionelles Fräsen) oder D = 3 x Werkzeugdurchmesser (HSC-Fräsen)</i>
<b>DS</b>	[0]		Erste Zustelltiefe
<b>DE</b>	[0]		Letzte Zustelltiefe
<b>DB</b>	[80]		Horizontale Zustellung Angabe in Prozent des Werkzeugdurchmessers
<b>Q</b>	[1]		Bearbeitungsrichtung Schruppen
		1	Gleichlauf
		2	Gegenlauf
		3	Planen im Schrubbetrieb mit bidirektionaler Bearbeitung
<b>Eintauchen</b>			
<b>O</b>	[1]		Zustellbewegung
		1	Senkrechtetes Eintauchen
		2	Helikales Eintauchen
		3	Pendelndes Eintauchen
		4	Zustellung im Eilgang bis auf Sicherheitsabstand zum Aufmaß
<b>RH</b>	[*]		Radius der Mittelpunktbahn bei helikaler Zustellung Der Radius wird bei zu kleinen Taschenabmaßen automatisch reduziert.  <i>Voreinstellung: * 3/4 x Werkzeugradius</i>
<b>DH</b>			Zustellung pro Helixumdrehung

<b>AE</b>	[5]	Werkzeugeintauchwinkel in Winkelgrad beim helikalen Zustellen
<b>Schnittwerte (Schruppen)</b>		
<b>F</b>		Vorschub
<b>E</b>	[F/2]	Eintauchvorschub
<b>S</b>		Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit
<b>M</b>		Drehrichtung
<b>M</b>		Kühlmittel
<b>Schlichten</b>		
<b>DF</b>	[D]	Vertikale Zustelltiefe beim Schlichten <i>Voreinstellung: Für DF0 wird der Rand mit einer Zustellung in voller Höhe geschlichtet</i>
<b>DJ</b>	[DB]	Horizontale Zustellung beim Schlichten Angabe in Prozent des Werkzeugdurchmessers
<b>QS</b>	[Q]	Bearbeitungsrichtung Schlichten 1 Gleichlauf 2 Gegenlauf
<b>EC</b>	[0]	Anzahl der Leerschnitte
<b>FF</b>	[F]	Vorschub Schlichten
<b>SF</b>	[S]	Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit Schlichten
<b>HSC-Schruppen</b>		
<b>RM</b>	[*]	Minimalradius der Schruppbewegungen <i>Voreinstellung: * 3 x Werkzeugdurchmesser</i>
<b>DT</b>	[10]	Horizontale Zustellung beim HSC-Schruppen Angabe in Prozent des Werkzeugdurchmessers
<b>Optimierung</b>		
<b>OF</b>	[0]	Vorschuboptimierung Die Vorschuboptimierung regelt den Vorschub mit dem Ziel einer konstanten Spandicke. 0 Aus 1 Ein
<b>RA</b>	[0]	Prozentuale Aufmaßreduzierung der jeweils darüber liegenden Zustellung
<b>VA</b>	[0]	Prozentuale Aufmaßvergrößerung für das Schlichten von Rand und Boden
<b>In-Prozess-Messen</b>		
<b>QL</b>	[*]	Mess-Steuerindex



		0	Keine Messung
		1	Messen in der Bearbeitungsebene
		2	Messen nur in der Zustellrichtung
		3	Messen in der Bearbeitungsebene und in der Zustellrichtung
		4	Messen in der Bearbeitungsebene unter Einbeziehung der Verrundungsradien und in der Zustellrichtung
		5	Messen in der Bearbeitungsebene und in der Zustellrichtung mit Vertikal-Winkelberechnungen
		6	Messen in der Bearbeitungsebene wie QL5 und zusätzlich mit Horizontal-Winkelberechnungen und Mittelwertbildungen
		<i>Voreinstellung: * Die Voreinstellung wird über G28 programmiert und steht im Parameter P8100</i>	
<b>DQ</b>	[D]	Abstand der horizontalen Messebene von der Materialoberfläche	
<b>DU</b>	[DQ]	Abstand der 2. horizontalen Messebene von der Materialoberfläche DU!=DQ DU=DQ: Keine Winkelmessung in der Zustellrichtung	
<b>DW</b>	[0]	Horizontaler Abstand für die Winkelmessung in Prozent der Taschen- und Zapfenlängen DW=0: Keine Winkelmessung in der Bearbeitungsebene.	
<b>RU</b>	[0]	Abstand vom Mittelpunkt zur Tiefenmess-Position	
<b>AU</b>	[0]	Winkel RU, AU sind die Polarkoordinaten der Tiefenmess-Position mit dem Pol im Zyklusmittelpunkt	
<b>RQ</b>	[0]	2. Abstand vom Mittelpunkt zur 2. Tiefenmess-Position	
<b>AQ</b>	[0]	2. Winkel RQ, AQ sind die Polarkoordinaten einer 2. Tiefenmess-Position mit dem Pol im Zyklusmittelpunkt für eine Winkelberechnung des Taschenbodens. Der gemessene Winkel liegt in der Ebene der Verbindungslinie der beiden Messpunkte und der Zustellachse!	
<b>TV</b>	[0]	Werkzeugnummer für automatische Verschleißkorrektur Man beachte: TV darf bei der Verwendung der Mehrfachzyklusaufrufe G76/G77 nicht verwendet werden.  <i>Voreinstellung: keine Verschleißkorrektur</i>	
<b>SP</b>	[0]	Erste Parameternummer der Messwertspeicherung	
<b>SO</b>	[50]	Parameternummern-Offset für SP bei Mehrfachaufruf eines Zyklus	

### Programmierhinweise

Durch Angabe einer maximalen Zustelltiefe (D), einer ersten Zustellung (DS) und einer letzten Zustellung (DE) kann eine individuelle Zustelltiefenfolge für das Schruppen gebildet werden. Beim

Schlichten wird nur die Zustellung für das Schlichten (DF) berücksichtigt. Für DF0 wird der Rand in voller Höhe in einem Arbeitsgang geschlichtet.

Werden Fasen oder Stufen programmiert, muss mit RN der Eckenradius der Rechtecktasche angegeben werden. Ist RN nicht programmiert ist der gefertigte Eckenradius gleich dem Radius des Fräswerkzeuges.

Weitere Adressen für HSC-Bearbeitung, Fasen und Stufen können mit dem Befehl G24 (Modale Zyklusadressen für Fräszyklen) gesetzt werden.

Weitere Adressen für das Messen können mit dem Befehl G27 (Modale Adressen Messen) gesetzt werden.

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

## Messwertspeicherung

Der Zyklus hinterlegt alle gemessenen Maße in den folgenden Parametern:

P(SP+0)	Mess-Zyklus-G-Befehl + 100 * vorhandene Satznummer N
P(SP+1)	Mittelpunkt des Taschenbodens in X
P(SP+2)	Mittelpunkt des Taschenbodens in Y
P(SP+3)	Tiefe des Taschenbodens in Z
P(SP+4)	Höhe des Rechteckzapfens
P(SP+8)	Längen-Abweichung
P(SP+9)	Breiten-Abweichung
P(SP+10)	Tiefen-Abweichung
P(SP+11)	Radius-Abweichung
P(SP+12)	Maximaler Verrundungsradius einer Rechtecktasche
P(SP+13)	Minimaler Verrundungsradius einer Rechtecktasche
P(SP+14)	Maximaler Verrundungsradius des Rechteckzapfens
P(SP+15)	Minimaler Verrundungsradius des Rechteckzapfens
P(SP+16)	Länge der Tasche
P(SP+17)	Breite der Tasche
P(SP+18)	Länge des Zapfens
P(SP+19)	Breite des Zapfens
P(SP+51)	X-Koordinate des Setzpunkts der Zyklusgeometrie (Sollwert)
P(SP+52)	Y-Koordinate des Setzpunkts der Zyklusgeometrie (Sollwert)
P(SP+53)	X-Koordinate des Taschenboden-Mittelpunkts (Sollwert)
P(SP+54)	Y-Koordinate des Taschenboden-Mittelpunkts (Sollwert)
P(SP+55)	Z-Koordinate des Taschenboden-Mittelpunkts (Sollwert)

P(SP+56)	Länge der Tasche (Sollwert)
P(SP+57)	Breite der Tasche (Sollwert)
P(SP+58)	Länge des Zapfens (Sollwert)
P(SP+59)	Breite des Zapfens (Sollwert)
P(SP+60)	Höhe des Zapfens (Sollwert)
P(SP+61)	Verrundungsradius der Tasche (Sollwert)
P(SP+62)	Verrundungsradius des Zapfens (Sollwert)
P(SP+63)	Drehwinkel des Objektes um die Zustellachse (AR) (Sollwert)

## G73 - Kreistaschenzyklus

### Funktion

Der Befehl G73 definiert einen Kreistaschenzyklus als Arbeitszyklus. Die Ausführung des Zyklus erfolgt mit den Befehlen G76 bis G79. Arbeitszyklen bleiben modal aktiv, bis sie durch eine weitere Zyklusdefinition überschrieben werden.

Der Kreistaschenzyklus unterstützt die folgenden Operationen

1. Kreistasche fräsen
2. Kreistasche mit Zapfen fräsen
3. Kreisfläche freistellen
4. Kreisfläche mit Zapfen freistellen
5. Kreistasche/-zapfen fasen
6. Kreistasche/-zapfen Stufen ansetzen
7. Kreistasche/-zapfen vermessen

Es werden konventionelles Fräsen und Hochgeschwindigkeitsfräsen (HSC) unterstützt. Der Zyklus bietet vielfältige Möglichkeiten der Anpassung und Optimierung.

### NC-Satz

G73 R ZA/ZI D V RZ HA/HI W QM H Q O AK AL RH DH/ AE DB DS DE  
 RM DT F E S M M DF DJ QS EC FF SF OF RA VA ( QL DQ DU RU AU RQ  
 AQ TV SP SO )

### Adressen

#### Kreistasche

<b>R</b>		Radius der Tasche
<b>ZA/</b> <b>ZI</b>		Tiefe der Tasche oder Freistellfläche in der Zustellachse
	ZA	absolut
	ZI	inkrementell ab Materialoberfläche
<b>V</b>		Sicherheitsabstand von der Materialoberfläche

#### Kreiszapfen

<b>RZ</b>	[0]	Zapfenradius
<b>HA/</b> <b>HI</b>	[*]	Höhe des Zapfens in der Zustellachse
	HA	absolut
	HI	inkrementell ab Materialoberfläche
		Voreinstellung: * HI0=Taschenrand
<b>W</b>	[*]	Höhe der Rückzugsebene (absolut)
		Voreinstellung: * Rückzugsebene gleich Sicherheitsebene

#### Steueradressen

<b>QM</b>	[1]	Bearbeitungsauswahl	
		0	Überspringen des Zyklus
		1	Bearbeiten ohne Stufen
		2	Bearbeiten mit Stufen
		3	HSC-Bearbeiten ohne Stufen
		4	HSC-Bearbeiten mit Stufen
		5	Messen
		-1	Fasen
		-2	Stufen
<b>H</b>	[1]	Bearbeitungsart	
		1	Schruppen
		2	Planschruppen/Freistellen mit Überfräsen des Randes
		4	Schlichten erst Rand dann Boden
		5	Schlichten erst Boden dann Rand
		6	nur Rand schlichten
		7	nur Boden schlichten
		8	Planschlichten/Freistellen mit Überfräsen des Randes
		14	Schruppen und Schlichten erst Rand dann Boden
		15	Schruppen und Schlichten erst Boden dann Rand
		16	Schruppen und Schlichten nur Rand
		17	Schruppen und Schlichten nur Boden
		28	Planschruppen und Planschlichten/Freistellen mit Überfräsen des Randes
<b>Q</b>	[1]	Bearbeitungsrichtung Schruppen	
		1	Gleichlauf
		2	Gegenlauf
<b>Aufmaße</b>			
<b>AK</b>	[0]	Aufmaß auf die Kontur	
<b>AL</b>	[0]	Aufmaß auf den Boden AL negativ: Taschenvertiefung für Durchgangstasche	
<b>Zustellung</b>			
<b>D</b>	[*]	Maximale Zustelltiefe	
		<i>Voreinstellung: * <math>D = \text{Werkzeugdurchmesser (konventionelles Fräsen)}</math> oder <math>D = 3 \times \text{Werkzeugdurchmesser (HSC-Fräsen)}</math></i>	
<b>DS</b>	[0]	Erste Zustelltiefe	
<b>DE</b>	[0]	Letzte Zustelltiefe	
<b>DB</b>	[80]	Horizontale Zustellung Angabe in Prozent des Werkzeugdurchmessers	

**Eintauchen**

<b>O</b>	[1]	Zustellbewegung
		1 Senkrecht eintauchen
		2 Helikales Eintauchen
		4 Zustellung im Eilgang bis auf Sicherheitsabstand zum Aufmaß
<b>RH</b>	[*]	Radius der Mittelpunktbahn bei helikaler Zustellung Der Radius wird bei zu kleinen Taschenabmaßen automatisch reduziert.
		Voreinstellung: * $3/4 \times$ Werkzeugradius
<b>DH</b>		Zustellung pro Helixumdrehung
<b>AE</b>	[5]	Werkzeugeintauchwinkel in Winkelgrad beim helikalen Zustellen

**Schnittwerte (Schruppen)**

<b>F</b>		Vorschub
<b>E</b>	[F/2]	Eintauchvorschub
<b>S</b>		Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit
<b>M</b>		Drehrichtung
<b>M</b>		Kühlmittel

**Schlichten**

<b>DF</b>	[D]	Vertikale Zustelltiefe beim Schlichten
		Voreinstellung: Für DF0 wird der Rand mit einer Zustellung in voller Höhe geschlichtet
<b>DJ</b>	[DB]	Horizontale Zustellung beim Schlichten Angabe in Prozent des Werkzeugdurchmessers
<b>QS</b>	[Q]	Bearbeitungsrichtung Schlichten
		1 Gleichlauf
		2 Gegenlauf
<b>EC</b>	[0]	Anzahl der Leerschnitte
<b>FF</b>	[F]	Vorschub Schlichten
<b>SF</b>	[S]	Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit Schlichten

**HSC-Schruppen**

<b>RM</b>	[*]	Minimalradius der Schrubbewegungen
		Voreinstellung: * $3 \times$ Werkzeugdurchmesser
<b>DT</b>	[10]	Horizontale Zustellung beim HSC-Schruppen Angabe in Prozent des Werkzeugdurchmessers

**Optimierung**

<b>OF</b>	[0]	Vorschuboptimierung Die Vorschuboptimierung regelt den Vorschub mit dem Ziel einer konstanten Spandicke.
		0    Aus
		1    Ein
<b>RA</b>	[0]	Prozentuale Aufmaßreduzierung der jeweils darüber liegenden Zustellung
<b>VA</b>	[0]	Prozentuale Aufmaßvergrößerung für das Schlichten von Rand und Boden

**In-Prozess-Messen**

<b>QL</b>	[*]	Mess-Steuerindex
		0    Keine Messung
		1    Messen in der Bearbeitungsebene
		2    Messen nur in der Zustellrichtung
		3    Messen in der Bearbeitungsebene und in der Zustellrichtung
		4    Messen in der Bearbeitungsebene unter Einbeziehung der Verrundungsradien und in der Zustellrichtung
		5    Messen in der Bearbeitungsebene und in der Zustellrichtung mit Vertikal-Winkelberechnungen
		6    Messen in der Bearbeitungsebene wie QL5 und zusätzlich mit Horizontal-Winkelberechnungen und Mittelwertbildungen
		<i>Voreinstellung: * Die Voreinstellung wird über G28 programmiert und steht im Parameter P8100</i>
<b>DQ</b>	[D]	Abstand der horizontalen Messebene von der Materialoberfläche
<b>DU</b>	[DQ]	Abstand der 2. horizontalen Messebene von der Materialoberfläche DU!=DQ DU=DQ: Keine Winkelmessung in der Zustellrichtung
<b>RU</b>	[0]	Abstand vom Mittelpunkt zur Tiefenmess-Position
<b>AU</b>	[0]	Winkel RU, AU sind die Polarkoordinaten der Tiefenmess-Position mit dem Pol im Zyklusmittelpunkt
<b>RQ</b>	[0]	2. Abstand vom Mittelpunkt zur 2. Tiefenmess-Position
<b>AQ</b>	[0]	2. Winkel RQ, AQ sind die Polarkoordinaten einer 2. Tiefenmess-Position mit dem Pol im Zyklusmittelpunkt für eine Winkelberechnung des Taschenbodens. Der gemessene Winkel liegt in der Ebene der Verbindungslinie der beiden Messpunkte und der Zustellachse!
<b>TV</b>	[0]	Werkzeugnummer für automatische Verschleißkorrektur Man beachte: TV darf bei der Verwendung der Mehrfachzyklusaufrufe G76/G77 nicht verwendet werden.

		<i>Voreinstellung: keine Verschleißkorrektur</i>
<b>SP</b>	[0]	Erste Parameternummer der Messwertspeicherung
<b>SO</b>	[50]	Parameternummern-Offset für SP bei Mehrfachaufruf eines Zyklus

### **! Programmierhinweise**

Durch Angabe einer maximalen Zustelltiefe (D), einer ersten Zustellung (DS) und einer letzten Zustellung (DE) kann eine individuelle Zustelltiefe für das Schruppen gebildet werden. Beim Schlichten wird nur die Zustellung für das Schlichten (DF) berücksichtigt. Für DF0 wird der Rand in voller Höhe in einem Arbeitsgang geschichtet.

Weitere Adressen für HSC-Bearbeitung, Fasen und Stufen können mit dem Befehl G24 (Modale Zyklusadressen für Fräszyklen) gesetzt werden.

Weitere Adressen für das Messen können mit dem Befehl G27 (Modale Adressen Messen) gesetzt werden.

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

### **Messen**

R: die Tasche wird gemessen

R und RZ: die Tasche und der Zapfen wird gemessen

R und RZ und H2/H8/H28: nur der Zapfen wird gemessen

### **Messwertspeicherung**

Der Zyklus hinterlegt alle gemessenen Maße in den folgenden Parametern:

P(SP+0)	Mess-Zyklus-G-Befehl + 100 * vorhandene Satznummer N
P(SP+1)	Mittelpunkt des Taschenbodens in X
P(SP+2)	Mittelpunkt des Taschenbodens in Y
P(SP+3)	Tiefe des Taschenbodens in Z
P(SP+4)	Höhe des Kreiszapfens
P(SP+10)	Tiefen-Abweichung
P(SP+11)	Radius-Abweichung
P(SP+12)	Radius der Kreistasche
P(SP+14)	Radius des Kreiszapfen
P(SP+51)	X-Koordinate des Setzpunkts der Zyklusgeometrie (Sollwert)
P(SP+52)	Y-Koordinate des Setzpunkts der Zyklusgeometrie (Sollwert)
P(SP+53)	X-Koordinate des Taschenboden-Mittelpunkts (Sollwert)
P(SP+54)	Y-Koordinate des Taschenboden-Mittelpunkts (Sollwert)
P(SP+55)	Z-Koordinate des Taschenboden-Mittelpunkts (Sollwert)



P(SP+60)	Höhe des Zapfens (Sollwert)
P(SP+61)	Radius der Kreistasche (Sollwert)
P(SP+62)	Radius des Kreiszapfen (Sollwert)

## G74 - Nutenzyklus

### Funktion

Der Befehl G74 definiert einen Nutenzyklus als Arbeitszyklus. Die Ausführung des Zyklus erfolgt mit den Befehlen G76 bis G79. Arbeitszyklen bleiben modal aktiv, bis sie durch eine weitere Zyklusdefinition überschrieben werden.

Der Nutenzyklus unterstützt die folgenden Operationen

1. Nut fräsen
2. Nut fassen
3. Nut Stufen ansetzen
4. Nut vermessen

Es werden konventionelles Fräsen und Hochgeschwindigkeitsfräsen (HSC) unterstützt. Der Zyklus bietet vielfältige Möglichkeiten der Anpassung und Optimierung.

### NC-Satz

G74 LP BP ZA/ZI D V EP W QM H Q O OV AK AL RH DH/ AE DB DS DE  
 RM DT F E S M M DF DJ QS EC FF SF OF RA VA ( QL DQ DU DW RU AU  
 RQ AQ TV SP SO )

### Adressen

		Nut
LP		Länge der Nut in der 1. Geometrieachse Bedingung LP>=BP
BP		Breite der Nut in der 2. Geometrieachse (Durchmesser Abschlusskreisbögen)
ZA/ ZI		Tiefe der Nut in der Zustellachse
	ZA	absolut
	ZI	inkrementell ab Materialoberfläche
V		Sicherheitsabstand von der Materialoberfläche

### Optionen

OV	[0]	Einseitig oder beidseitig offene Nutseiten Die offene Nutseite wird durch die Verbindungsstrecke der Kreisbogenendpunkte gebildet. Diese Strecke ist eine Freistellkontur (d.h. vor dieser Kontur ist bis zur Nuttiefe kein Material vorhanden). Die Zustellung erfolgt unabhängig von O auf einer offenen Nutseite durch senkrecht zustellen - im Eilgang falls der Werkzeugdurchmesser kleiner als die Nutbreite ist.
	0	Beidseitig durch Halbkreis geschlossene Nut
	1	Nut offen im rechten Abschluss halbkreis (Richtung der positiven 1. Geometrieachse)

		2	Nut offen im linken Abschlusshalbkreis (Richtung der negativen 1. Geometrieachse)
		3	Nut beidseitig offen
<b>EP</b>	[3]	Setzpunktfestlegung für den Nutzenzyklus	
		0	Nutmittelpunkt
		1	Mittelpunkt des rechten Abschlusshalbkreises (in Richtung der positiven 1. Geometrieachse)
		3	Mittelpunkt des linken Abschlusshalbkreises (in Richtung der negativen 1. Geometrieachse)
<b>W</b>	[*]	Höhe der Rückzugsebene (absolut)	
		<i>Voreinstellung: * Rückzugsebene gleich Sicherheitsebene</i>	

**Steueradressen**

<b>QM</b>	[1]	Bearbeitungsauswahl	
		0	Überspringen des Zyklus
		1	Bearbeiten ohne Stufen
		2	Bearbeiten mit Stufen
		3	HSC-Bearbeiten ohne Stufen
		4	HSC-Bearbeiten mit Stufen
		5	Messen
		-1	Fasen
		-2	Stufen
<b>H</b>	[1]	Bearbeitungsart	
		1	Schruppen
		4	Schlichten erst Rand dann Boden
		5	Schlichten erst Boden dann Rand
		6	nur Rand schlichten
		7	nur Boden schlichten
		14	Schruppen und Schlichten erst Rand dann Boden
		15	Schruppen und Schlichten erst Boden dann Rand
		16	Schruppen und Schlichten nur Rand
		17	Schruppen und Schlichten nur Boden
<b>Q</b>	[1]	Bearbeitungsrichtung Schruppen	
		1	Gleichlauf
		2	Gegenlauf

**Aufmaße**

<b>AK</b>	[0]	Aufmaß auf die Kontur	
<b>AL</b>	[0]	Aufmaß auf den Boden	
		AL negativ: Taschenvertiefung für Durchgangstasche	

**Zustellung**

<b>D</b>	[*]	Maximale Zustelltiefe <i>Voreinstellung: * D = Werkzeugdurchmesser (konventionelles Fräsen) oder D = 3 x Werkzeugdurchmesser (HSC-Fräsen)</i>
<b>DS</b>	[0]	Erste Zustelltiefe
<b>DE</b>	[0]	Letzte Zustelltiefe
<b>DB</b>	[80]	Horizontale Zustellung Angabe in Prozent des Werkzeugdurchmessers

**Eintauchen**

<b>O</b>	[1]	Zustellbewegung 1 Senkrecht eintauchen 2 Helikales Eintauchen 3 Pendelndes Eintauchen 4 Zustellung im Eilgang bis auf Sicherheitsabstand zum Aufmaß
<b>RH</b>	[*]	Radius der Mittelpunktbahn bei helikaler Zustellung Der Radius wird bei zu kleinen Taschenabmaßen automatisch reduziert. <i>Voreinstellung: * 3/4 x Werkzeugradius</i>
<b>DH</b>		Zustellung pro Helixumdrehung
<b>AE</b>	[5]	Werkzeugeintauchwinkel in Winkelgrad beim helikalen Zustellen

**Schnittwerte (Schruppen)**

<b>F</b>		Vorschub
<b>E</b>	[F/2]	Eintauchvorschub
<b>S</b>		Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit
<b>M</b>		Drehrichtung
<b>M</b>		Kühlmittel

**Schlichten**

<b>DF</b>	[D]	Vertikale Zustelltiefe beim Schlichten <i>Voreinstellung: Für DF0 wird der Rand mit einer Zustellung in voller Höhe geschlichtet</i>
<b>DJ</b>	[DB]	Horizontale Zustellung beim Schlichten Angabe in Prozent des Werkzeugdurchmessers
<b>QS</b>	[Q]	Bearbeitungsrichtung Schlichten 1 Gleichlauf 2 Gegenlauf

<b>EC</b>	[0]	Anzahl der Leerschnitte														
<b>FF</b>	[F]	Vorschub Schlichten														
<b>SF</b>	[S]	Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit Schlichten														
<b>HSC-Schruppen</b>																
<b>RM</b>	[*]	Minimalradius der Schrubbewegungen <i>Voreinstellung: * 3 x Werkzeugdurchmesser</i>														
<b>DT</b>	[10]	Horizontale Zustellung beim HSC-Schruppen Angabe in Prozent des Werkzeugdurchmessers														
<b>Optimierung</b>																
<b>OF</b>	[0]	Vorschuboptimierung Die Vorschuboptimierung regelt den Vorschub mit dem Ziel einer konstanten Spandicke. <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>0</td> <td>Aus</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Ein</td> </tr> </table>	0	Aus	1	Ein										
0	Aus															
1	Ein															
<b>RA</b>	[0]	Prozentuale Aufmaßreduzierung der jeweils darüber liegenden Zustellung														
<b>VA</b>	[0]	Prozentuale Aufmaßvergrößerung für das Schlichten von Rand und Boden														
<b>In-Prozess-Messen</b>																
<b>QL</b>	[*]	Mess-Steuerindex <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>0</td> <td>Keine Messung</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Messen in der Bearbeitungsebene</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Messen nur in der Zustellrichtung</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Messen in der Bearbeitungsebene und in der Zustellrichtung</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Messen in der Bearbeitungsebene unter Einbeziehung der Verrundungsradien und in der Zustellrichtung</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Messen in der Bearbeitungsebene und in der Zustellrichtung mit Vertikal-Winkelberechnungen</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Messen in der Bearbeitungsebene wie QL5 und zusätzlich mit Horizontal-Winkelberechnungen und Mittelwertbildungen</td> </tr> </table> <i>Voreinstellung: * Die Voreinstellung wird über G28 programmiert und steht im Parameter P8100</i>	0	Keine Messung	1	Messen in der Bearbeitungsebene	2	Messen nur in der Zustellrichtung	3	Messen in der Bearbeitungsebene und in der Zustellrichtung	4	Messen in der Bearbeitungsebene unter Einbeziehung der Verrundungsradien und in der Zustellrichtung	5	Messen in der Bearbeitungsebene und in der Zustellrichtung mit Vertikal-Winkelberechnungen	6	Messen in der Bearbeitungsebene wie QL5 und zusätzlich mit Horizontal-Winkelberechnungen und Mittelwertbildungen
0	Keine Messung															
1	Messen in der Bearbeitungsebene															
2	Messen nur in der Zustellrichtung															
3	Messen in der Bearbeitungsebene und in der Zustellrichtung															
4	Messen in der Bearbeitungsebene unter Einbeziehung der Verrundungsradien und in der Zustellrichtung															
5	Messen in der Bearbeitungsebene und in der Zustellrichtung mit Vertikal-Winkelberechnungen															
6	Messen in der Bearbeitungsebene wie QL5 und zusätzlich mit Horizontal-Winkelberechnungen und Mittelwertbildungen															
<b>DQ</b>	[D]	Abstand der horizontalen Messebene von der Materialoberfläche														
<b>DU</b>	[DQ]	Abstand der 2. horizontalen Messebene von der Materialoberfläche DU!=DQ DU=DQ: Keine Winkelmessung in der Zustellrichtung														
<b>DW</b>	[0]	Horizontaler Abstand für die Winkelmessung in Prozent der Taschen- und Zapfenlängen DW=0: Keine Winkelmessung in der Bearbeitungsebene.														
<b>RU</b>	[0]	Abstand vom Mittelpunkt zur Tiefenmess-Position														

<b>AU</b>	[0]	Winkel RU, AU sind die Polarkoordinaten der Tiefenmess-Position mit dem Pol im Zyklusmittelpunkt
<b>RQ</b>	[0]	2. Abstand vom Mittelpunkt zur 2. Tiefenmess-Position
<b>AQ</b>	[0]	2. Winkel RQ, AQ sind die Polarkoordinaten einer 2. Tiefenmess-Position mit dem Pol im Zyklusmittelpunkt für eine Winkelberechnung des Taschenbodens. Der gemessene Winkel liegt in der Ebene der Verbindungslinie der beiden Messpunkte und der Zustellachse!
<b>TV</b>	[0]	Werkzeugnummer für automatische Verschleißkorrektur Man beachte: TV darf bei der Verwendung der Mehrfachzyklusaufrufe G76/G77 nicht verwendet werden.  <i>Voreinstellung: keine Verschleißkorrektur</i>
<b>SP</b>	[0]	Erste Parameternummer der Messwertspeicherung
<b>SO</b>	[50]	Parameternummern-Offset für SP bei Mehrfachaufruf eines Zyklus

### **! Programmierhinweise**

Durch Angabe einer maximalen Zustelltiefe (D), einer ersten Zustellung (DS) und einer letzten Zustellung (DE) kann eine individuelle Zustelltiefe für das Schruppen gebildet werden. Beim Schlichten wird nur die Zustellung für das Schlichten (DF) berücksichtigt. Für DF0 wird der Rand in voller Höhe in einem Arbeitsgang geschichtet.

Weitere Adressen für HSC-Bearbeitung, Fasen und Stufen können mit dem Befehl G24 (Modale Zyklusadressen für Fräszyklen) gesetzt werden.

Weitere Adressen für das Messen können mit dem Befehl G27 (Modale Adressen Messen) gesetzt werden.

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

### **Messwertspeicherung**

Der Zyklus hinterlegt alle gemessenen Maße in den folgenden Parametern:

P(SP+0)	Mess-Zyklus-G-Befehl + 100 * vorhandene Satznummer N
P(SP+1)	Mittelpunkt des Nutbodens in X
P(SP+2)	Mittelpunkt des Nutbodens in Y
P(SP+3)	Tiefe des Nutbodens in Z
P(SP+8)	Längen-Abweichung
P(SP+9)	Breiten-Abweichung
P(SP+10)	Tiefen-Abweichung
P(SP+11)	Radius-Abweichung

P(SP+16)	Länge der Nut
P(SP+17)	Breite der Nut
P(SP+51)	X-Koordinate des Setzpunkts der Zyklusgeometrie (Sollwert)
P(SP+52)	Y-Koordinate des Setzpunkts der Zyklusgeometrie (Sollwert)
P(SP+53)	X-Koordinate des Nutboden-Mittelpunkts (Sollwert)
P(SP+54)	Y-Koordinate des Nutboden-Mittelpunkts (Sollwert)
P(SP+55)	Z-Koordinate des Nutboden-Mittelpunkts (Sollwert)
P(SP+56)	Länge der Nut (Sollwert)
P(SP+57)	Breite der Nut (Sollwert)
P(SP+63)	Drehwinkel der Nut um die Zustellachse (AR) (Sollwert)

## G75 - Kreisbogennutzzyklus

### Funktion

Der Befehl G75 definiert einen Kreisbogennutzzyklus als Arbeitszyklus. Die Ausführung des Zyklus erfolgt mit den Befehlen G76 bis G79. Arbeitszyklen bleiben modal aktiv, bis sie durch eine weitere Zyklusdefinition überschrieben werden.

Der Kreisbogennutzzyklus unterstützt die folgenden Operationen

1. Kreisbogennut fräsen
2. Kreisbogennut fassen
3. Kreisbogennut Stufen ansetzen
4. Kreisbogennut vermessen

Es werden konventionelles Fräsen und Hochgeschwindigkeitsfräsen (HSC) unterstützt. Der Zyklus bietet vielfältige Möglichkeiten der Anpassung und Optimierung.

### NC-Satz

G75 BP RP ( AN AO ) / ( AN AP ) / ( AO AP ) ZA / ZI D V EP W QM H Q O OV  
 AK AL RH DH / AE DB DS DE RM DT F E S M M DF DJ QS EC FF SF OF  
 RA VA ( QL DQ DU RU AU RQ AQ TV SP SO )

### Adressen

		Kreisbogennut
BP		Breite der Nut (Durchmesser der Abschlusskreisbögen)
RP		Radius der Nut
AN		Polarer Startwinkel des Nutstartkreismittelpunktes
AO		Polarer Öffnungswinkel
AP		Polarer Endwinkel des Nutabschlusskreismittelpunktes
ZA / ZI		Tiefe der Nut in der Zustellachse
	ZA	absolut
	ZI	inkrementell ab Materialoberfläche
V		Sicherheitsabstand von der Materialoberfläche
		Optionen
OV	[0]	Einseitig oder beidseitig offene Nutseiten Die offene Nutseite wird durch die Verbindungsstrecke der Kreisbogenendpunkte gebildet. Diese Strecke ist eine Freistellkontur (d.h. vor dieser Kontur ist bis zur Nuttiefe kein Material vorhanden). Die Zustellung erfolgt unabhängig von O auf einer offenen Nutseite durch senkrechtetes Zustellen - im Eilgang falls der Werkzeugdurchmesser kleiner als die



		Nutbreite ist.
		0 Beidseitig durch Halbkreis geschlossene Nut
		1 Nut offen im Anfangshalbkreis der Nut
		2 Nut offen im Endhalbkreis der Nut
		3 Nut beidseitig offen
<b>EP</b>	[0]	Setzpunktfestlegung für den Nutzzyklus
		0 Nutmittelpunkt
		1 Mittelpunkt des Anfangshalbkreises
		3 Mittelpunkt des Abschlusshalbkreises
<b>W</b>	[*]	Höhe der Rückzugsebene (absolut)
		<i>Voreinstellung: * Rückzugsebene gleich Sicherheitsebene</i>

**Steueradressen**

<b>QM</b>	[1]	Bearbeitungsauswahl
		0 Überspringen des Zyklus
		1 Bearbeiten ohne Stufen
		2 Bearbeiten mit Stufen
		3 HSC-Bearbeiten ohne Stufen
		4 HSC-Bearbeiten mit Stufen
		5 Messen
		-1 Fasen
		-2 Stufen
<b>H</b>	[1]	Bearbeitungsart
		1 Schruppen
		4 Schlichten erst Rand dann Boden
		5 Schlichten erst Boden dann Rand
		6 nur Rand schlichten
		7 nur Boden schlichten
		14 Schruppen und Schlichten erst Rand dann Boden
		15 Schruppen und Schlichten erst Boden dann Rand
		16 Schruppen und Schlichten nur Rand
		17 Schruppen und Schlichten nur Boden
<b>Q</b>	[1]	Bearbeitungsrichtung Schruppen
		1 Gleichlauf
		2 Gegenlauf

**Aufmaße**

<b>AK</b>	[0]	Aufmaß auf die Kontur
<b>AL</b>	[0]	Aufmaß auf den Boden

		AL negativ: Taschenvertiefung für Durchgangstasche
<b>Zustellung</b>		
<b>D</b>	[*]	Maximale Zustelltiefe <i>Voreinstellung: * D = Werkzeugdurchmesser (konventionelles Fräsen) oder D = 3 x Werkzeugdurchmesser (HSC-Fräsen)</i>
<b>DS</b>	[0]	Erste Zustelltiefe
<b>DE</b>	[0]	Letzte Zustelltiefe
<b>DB</b>	[80]	Horizontale Zustellung Angabe in Prozent des Werkzeugdurchmessers
<b>Eintauchen</b>		
<b>O</b>	[1]	Zustellbewegung 1 Senkrecht eintauchen 2 Helikales Eintauchen 3 Pendelndes Eintauchen 4 Zustellung im Eilgang bis auf Sicherheitsabstand zum Aufmaß
<b>RH</b>	[*]	Radius der Mittelpunktbahn bei helikaler Zustellung Der Radius wird bei zu kleinen Taschenabmaßen automatisch reduziert. <i>Voreinstellung: * 3/4 x Werkzeugradius</i>
<b>DH</b>		Zustellung pro Helixumdrehung
<b>AE</b>	[5]	Werkzeugeintauchwinkel in Winkelgrad beim helikalen Zustellen
<b>Schnittwerte (Schruppen)</b>		
<b>F</b>		Vorschub
<b>E</b>	[F/2]	Eintauchvorschub
<b>S</b>		Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit
<b>M</b>		Drehrichtung
<b>M</b>		Kühlmittel
<b>Schlichten</b>		
<b>DF</b>	[D]	Vertikale Zustelltiefe beim Schlichten <i>Voreinstellung: Für DF0 wird der Rand mit einer Zustellung in voller Höhe geschlichtet</i>
<b>DJ</b>	[DB]	Horizontale Zustellung beim Schlichten Angabe in Prozent des Werkzeugdurchmessers
<b>QS</b>	[Q]	Bearbeitungsrichtung Schlichten 1 Gleichlauf

		2	Gegenlauf
<b>EC</b>	[0]	Anzahl der Leerschnitte	
<b>FF</b>	[F]	Vorschub Schlichten	
<b>SF</b>	[S]	Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit Schlichten	
<b>HSC-Schruppen</b>			
<b>RM</b>	[*]	Minimalradius der Schrubbewegungen	
		<i>Voreinstellung: * 3 x Werkzeugdurchmesser</i>	
<b>DT</b>	[10]	Horizontale Zustellung beim HSC-Schruppen Angabe in Prozent des Werkzeugdurchmessers	
<b>Optimierung</b>			
<b>OF</b>	[0]	Vorschuboptimierung	
		Die Vorschuboptimierung regelt den Vorschub mit dem Ziel einer konstanten Spandicke.	
		0	Aus
		1	Ein
<b>RA</b>	[0]	Prozentuale Aufmaßreduzierung der jeweils darüber liegenden Zustellung	
<b>VA</b>	[0]	Prozentuale Aufmaßvergrößerung für das Schlichten von Rand und Boden	
<b>In-Prozess-Messen</b>			
<b>QL</b>	[*]	Mess-Steuerindex	
		0	Keine Messung
		1	Messen in der Bearbeitungsebene
		2	Messen nur in der Zustellrichtung
		3	Messen in der Bearbeitungsebene und in der Zustellrichtung
		4	Messen in der Bearbeitungsebene unter Einbeziehung der Verrundungsradien und in der Zustellrichtung
		5	Messen in der Bearbeitungsebene und in der Zustellrichtung mit Vertikal-Winkelberechnungen
		6	Messen in der Bearbeitungsebene wie QL5 und zusätzlich mit Horizontal-Winkelberechnungen und Mittelwertbildungen
		<i>Voreinstellung: * Die Voreinstellung wird über G28 programmiert und steht im Parameter P8100</i>	
<b>DQ</b>	[D]	Abstand der horizontalen Messebene von der Materialoberfläche	
<b>DU</b>	[DQ]	Abstand der 2. horizontalen Messebene von der Materialoberfläche DU!=DQ DU=DQ: Keine Winkelmessung in der Zustellrichtung	
<b>RU</b>	[0]	Abstand vom Mittelpunkt zur Tiefenmess-Position	
<b>AU</b>	[0]	Winkel RU, AU sind die Polarkoordinaten der Tiefenmess-Position mit dem Pol im	

		Zyklusmittelpunkt
<b>RQ</b>	[0]	2. Abstand vom Mittelpunkt zur 2. Tiefenmess-Position
<b>AQ</b>	[0]	2. Winkel RQ, AQ sind die Polarkoordinaten einer 2. Tiefenmess-Position mit dem Pol im Zyklusmittelpunkt für eine Winkelberechnung des Taschenbodens. Der gemessene Winkel liegt in der Ebene der Verbindungslinie der beiden Messpunkte und der Zustellachse!
<b>TV</b>	[0]	Werkzeugnummer für automatische Verschleißkorrektur Man beachte: TV darf bei der Verwendung der Mehrfachzyklusaufrufe G76/G77 nicht verwendet werden.  <i>Voreinstellung: keine Verschleißkorrektur</i>
<b>SP</b>	[0]	Erste Parameternummer der Messwertspeicherung
<b>SO</b>	[50]	Parameternummern-Offset für SP bei Mehrfachaufruf eines Zyklus

### **! Programmierhinweise**

Es müssen zwei der drei Winkel programmiert werden.

Durch Angabe einer maximalen Zustelltiefe (D), einer ersten Zustellung (DS) und einer letzten Zustellung (DE) kann eine individuelle Zustelltiefenfolge für das Schruppen gebildet werden. Beim Schlichten wird nur die Zustellung für das Schlichten (DF) berücksichtigt. Für DF0 wird der Rand in voller Höhe in einem Arbeitsgang geschichtet.

Weitere Adressen für HSC-Bearbeitung, Fasen und Stufen können mit dem Befehl G24 (Modale Zyklusadressen für Fräszyklen) gesetzt werden.

Weitere Adressen für das Messen können mit dem Befehl G27 (Modale Adressen Messen) gesetzt werden.

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

### **Messwertspeicherung**

Der Zyklus hinterlegt alle gemessenen Maße in den folgenden Parametern:

P(SP+0)	Mess-Zyklus-G-Befehl + 100 * vorhandene Satznummer N
P(SP+1)	Mittelpunkt der Nut in X
P(SP+2)	Mittelpunkt der Nut in Y
P(SP+3)	Tiefe des Nutbodens in Z
P(SP+10)	Tiefen-Abweichung
P(SP+11)	Radius-Abweichung
P(SP+12)	Größerer Nutkreisbogenradius
P(SP+13)	Kleinerer Nutkreisbogenradius
P(SP+14)	Nutabschlusskreisradius im beim Startwinkel

P(SP+15)	Nutabschlusskreisradius im beim Endwinkel
P(SP+16)	Öffnungswinkel der Kreisbogennut
P(SP+17)	Breite der Nut
P(SP+51)	X-Koordinate des Setzpunkts der Zyklusgeometrie (Sollwert)
P(SP+52)	Y-Koordinate des Setzpunkts der Zyklusgeometrie (Sollwert)
P(SP+53)	X-Koordinate des Nut-Mittelpunkts (Sollwert)
P(SP+54)	Y-Koordinate des Nut-Mittelpunkts (Sollwert)
P(SP+55)	Z-Koordinate der Nut (Sollwert)
P(SP+56)	Öffnungswinkel der Kreisbogennut (Sollwert)
P(SP+57)	Breite der Nut (Sollwert)
P(SP+61)	Radius der Nut (Sollwert)
P(SP+63)	Drehwinkel der Nut um die Zustellachse (AR) (Sollwert)

## G76 - Bohrbild Strahl, Rahmen, Gitter

### Funktion

Der Befehl G76 führt den aktiven Arbeitszyklus mehrfach auf einem Strahl (Halbgerade), einem Rahmen oder einem Gitter aus. Das Bohrbild wird in der aktiven Interpolationsebene definiert. In der Zustellachse wird die Materialoberfläche programmiert.

### NC-Satz

**G76 D AS O AR W H X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI Q AI DI OI**

### Adressen

		Punktemuster
<b>Q</b>	[0]	Punktemuster
		0    Halbgerade/Strahl
		1    Rahmen
		2    Gitter
<b>X / XA</b> <b>/ XI</b>	[*]	X-Koordinate des Punktes
		XA    absolut
		XI    inkrementell
		X     G90/G91
		<i>Voreinstellung: * aktuelle Werkzeugposition</i>
<b>Y / YA</b> <b>/ YI</b>	[*]	Y-Koordinate des Punktes
		YA    absolut
		YI    inkrementell
		Y     G90/G91
		<i>Voreinstellung: * aktuelle Werkzeugposition</i>
<b>Z / ZA</b> <b>/ ZI</b>	[*]	Materialoberfläche
		ZA    absolut
		ZI    inkrementell
		Z     G90/G91
		<i>Voreinstellung: * Das Werkzeug steht in der Sicherheitsebene. Die Materialoberfläche liegt um V unter der aktuellen Werkzeugposition.</i>
<b>D</b>		Abstand der Zyklusaufpunkte auf dem ersten Strahl
<b>AS</b>		Winkel des Strahls der Zyklusaufufe (bezüglich 1. Geometrieachse)
<b>O</b>		Anzahl der Zyklusaufpunkte auf dem ersten Strahl (Zahl der Spalten der Gittermatrix)

**Optionen**

<b>AR</b>	[0]	Drehwinkel, um den das Zyklusobjekt gedreht wird
<b>W</b>	[*]	Höhe der Rückzugsebene (absolut) <i>Voreinstellung: * Rückzugsebene gleich Sicherheitsebene</i>
<b>H</b>	[1]	Rückfahrposition
	1	Die Sicherheitsebene wird nach jeder Zyklusausführung angefahren, nach letzter Aufruf-Position jedoch die Rückzugsebene
	2	Die Rückzugsebene wird nach jeder Zyklusausführung angefahren

**Gitter/Rahmen**

<b>DI</b>	[D]	Abstand der Zyklusaufrufe auf dem zweiten Strahl
<b>AI</b>	[90]	Inkrementeller Winkel des zweiten Strahls der Zykluswiederholungen bezüglich der Richtung AS des ersten Strahls
<b>OI</b>	[0]	Anzahl der Aufrufpositionen auf dem zweiten Strahl in Richtung (AS+AI) (Zahl der Zeilen der Gittermatrix)

**! Programmierhinweise**

Die Anfahrt der Startposition erfolgt im Eilgang.

Ohne aktiven Arbeitszyklus wird die Programmausführung mit der Fehlermeldung 'Kein Arbeitszyklus aktiv' beendet.

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

## G77 - Mehrfachzyklus auf einem Teilkreis

### Funktion

Der Befehl G77 führt den aktiven Arbeitszyklus mehrfach auf einem Teilkreis oder auf mehreren konzentrischen Teilkreisen aus. Der Teilkreis wird in der aktiven Interpolationsebene definiert. In der Zustellachse wird die Materialoberfläche programmiert.

### NC-Satz

**G77 R** ( **AN AI O** ) / ( **AN AP O** ) / ( **AI AP O** ) / ( **AN AI AP** ) **RI OI I/IA**  
**J/JA Z/ZA/ZI AR Q W H FP**

### Adressen

		Teilkreis
<b>I / IA</b>	[*]	X-Koordinate des Mittelpunktes
		IA X-Mittelpunktcoordinate absolut in Werkstückkoordinaten
		I X-Koordinatendifferenz zwischen Kreismittelpunkt und aktueller Werkzeugposition
		<i>Voreinstellung: * aktuelle Werkzeugposition</i>
<b>J / JA</b>	[*]	Y-Koordinate des Mittelpunktes
		JA Y-Mittelpunktcoordinate absolut in Werkstückkoordinaten
		J Y-Koordinatendifferenz zwischen Kreismittelpunkt und aktueller Werkzeugposition
		<i>Voreinstellung: * aktuelle Werkzeugposition</i>
<b>Z / ZA</b> <b>/ ZI</b>	[*]	Materialoberfläche
		ZA absolut
		ZI inkrementell
		Z G90/G91
		<i>Voreinstellung: * Das Werkzeug steht in der Sicherheitsebene. Die Materialoberfläche liegt um V unter der aktuellen Werkzeugposition.</i>
<b>R</b>		Radius des Teilkreises R=0 ist zulässig
<b>AN</b>		Polarer Winkel der ersten Zyklusaufrufposition
<b>AI</b>		Inkrementeller Winkel mit Orientierung (+/-) zwischen zwei benachbarten Zyklusaufrufpositionen
<b>AP</b>		Polarer Winkel der letzten Zyklusaufrufposition
<b>O</b>		Anzahl der Zyklusaufrufe auf dem Teilkreis
Optionen		
<b>AR</b>	[0]	Drehwinkel mit Orientierung (+/-), um den vorab das Zyklusobjekt (Tasche/Nut) um



		die Zustellachsrichtung in seinem Setzpunkt gedreht wird.
<b>Q</b>	[1]	Orientierung der zu bearbeitenden Zyklusgeometrie
	1	Mitdrehen des Objektes: Das Objekt wird ab der zweiten Bearbeitungsposition um den inkrementellen Winkel AI um seinen Setzpunkt gedreht.
	2	feste Orientierung des Objektes
<b>W</b>	[*]	Höhe der Rückzugsebene (absolut)
		<i>Voreinstellung: * Rückzugsebene gleich Sicherheitsebene</i>
<b>H</b>	[1]	Rückfahrposition
	1	Die Sicherheitsebene wird zwischen zwei Positionen angefahren, die Rückzugsebene erst nach der letzten Position
	2	Die Rückzugsebene wird zwischen zwei Positionen angefahren
	3	Es wird wie bei H1 verfahren, jedoch wird die nächste Position nicht linear, sondern auf einem Teilkreisbogen angefahren.
<b>FP</b>	[F]	Positioniervorschub in G94 auf dem Teilkreisbogen bei H3
<b>RI</b>	[0]	Radiusinkrement für konzentrische Teilkreise (positiv oder negativ)
<b>OI</b>	[1]	Anzahl der konzentrischen Teilkreise

### **! Programmierhinweise**

Die Anfahrt der Startposition erfolgt im Eilgang.

Ohne aktiven Arbeitszyklus wird die Programmausführung mit der Fehlermeldung 'Kein Arbeitszyklus aktiv' beendet.

Es können die drei Winkel AN, AI oder AP nur dann programmiert werden, wenn die Differenz (AP - AN) ein ganzzahliges Vielfaches von AI ist. Es gilt dann  $O = |(AP - AN) / AI| + 1$ .

Die Zyklusaufzurufpunkte werden für  $AN < AP$  im Gegenuhrzeigersinn und für  $AN > AP$  im Uhrzeigersinn angeordnet.

Ein Sonderfall bei G77 ist der Mehrfachaufruf der Kreisbogennut G75 mit Setzpunkt im Kreisbogenmittelpunkt, wenn die Kreisbogennuten auf einem Kreis mit dem Radius der Kreisbogennut liegen sollen. Mit der Voreinstellung Mitdrehen Q1 des Objektes muss auch R0 programmiert werden.

Im Fall eines negativen Inkrements RI muss für das Produkt  $ABS(RI) * (OI - 1) < R$  gelten.

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

## G78 - Zyklusaufwurf auf einem Punkt in Polarkoordinaten

### Funktion

Der Befehl G78 führt den aktiven Arbeitszyklus einmalig an einem programmierten Punkt aus. Der Punkt wird in Polarkoordinaten in der aktiven Interpolationsebene definiert. In der Zustellachse wird die Materialoberfläche programmiert.

### NC-Satz

**G78** I/IA J/JA **RP** **AP** Z/ZA/ZI **AR** **W**

### Adressen

		Zykluspunkt	
<b>RP</b>		Polarradius	
<b>AP</b>		Polarwinkel	
<b>Z / ZA</b> <b>/ ZI</b>	[*]	Materialoberfläche	
		ZA	absolut
		ZI	inkrementell
		Z	G90/G91
<i>Voreinstellung: * Das Werkzeug steht in der Sicherheitsebene. Die Materialoberfläche liegt um V unter der aktuellen Werkzeugposition.</i>			
		Optionen	
<b>AR</b>	[0]	Drehwinkel, um den der Zyklus (z.B. eine Nut) gedreht wird	
<b>W</b>	[*]	Höhe der Rückzugsebene (absolut)	
		<i>Voreinstellung: * Rückzugsebene aus Zyklusdefinition</i>	
		Pol	
<b>I / IA</b>	[*]	X-Koordinate des Pols	
		IA	X-Polkoordinate, absolut in Werkstückkoordinaten
		I	X-Koordinatendifferenz zwischen Pol und Startpunkt
<i>Voreinstellung: * aktuelle Werkzeugposition</i>			
<b>J / JA</b>	[*]	Y-Koordinate des Pols	
		JA	Y-Polkoordinate, absolut in Werkstückkoordinaten
		J	Y-Koordinatendifferenz zwischen Pol und Startpunkt
<i>Voreinstellung: * aktuelle Werkzeugposition</i>			

### ! Programmierhinweise

Die Anfahrt der Startposition erfolgt im Eilgang.

Ohne aktiven Arbeitszyklus wird die Programmausführung mit der Fehlermeldung 'Kein Arbeitszyklus aktiv' beendet.

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

## G79 - Zyklusaufwurf auf einem Punkt

### Funktion

Der Befehl G79 führt den aktiven Arbeitszyklus einmalig an einem programmierten Punkt aus. Der Punkt wird in kartesischen Koordinaten in der aktiven Interpolationsebene definiert. In der Zustellachse wird die Materialoberfläche programmiert.

### NC-Satz

**G79** X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI AR W

### Adressen

		Zykluspunkt	
X / XA / XI	[*]	X-Koordinate des Punktes	
		XA	absolut
		XI	inkrementell
		X	G90/G91
		<i>Voreinstellung: * aktuelle Werkzeugposition</i>	
Y / YA / YI	[*]	Y-Koordinate des Punktes	
		YA	absolut
		YI	inkrementell
		Y	G90/G91
		<i>Voreinstellung: * aktuelle Werkzeugposition</i>	
Z / ZA / ZI	[*]	Materialoberfläche	
		ZA	absolut
		ZI	inkrementell
		Z	G90/G91
		<i>Voreinstellung: * Das Werkzeug steht in der Sicherheitsebene. Die Materialoberfläche liegt um V unter der aktuellen Werkzeugposition.</i>	
		Optionen	
AR	[0]	Drehwinkel, um den der Zyklus (z.B. eine Nut) gedreht wird	
W	[*]	Höhe der Rückzugsebene (absolut)	
		<i>Voreinstellung: * Rückzugsebene aus Zyklusdefinition</i>	

### ! Programmierhinweise

Die Anfahrt der Startposition erfolgt im Eilgang.

Ohne aktiven Arbeitszyklus wird die Programmausführung mit der Fehlermeldung 'Kein Arbeitszyklus aktiv' beendet.

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

## G80 - Zyklusabschluss

### Funktion

Der Befehl G80 schließt die Definition eines Zyklus oder einer Kontur ab. Der Zyklus wird mit dem Abschluss einmalig ausgeführt.

### Programmierhinweise

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

## G81 - Bohrzyklus

### Funktion

Der Befehl G81 definiert einen einfachen Bohrzyklus als Arbeitszyklus. Die Ausführung des Zyklus erfolgt mit den Befehlen G76 bis G79. Arbeitszyklen bleiben modal aktiv, bis sie durch eine weitere Zyklusdefinition überschrieben werden.

### NC-Satz

**G81** **ZA/ZI** **V** **W** **F** **S** **M** **M** **QM** ( **QL** **DQ** **DU** **RU** **AU** **RB** **SP** **SO** )

### Adressen

		Bohrung
<b>ZA/</b> <b>ZI</b>		Tiefe der Bohrung
	ZA	absolut
	ZI	inkrementell ab Materialoberfläche
<b>V</b>		Sicherheitsabstand von der Materialoberfläche
		Optionen
<b>W</b>	[*]	Höhe der Rückzugsebene (absolut)
		Voreinstellung: * Rückzugsebene gleich Sicherheitsebene
		Schnittwerte
<b>F</b>		Bohrvorschub
<b>S</b>		Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit
<b>M</b>		Drehrichtung
<b>M</b>		Kühlmittel
		Steueradressen
<b>QM</b>	[1]	Bearbeitungsauswahl
	0	Überspringen des Zyklus
	1	Bearbeiten
	5	Messen
		In-Prozess-Messen
<b>QL</b>	[*]	Mess-Steuerindex
	0	Keine Messung
	1	Messen in der Bearbeitungsebene
	2	Messen nur in der Zustellrichtung
	3	Messen in der Bearbeitungsebene und in der Zustellrichtung
	4	Messen in der Bearbeitungsebene unter Einbeziehung der Verrundungsradien und in der Zustellrichtung

		5	Messen in der Bearbeitungsebene und in der Zustellrichtung mit Vertikal-Winkelberechnungen
		6	Messen in der Bearbeitungsebene wie QL5 und zusätzlich mit Horizontal-Winkelberechnungen und Mittelwertbildungen
		<i>Voreinstellung: * Die Voreinstellung wird über G28 programmiert und steht im Parameter P8100</i>	
<b>DQ</b>	[Z/2]	Abstand der horizontalen Messebene von der Materialoberfläche	
<b>DU</b>	[DQ]	Abstand der 2. horizontalen Messebene von der Materialoberfläche DU!=DQ DU=DQ: Keine Winkelmessung in der Zustellrichtung	
<b>RU</b>	[0]	Abstand vom Mittelpunkt zur Tiefenmess-Position	
<b>AU</b>	[0]	Winkel RU, AU sind die Polarkoordinaten der Tiefenmess-Position mit dem Pol im Zyklusmittelpunkt	
<b>RB</b>		Radius der Bohrung Pflichtparameter für das Messen (QM5).	
<b>SP</b>	[0]	Erste Parameternummer der Messwertspeicherung	
<b>SO</b>	[50]	Parameternummern-Offset für SP bei Mehrfachaufruf eines Zyklus	

### Programmierhinweise

**Man beachte:** Die Messung der Tiefe bei Bohrungen mit Spiralbohrern wird durch die konische Spitze verfälscht.

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

### Messen kleiner Bohrungen

Der Zyklus kann nur Bohrungen vermessen, die einen minimalen Radius nicht unterschreiten.

Die Bohrung muss für die Tastkugel und die minimal erforderliche Messweglänge (P8142) ausreichend Platz bieten.

### Messwertspeicherung

Der Zyklus hinterlegt alle gemessenen Maße in den folgenden Parametern:

P(SP+0)	Mess-Zyklus-G-Befehl + 100 * vorhandene Satznummer N
P(SP+1)	Mittelpunkt der Bohrung in X
P(SP+2)	Mittelpunkt des Bohrung in Y
P(SP+3)	Tiefe der Bohrung in Z
P(SP+10)	Tiefen-Abweichung
P(SP+11)	Radius-Abweichung
P(SP+12)	Radius der Bohrung
P(SP+53)	X-Koordinate des Bohr-Mittelpunkts (Sollwert)

P(SP+54)	Y-Koordinate des Bohr-Mittelpunkts (Sollwert)
P(SP+55)	Z-Koordinate des Bohr-Mittelpunkts (Sollwert)
P(SP+61)	Radius der Bohrung (Sollwert)



## G82 - Tieflochbohrzyklus mit Spanbruch

### Funktion

Der Befehl G82 definiert einen Bohrzyklus mit Spanbruch als Arbeitszyklus. Die Ausführung des Zyklus erfolgt mit den Befehlen G76 bis G79. Arbeitszyklen bleiben modal aktiv, bis sie durch eine weitere Zyklusdefinition überschrieben werden.

### NC-Satz

**G82** **ZA/ZI** **D** **V** **W** **VB** **DR** **DM** **DA** **U** **O** **F** **S** **M** **M** **QM** ( **QL** **DQ** **DU** **RU** **AU** **RB** **SP** **SO** )

### Adressen

#### Bohrung

<b>ZA</b> / <b>ZI</b>		Tiefe der Bohrung
	ZA	absolut
	ZI	inkrementell ab Materialoberfläche
<b>D</b>		Maximale Zustelltiefe
<b>V</b>		Sicherheitsabstand von der Materialoberfläche

#### Optionen

<b>W</b>	[*]	Höhe der Rückzugsebene (absolut)	
		<i>Voreinstellung: * Rückzugsebene gleich Sicherheitsebene</i>	
<b>VB</b>	[1]	Rückzugsabstand vom Bohrgrund	
<b>DR</b>	[0]	Reduzierwert der Zustelltiefe (positiv)	
<b>DM</b>	[*]	Mindestzustellung	
		<i>Voreinstellung: * Werkzeugradius / 2</i>	
<b>DA</b>		Anbohrtiefe	
<b>U</b>	[0]	Verweilzeit am Bohrgrund (Spanbruch)	
<b>O</b>	[2]	Verweilzeiteinheit	
		1	Sekunden
		2	Umdrehungen

#### Schnittwerte

<b>F</b>		Bohrvorschub
<b>E</b>	[F]	Anbohrvorschub
<b>S</b>		Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit
<b>M</b>		Drehrichtung

<b>M</b>		Kühlmittel
<b>Steueradressen</b>		
<b>QM</b>	[1]	Bearbeitungsauswahl
	0	Überspringen des Zyklus
	1	Bearbeiten
	5	Messen
<b>In-Prozess-Messen</b>		
<b>QL</b>	[*]	Mess-Steuerindex
	0	Keine Messung
	1	Messen in der Bearbeitungsebene
	2	Messen nur in der Zustellrichtung
	3	Messen in der Bearbeitungsebene und in der Zustellrichtung
	4	Messen in der Bearbeitungsebene unter Einbeziehung der Verrundungsradien und in der Zustellrichtung
	5	Messen in der Bearbeitungsebene und in der Zustellrichtung mit Vertikal-Winkelberechnungen
	6	Messen in der Bearbeitungsebene wie QL5 und zusätzlich mit Horizontal-Winkelberechnungen und Mittelwertbildungen
		<i>Voreinstellung: * Die Voreinstellung wird über G28 programmiert und steht im Parameter P8100</i>
<b>DQ</b>	[D]	Abstand der horizontalen Messebene von der Materialoberfläche
<b>DU</b>	[DQ]	Abstand der 2. horizontalen Messebene von der Materialoberfläche DU!=DQ DU=DQ: Keine Winkelmessung in der Zustellrichtung
<b>RU</b>	[0]	Abstand vom Mittelpunkt zur Tiefenmess-Position
<b>AU</b>	[0]	Winkel RU, AU sind die Polarkoordinaten der Tiefenmess-Position mit dem Pol im Zyklusmittelpunkt
<b>RB</b>		Radius der Bohrung Pflichtparameter für das Messen (QM5).
<b>SP</b>	[0]	Erste Parameternummer der Messwertspeicherung
<b>SO</b>	[50]	Parameternummern-Offset für SP bei Mehrfachaufruf eines Zyklus

### **!** Programmierhinweise

**Man beachte:** Die Messung der Tiefe bei Bohrungen mit Spiralbohrern wird durch die konische Spitze verfälscht.

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

### **Messen kleiner Bohrungen**

Der Zyklus kann nur Bohrungen vermessen, die einen minimalen Radius nicht unterschreiten.

Die Bohrung muss für die Tastkugel und die minimal erforderliche Messweglänge (P8142) ausreichend Platz bieten.

### **Messwertspeicherung**

Der Zyklus hinterlegt alle gemessenen Maße in den folgenden Parametern:

P(SP+0)	Mess-Zyklus-G-Befehl + 100 * vorhandene Satznummer N
P(SP+1)	Mittelpunkt der Bohrung in X
P(SP+2)	Mittelpunkt des Bohrung in Y
P(SP+3)	Tiefe der Bohrung in Z
P(SP+10)	Tiefen-Abweichung
P(SP+11)	Radius-Abweichung
P(SP+12)	Radius der Bohrung
P(SP+53)	X-Koordinate des Bohr-Mittelpunkts (Sollwert)
P(SP+54)	Y-Koordinate des Bohr-Mittelpunkts (Sollwert)
P(SP+55)	Z-Koordinate des Bohr-Mittelpunkts (Sollwert)
P(SP+61)	Radius der Bohrung (Sollwert)

## G83 - Tieflochbohrzyklus mit Spanbruch und Entleeren

### Funktion

Der Befehl G83 definiert einen Bohrzyklus mit Spanbruch und Entleeren als Arbeitszyklus. Die Ausführung des Zyklus erfolgt mit den Befehlen G76 bis G79. Arbeitszyklen bleiben modal aktiv, bis sie durch eine weitere Zyklusdefinition überschrieben werden.

### NC-Satz

**G83** **ZA/ZI** **D** **V** **W** **VB** **DR** **DM** **DA** **U** **O** **FR** **F** **E** **S** **M** **M** **QM** ( **QL** **DQ** **DU** **RU** **AU** **RB** **SP** **SO** )

### Adressen

#### Bohrung

<b>ZA</b> / <b>ZI</b>		Tiefe der Bohrung
	ZA	absolut
	ZI	inkrementell ab Materialoberfläche
<b>D</b>		Maximale Zustelltiefe
<b>V</b>		Sicherheitsabstand von der Materialoberfläche

#### Optionen

<b>W</b>	[*]	Höhe der Rückzugsebene (absolut)	
		<i>Voreinstellung: * Rückzugsebene gleich Sicherheitsebene</i>	
<b>VB</b>	[1]	Rückzugsabstand vom Bohrgrund	
<b>DR</b>	[0]	Reduzierwert der Zustelltiefe (positiv)	
<b>DM</b>	[*]	Mindestzustellung	
		<i>Voreinstellung: * Werkzeugradius / 2</i>	
<b>DA</b>		Anbohrtiefe	
<b>U</b>	[0]	Verweilzeit am Bohrgrund (Spanbruch)	
<b>O</b>	[2]	Verweilzeiteinheit	
		1	Sekunden
		2	Umdrehungen

#### Schnittwerte

<b>FR</b>	[100]	prozentualer Eilgangreduzierungsfaktor bei der Zustellung zum Bohrgrund
<b>F</b>		Bohrvorschub
<b>E</b>	[F]	Anbohrvorschub
<b>S</b>		Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit

<b>M</b>		Drehrichtung
<b>M</b>		Kühlmittel
<b>Steueradressen</b>		
<b>QM</b>	[1]	Bearbeitungsauswahl
	0	Überspringen des Zyklus
	1	Bearbeiten
	5	Messen
<b>In-Prozess-Messen</b>		
<b>QL</b>	[*]	Mess-Steuerindex
	0	Keine Messung
	1	Messen in der Bearbeitungsebene
	2	Messen nur in der Zustellrichtung
	3	Messen in der Bearbeitungsebene und in der Zustellrichtung
	4	Messen in der Bearbeitungsebene unter Einbeziehung der Verrundungsradien und in der Zustellrichtung
	5	Messen in der Bearbeitungsebene und in der Zustellrichtung mit Vertikal-Winkelberechnungen
	6	Messen in der Bearbeitungsebene wie QL5 und zusätzlich mit Horizontal-Winkelberechnungen und Mittelwertbildungen
		<i>Voreinstellung: * Die Voreinstellung wird über G28 programmiert und steht im Parameter P8100</i>
<b>DQ</b>	[D]	Abstand der horizontalen Messebene von der Materialoberfläche
<b>DU</b>	[DQ]	Abstand der 2. horizontalen Messebene von der Materialoberfläche DU!=DQ DU=DQ: Keine Winkelmessung in der Zustellrichtung
<b>RU</b>	[0]	Abstand vom Mittelpunkt zur Tiefenmess-Position
<b>AU</b>	[0]	Winkel RU, AU sind die Polarkoordinaten der Tiefenmess-Position mit dem Pol im Zyklusmittelpunkt
<b>RB</b>		Radius der Bohrung Pflichtparameter für das Messen (QM5).
<b>SP</b>	[0]	Erste Parameternummer der Messwertspeicherung
<b>SO</b>	[50]	Parameternummern-Offset für SP bei Mehrfachaufruf eines Zyklus

### **! Programmierhinweise**

**Man beachte:** Die Messung der Tiefe bei Bohrungen mit Spiralbohrern wird durch die konische Spitze verfälscht.

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

### **Messen kleiner Bohrungen**

Der Zyklus kann nur Bohrungen vermessen, die einen minimalen Radius nicht unterschreiten.  
Die Bohrung muss für die Tastkugel und die minimal erforderliche Messweglänge (P8142) ausreichend Platz bieten.

### Messwertspeicherung

Der Zyklus hinterlegt alle gemessenen Maße in den folgenden Parametern:

P(SP+0)	Mess-Zyklus-G-Befehl + 100 * vorhandene Satznummer N
P(SP+1)	Mittelpunkt der Bohrung in X
P(SP+2)	Mittelpunkt des Bohrung in Y
P(SP+3)	Tiefe der Bohrung in Z
P(SP+10)	Tiefen-Abweichung
P(SP+11)	Radius-Abweichung
P(SP+12)	Radius der Bohrung
P(SP+53)	X-Koordinate des Bohr-Mittelpunkts (Sollwert)
P(SP+54)	Y-Koordinate des Bohr-Mittelpunkts (Sollwert)
P(SP+55)	Z-Koordinate des Bohr-Mittelpunkts (Sollwert)
P(SP+61)	Radius der Bohrung (Sollwert)

## G84 - Gewindebohrzyklus

### Funktion

Der Befehl G84 definiert einen Gewindebohrzyklus als Arbeitszyklus. Die Ausführung des Zyklus erfolgt mit den Befehlen G76 bis G79. Arbeitszyklen bleiben modal aktiv, bis sie durch eine weitere Zyklusdefinition überschrieben werden.

### NC-Satz

**G84 ZA/ZI F M V W S M QM**

### Adressen

		Bohrung
<b>ZA/ ZI</b>		Tiefe der Gewindebohrung
	ZA	absolut
	ZI	inkrementell ab Materialoberfläche
<b>F</b>		Gewindesteigung
<b>M</b>		Drehrichtung des Werkzeuges beim Eintauchen
	3	Spindel einschalten - Drehrichtung rechts (im Uhrzeigersinn)
	4	Spindel einschalten - Drehrichtung links (im Gegenuhrzeigersinn)
	5	Spindel ausschalten
	13	Spindeldrehung rechts und Kühlmittel ein
	14	Spindeldrehung links und Kühlmittel ein
	15	Spindel und Kühlmittel ausschalten
<b>V</b>		Sicherheitsabstand von der Materialoberfläche
		Optionen
<b>W</b>	[*]	Höhe der Rückzugsebene (absolut)
		<i>Voreinstellung: * Rückzugsebene gleich Sicherheitsebene</i>
		Schnittwerte
<b>S</b>		Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit
<b>M</b>		Kühlmittel
		Steueradressen
<b>QM</b>	[1]	Bearbeitungsauswahl
	0	Überspringen des Zyklus
	1	Bearbeiten

### ! Programmierhinweise

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

## G85 - Reibzyklus

### Funktion

Der Befehl G85 definiert einen Reibzyklus als Arbeitszyklus. Die Ausführung des Zyklus erfolgt mit den Befehlen G76 bis G79. Arbeitszyklen bleiben modal aktiv, bis sie durch eine weitere Zyklusdefinition überschrieben werden.

### NC-Satz

**G85** **ZA/ZI** **V** **W** **F** **E** **S** **M** **M** **QM** ( **QL** **DQ** **DU** **RU** **AU** **RB** **SP** **SO** )

### Adressen

#### Bohrung

<b>ZA/</b> <b>ZI</b>		Tiefe der Bohrung
	ZA	absolut
	ZI	inkrementell ab Materialoberfläche
<b>V</b>		Sicherheitsabstand von der Materialoberfläche

#### Optionen

<b>W</b>	[*]	Höhe der Rückzugsebene (absolut)
		Voreinstellung: * Rückzugsebene gleich Sicherheitsebene

#### Schnittwerte

<b>F</b>		Bohrvorschub
<b>E</b>	[F]	Rückzugsvorschub
<b>S</b>		Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit
<b>M</b>		Drehrichtung
<b>M</b>		Kühlmittel

#### Steueradressen

<b>QM</b>	[1]	Bearbeitungsauswahl
		0    Überspringen des Zyklus
		1    Bearbeiten
		5    Messen

#### In-Prozess-Messen

<b>QL</b>	[*]	Mess-Steuerindex
		0    Keine Messung
		1    Messen in der Bearbeitungsebene
		2    Messen nur in der Zustellrichtung
		3    Messen in der Bearbeitungsebene und in der Zustellrichtung



		4	Messen in der Bearbeitungsebene unter Einbeziehung der Verrundungsradien und in der Zustellrichtung
		5	Messen in der Bearbeitungsebene und in der Zustellrichtung mit Vertikal-Winkelberechnungen
		6	Messen in der Bearbeitungsebene wie QL5 und zusätzlich mit Horizontal-Winkelberechnungen und Mittelwertbildungen
		<i>Voreinstellung: * Die Voreinstellung wird über G28 programmiert und steht im Parameter P8100</i>	
<b>DQ</b>	[Z/2]	Abstand der horizontalen Messebene von der Materialoberfläche	
<b>DU</b>	[DQ]	Abstand der 2. horizontalen Messebene von der Materialoberfläche DU!=DQ DU=DQ: Keine Winkelmessung in der Zustellrichtung	
<b>RU</b>	[0]	Abstand vom Mittelpunkt zur Tiefenmess-Position	
<b>AU</b>	[0]	Winkel RU, AU sind die Polarkoordinaten der Tiefenmess-Position mit dem Pol im Zyklusmittelpunkt	
<b>RB</b>		Radius der Bohrung Pflichtparameter für das Messen (QM5).	
<b>SP</b>	[0]	Erste Parameternummer der Messwertspeicherung	
<b>SO</b>	[50]	Parameternummern-Offset für SP bei Mehrfachaufruf eines Zyklus	

### Programmierhinweise

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

### Messen kleiner Bohrungen

Der Zyklus kann nur Bohrungen vermessen, die einen minimalen Radius nicht unterschreiten.

Die Bohrung muss für die Tastkugel und die minimal erforderliche Messweglänge (P8142) ausreichend Platz bieten.

### Messwertspeicherung

Der Zyklus hinterlegt alle gemessenen Maße in den folgenden Parametern:

P(SP+0)	Mess-Zyklus-G-Befehl + 100 * vorhandene Satznummer N
P(SP+1)	Mittelpunkt der Bohrung in X
P(SP+2)	Mittelpunkt des Bohrung in Y
P(SP+3)	Tiefe der Bohrung in Z
P(SP+10)	Tiefen-Abweichung
P(SP+11)	Radius-Abweichung
P(SP+12)	Radius der Bohrung
P(SP+53)	X-Koordinate des Bohr-Mittelpunkts (Sollwert)

P(SP+54)	Y-Koordinate des Bohr-Mittelpunkts (Sollwert)
P(SP+55)	Z-Koordinate des Bohr-Mittelpunkts (Sollwert)
P(SP+61)	Radius der Bohrung (Sollwert)

## G86 - Ausdrehzyklus

### Funktion

Der Befehl G86 definiert einen Ausdrehzyklus als Arbeitszyklus. Die Ausführung des Zyklus erfolgt mit den Befehlen G76 bis G79. Arbeitszyklen bleiben modal aktiv, bis sie durch eine weitere Zyklusdefinition überschrieben werden.

### NC-Satz

**G86** **ZA/ZI** **V** **W** **DR** **F** **S** **M** **M** **QM** ( **QL** **DQ** **DU** **RU** **AU** **RB** **SP** **SO** )

### Adressen

#### Bohrung

<b>ZA/</b> <b>ZI</b>		Tiefe der Bohrung
	ZA	absolut
	ZI	inkrementell ab Materialoberfläche
<b>V</b>		Sicherheitsabstand von der Materialoberfläche

#### Optionen

<b>W</b>	[*]	Höhe der Rückzugsebene (absolut)
		<i>Voreinstellung: * Rückzugsebene gleich Sicherheitsebene</i>
<b>DR</b>	[*]	Freifahrlänge in der Bearbeitungsebene
		<i>Voreinstellung: * 1/20 des Ausdrehwerkzeugdurchmessers</i>

#### Schnittwerte

<b>F</b>		Bohrvorschub
<b>S</b>		Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit
<b>M</b>		Drehrichtung
<b>M</b>		Kühlmittel

#### Steueradressen

<b>QM</b>	[1]	Bearbeitungsauswahl
		0    Überspringen des Zyklus
		1    Bearbeiten
		5    Messen

#### In-Prozess-Messen

<b>QL</b>	[*]	Mess-Steuerindex
		0    Keine Messung
		1    Messen in der Bearbeitungsebene
		2    Messen nur in der Zustellrichtung

		3	Messen in der Bearbeitungsebene und in der Zustellrichtung
		4	Messen in der Bearbeitungsebene unter Einbeziehung der Verrundungsradien und in der Zustellrichtung
		5	Messen in der Bearbeitungsebene und in der Zustellrichtung mit Vertikal-Winkelberechnungen
		6	Messen in der Bearbeitungsebene wie QL5 und zusätzlich mit Horizontal-Winkelberechnungen und Mittelwertbildungen
		<i>Voreinstellung: * Die Voreinstellung wird über G28 programmiert und steht im Parameter P8100</i>	
<b>DQ</b>	[Z1/2]		Abstand der horizontalen Messebene von der Materialoberfläche
<b>DU</b>	[DQ]		Abstand der 2. horizontalen Messebene von der Materialoberfläche DU!=DQ DU=DQ: Keine Winkelmessung in der Zustellrichtung
<b>RU</b>	[0]		Abstand vom Mittelpunkt zur Tiefenmess-Position
<b>AU</b>	[0]		Winkel RU, AU sind die Polarkoordinaten der Tiefenmess-Position mit dem Pol im Zyklusmittelpunkt
<b>RB</b>			Radius der Bohrung Pflichtparameter für das Messen (QM5).
<b>SP</b>	[0]		Erste Parameternummer der Messwertspeicherung
<b>SO</b>	[50]		Parameternummern-Offset für SP bei Mehrfachaufruf eines Zyklus

### Programmierhinweise

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

### Messen kleiner Bohrungen

Der Zyklus kann nur Bohrungen vermessen, die einen minimalen Radius nicht unterschreiten.

Die Bohrung muss für die Tastkugel und die minimal erforderliche Messweglänge (P8142) ausreichend Platz bieten.

### Messwertspeicherung

Der Zyklus hinterlegt alle gemessenen Maße in den folgenden Parametern:

P(SP+0)	Mess-Zyklus-G-Befehl + 100 * vorhandene Satznummer N
P(SP+1)	Mittelpunkt der Bohrung in X
P(SP+2)	Mittelpunkt der Bohrung in Y
P(SP+3)	Tiefe der Bohrung in Z
P(SP+10)	Tiefen-Abweichung
P(SP+11)	Radius-Abweichung
P(SP+12)	Radius der Bohrung

P(SP+53)	X-Koordinate des Bohr-Mittelpunkts (Sollwert)
P(SP+54)	Y-Koordinate des Bohr-Mittelpunkts (Sollwert)
P(SP+55)	Z-Koordinate des Bohr-Mittelpunkts (Sollwert)
P(SP+61)	Radius der Bohrung (Sollwert)

## G87 - Bohrfräszyklus

### Funktion

Der Befehl G87 definiert einen Bohrfräszyklus als Arbeitszyklus. Der Zyklus fräst eine Bohrung durch helikales Zustellen des Fräswerkzeuges. Die Ausführung des Zyklus erfolgt mit den Befehlen G76 bis G79. Arbeitszyklen bleiben modal aktiv, bis sie durch eine weitere Zyklusdefinition überschrieben werden.

### NC-Satz

**G87** **ZA/ZI** **R** **D** **V** **W** **BG** **F** **S** **M** **M** **QM** ( **QL** **DQ** **DU** **RU** **AU** **TV** **SP** **SO** )

### Adressen

Bohrung			
<b>ZA/</b> <b>ZI</b>		Tiefe der Bohrung	
	ZA	absolut	
	ZI	inkrementell ab Materialoberfläche	
<b>R</b>		Radius der Bohrung	
<b>D</b>		Helikale Zustelltiefe	
<b>V</b>		Sicherheitsabstand von der Materialoberfläche	
Optionen			
<b>W</b>	[*]	Höhe der Rückzugsebene (absolut)	
		<i>Voreinstellung: * Rückzugsebene gleich Sicherheitsebene</i>	
<b>BG</b>	[2]	Bearbeitungsrichtung	
		2	im Uhrzeigersinn
		3	entgegen dem Uhrzeigersinn
Schnittwerte			
<b>F</b>		Bohrvorschub	
<b>S</b>		Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit	
<b>M</b>		Drehrichtung	
<b>M</b>		Kühlmittel	
Steueradressen			
<b>QM</b>	[1]	Bearbeitungsauswahl	
		0	Überspringen des Zyklus
		1	Bearbeiten
		5	Messen
In-Prozess-Messen			

<b>QL</b>	[*]	Mess-Steuerindex
		0 Keine Messung
		1 Messen in der Bearbeitungsebene
		2 Messen nur in der Zustellrichtung
		3 Messen in der Bearbeitungsebene und in der Zustellrichtung
		4 Messen in der Bearbeitungsebene unter Einbeziehung der Verrundungsradien und in der Zustellrichtung
		5 Messen in der Bearbeitungsebene und in der Zustellrichtung mit Vertikal-Winkelberechnungen
		6 Messen in der Bearbeitungsebene wie QL5 und zusätzlich mit Horizontal-Winkelberechnungen und Mittelwertbildungen
	<i>Voreinstellung: * Die Voreinstellung wird über G28 programmiert und steht im Parameter P8100</i>	
<b>DQ</b>	[D]	Abstand der horizontalen Messebene von der Materialoberfläche
<b>DU</b>	[DQ]	Abstand der 2. horizontalen Messebene von der Materialoberfläche DU!=DQ DU=DQ: Keine Winkelmessung in der Zustellrichtung
<b>RU</b>	[0]	Abstand vom Mittelpunkt zur Tiefenmess-Position
<b>AU</b>	[0]	Winkel RU, AU sind die Polarkoordinaten der Tiefenmess-Position mit dem Pol im Zyklusmittelpunkt
<b>TV</b>	[0]	Werkzeugnummer für automatische Verschleißkorrektur Man beachte: TV darf bei der Verwendung der Mehrfachzyklusaufrufe G76/G77 nicht verwendet werden.  <i>Voreinstellung: keine Verschleißkorrektur</i>
<b>SP</b>	[0]	Erste Parameternummer der Messwertspeicherung
<b>SO</b>	[50]	Parameternummern-Offset für SP bei Mehrfachaufruf eines Zyklus

### Programmierhinweise

Die Bearbeitung wird durch eine Kreisbewegung ohne Zustellung abgeschlossen.

Die Abfahrbewegung erfolgt tangential auf einem Kreis und endet im Mittelpunkt.

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

### Messen kleiner Bohrungen

Der Zyklus kann nur Bohrungen vermessen, die einen minimalen Radius nicht unterschreiten.

Die Bohrung muss für die Tastkugel und die minimal erforderliche Messweglänge (P8142) ausreichend Platz bieten.

### Messwertspeicherung

Der Zyklus hinterlegt alle gemessenen Maße in den folgenden Parametern:

P(SP+0)	Mess-Zyklus-G-Befehl + 100 * vorhandene Satznummer N
P(SP+1)	Mittelpunkt der Bohrung in X
P(SP+2)	Mittelpunkt der Bohrung in Y
P(SP+3)	Tiefe der Bohrung in Z
P(SP+10)	Tiefen-Abweichung
P(SP+11)	Radius-Abweichung
P(SP+12)	Radius der Bohrung
P(SP+53)	X-Koordinate des Bohr-Mittelpunkts (Sollwert)
P(SP+54)	Y-Koordinate des Bohr-Mittelpunkts (Sollwert)
P(SP+55)	Z-Koordinate des Bohr-Mittelpunkts (Sollwert)
P(SP+61)	Radius der Bohrung (Sollwert)



## G88 - Innengewindefräszyklus

### Funktion

Der Befehl G88 definiert einen Innengewindefräszyklus als Arbeitszyklus. Die Ausführung des Zyklus erfolgt mit den Befehlen G76 bis G79. Arbeitszyklen bleiben modal aktiv, bis sie durch eine weitere Zyklusdefinition überschrieben werden.

Mit der Gewindetiefe und der Gewindesteigung wird die Zahl der Gewinderillen bestimmt. Mit der Zahl der Werkzeugrillen ergibt sich die Zahl der ganzen Helixumdrehungen, die mit dem Versatz  $D \cdot Q$  einzeln mit An- und Abfahrbewegungen ausgeführt werden. Nur bei Q1 werden alle Helixumdrehungen hintereinander mit nur einer An- und Abfahrbewegung ausgeführt.

Wenn die Zahl der Gewinderillen kein ganzzahliges Vielfaches von Q ist, wird die Restzahl der Gewinderillen-Luftschnitte über der Materialoberfläche ausgeführt, so dass der Sicherheitsabstand gegebenenfalls automatisch vergrößert wird.

### NC-Satz

**G88 ZA/ZI DN D Q V W BG F S M M QM**

### Adressen

		Gewinde	
<b>ZA/ ZI</b>		Tiefe des Gewindes	
	ZA	absolut	
	ZI	inkrementell ab Materialoberfläche	
		<b>Metrisches ISO-Gewinde</b>	
<b>DN D</b>		Regelgewinde Reihe 1 (Mutter)	
<b>DN D</b>		Feingewinde (Mutter)	
		<b>benutzerdefiniertes Gewinde</b>	
<b>DN</b>		Nenndurchmesser	
<b>D</b>		Gewindesteigung >0 Bearbeitung von oben nach unten <0 Bearbeitung von unten nach oben	
<b>Q</b>		Gewinderillenzahl des Werkzeugs	
<b>V</b>		Sicherheitsabstand von der Materialoberfläche	
		<b>Optionen</b>	
<b>W</b>	[*]	Höhe der Rückzugsebene (absolut) <i>Voreinstellung: * Rückzugsebene gleich Sicherheitsebene</i>	
<b>BG</b>	[2]	Bearbeitungsrichtung	
		2	im Uhrzeigersinn
		3	entgegen dem Uhrzeigersinn

**Schnittwerte**

<b>F</b>		Bohrvorschub
<b>S</b>		Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit
<b>M</b>		Drehrichtung
<b>M</b>		Kühlmittel

**Steueradressen**

<b>QM</b>	[1]	Bearbeitungsauswahl
	0	Überspringen des Zyklus
	1	Bearbeiten

**! Programmierhinweise**

Die An- und Abfahrbewegung erfolgt vom Zentrum weg bzw. zum Zentrum des Gewindes hin. Die Bearbeitung wird mit dem Erreichen der Zustelltiefe abgeschlossen. **Aber:** Der Zyklus führt An- und Abfahrbewegungen in der Bearbeitungsebene aus, denen eine zum Kreissektorwinkel proportionale Zustellung überlagert wird, um den Gewindeeinlauf und -auslauf nicht zu verletzen. Dies bedingt am Gewindestartpunkt (Materialoberfläche) und am Gewindeendpunkt Überlaufzustellwege, die bei Bohrungstiefen zu berücksichtigen sind. Der Zyklus benötigt einen Kreissektor von je 90 Grad um die An- und Abfahrbewegung durchzuführen. Dies erfordert einen beidseitigen Gewindeüberlaufweg von einem Viertel der Gewindesteigung D.

Die Gewindedrehrichtung ergibt sich aus dem Vorzeichen von D und der Bewegungsrichtung BG.

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

## G89 - Außengewindefräszyklus

### Funktion

Der Befehl G89 definiert einen Außengewindefräszyklus als Arbeitszyklus. Die Ausführung des Zyklus erfolgt mit den Befehlen G76 bis G79. Arbeitszyklen bleiben modal aktiv, bis sie durch eine weitere Zyklusdefinition überschrieben werden.

Mit der Gewindetiefe und der Gewindesteigung wird die Zahl der Gewinderillen bestimmt. Mit der Zahl der Werkzeugrillen ergibt sich die Zahl der ganzen Helixumdrehungen, die mit dem Versatz  $D \cdot Q$  einzeln mit An- und Abfahrbewegungen ausgeführt werden. Nur bei Q1 werden alle Helixumdrehungen hintereinander mit nur einer An- und Abfahrbewegung ausgeführt.

Wenn die Zahl der Gewinderillen kein ganzzahliges Vielfaches von Q ist, wird die Restzahl der Gewinderillen-Luftschnitte über der Materialoberfläche ausgeführt, so dass der Sicherheitsabstand gegebenenfalls automatisch vergrößert wird.

### NC-Satz

**G89 ZA/ZI DN D Q V W BG F S M M QM**

### Adressen

		Gewinde	
<b>ZA/ ZI</b>		Tiefe des Gewindes	
	ZA	absolut	
	ZI	inkrementell ab Materialoberfläche	
		<b>Metrisches ISO-Gewinde</b>	
<b>DN D</b>		Regelgewinde Reihe 1 (Bolzen)	
<b>DN D</b>		Feingewinde (Bolzen)	
		<b>benutzerdefiniertes Gewinde</b>	
<b>DN</b>		Kerndurchmesser	
<b>D</b>		Gewindesteigung >0 Bearbeitung von oben nach unten <0 Bearbeitung von unten nach oben	
<b>Q</b>		Gewinderillenzahl des Werkzeugs	
<b>V</b>		Sicherheitsabstand von der Materialoberfläche	
		<b>Optionen</b>	
<b>W</b>	[*]	Höhe der Rückzugsebene (absolut) <i>Voreinstellung: * Rückzugsebene gleich Sicherheitsebene</i>	
<b>BG</b>	[2]	Bearbeitungsrichtung	
		2	im Uhrzeigersinn
		3	entgegen dem Uhrzeigersinn

**Schnittwerte**

<b>F</b>		Bohrvorschub
<b>S</b>		Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit
<b>M</b>		Drehrichtung
<b>M</b>		Kühlmittel

**Steueradressen**

<b>QM</b>	[1]	Bearbeitungsauswahl
	0	Überspringen des Zyklus
	1	Bearbeiten

**! Programmierhinweise**

Der Radius der An- und Abfahrbewegung wird in Abhängigkeit vom Gewindekerndurchmesser, der Steigung und dem Werkzeugdurchmesser von der NC berechnet. Die Bearbeitung wird mit dem Erreichen der Zustelltiefe abgeschlossen. **Aber:** Der Zyklus führt An- und Abfahrbewegungen in der Bearbeitungsebene aus, denen eine zum Kreissektorwinkel proportionale Zustellung überlagert wird, um den Gewindeeinlauf und -auslauf nicht zu verletzen. Dies bedingt am Gewindestartpunkt (Materialoberfläche) und am Gewindeendpunkt Überlaufzustellwege, die bei Bohrungstiefen zu berücksichtigen sind. Der Zyklus benötigt einen Kreissektor von je 90 Grad um die An- und Abfahrbewegung durchzuführen. Dies erfordert einen beidseitigen Gewindeüberlaufweg von einem Viertel der Gewindesteigung D.

Die Gewindedrehrichtung ergibt sich aus dem Vorzeichen von D und der Bewegungsrichtung BG.

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

## Bearbeitungsebenen

<b>G15</b>	Allgemeine Fräs-Bearbeitungsebenenwahl
<b>G15 IP0</b>	Direkte Programmierung aller NC-Achsen für Sonderbearbeitungen, Polar- und Zylinderkoordinaten-Programmierung
<b>G15 IP1-IP4</b>	Rundachs-Interpolation kartesischer Koordinaten auf Stirnseiten und abgewickelten Mantelflächen - Allgemeiner Fall
<b>G15 IP5</b>	Standard- und Mehrseiten-Bearbeitungsebenenwahl mit kartesischem Koordinatensystem
<b>G15 IP5</b>	Maschinenfeste Raumwinkel AM, BM und CM zur Ebenenwahl
<b>G15 IP5</b>	Inkrementelle Raumwinkel AR, BR und CR zur Ebenenwahl
<b>G15 IP5</b>	Schnittwinkel AS, BS und CS zur Ebenenwahl
<b>G15 IP5</b>	Drei-Punkte-Definition einer Bearbeitungsebene
<b>G15 IP5</b>	Basis- und Zustellvektor zur Ebenenwahl
<b>G16</b>	Inkrementelle Drehung der Bearbeitungsebene um eine Koordinatenachse

## G15 - Allgemeine Fräs-Bearbeitungsebenenwahl

### für Mehrseitenbearbeitung und Sonderbearbeitungsebenen für Polar-, Zylinderkoordinaten- und Mantelflächen-Programmierung und Direkte Programmierung aller NC-Achsen für Positionieraufgaben

Der PAL2007-G15-Befehl der freien Programmierung aller NC-Achsen wird erweitert zu einem universellen Bearbeitungsebenenwahlbefehl für alle Bearbeitungsebenen beim Fräsen und beim Drehen.

<b>G15 IP0</b>	Direkte Programmierung aller NC-Achsen, Realisierung von Polar-, und Zylinderkoordinaten mit einer Rundachse
<b>G15 IP1 ... IP4</b>	Kartesische Stirnseiten- und Mantelflächenprogrammierung
<b>G15 IP5</b>	Standard- und Mehrseiten-Bearbeitungsebenenwahl IP5 ist der Voreinstellungswert.

Der Befehl G15 hebt alle programmierten Drehungen des Koordinatensystems und alle Nullpunktverschiebungen in den vorhandenen Drehachsen A, B, C auf.

#### Anmerkung

G15 IP0 ersetzt den Befehl der simultanen 5-Achsbearbeitung der PAL2007-Frässteuerung G17/G18/G19 A B / A C / B C / A / B / C

## G15 IP0 - Direkte Programmierung aller NC-Achsen für Sonderbearbeitungen, Polar- und Zylinderkoordinaten-Programmierung

### Funktion

Mit der Sonderbearbeitungsebenenwahl G15 IP0, aktiviert aus einer beliebigen Bearbeitungsebene heraus, kann danach mit den Befehlen G0 und G1 die direkte Programmierung aller in einem Bearbeitungskanal einer Maschine vorhandenen NC-Achsen unter ihren Adressnamen in Maschinenkoordinaten ausgeführt werden.

Insbesondere können in Kombination einer Rundachse mit einer Linearachse Polarkoordinaten oder Zylinderkoordinaten programmiert werden.

### NC-Satz

**G15** **G17/G18/G18** **IP0** **FL** **FW** **F** **S** **M** **M**

### Adressen

<b>G17 / G18 / G19</b>	Interpolationsebene	
	17	XY-Ebene
	18	ZX-Ebene
	19	YZ-Ebene

#### Schnittwerte

<b>FL</b>	[500]	Vorschub in den nicht kartesischen Linearachsen (Zusatzachsen) in mm/min
<b>FW</b>	[720]	Vorschub der Rundachsen in Winkelgrad/min
<b>F</b>		Vorschub
<b>S</b>		Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit
<b>M</b>		Maschinenbefehl

### ! Programmierhinweise

Mit dem Befehl G15 IP0 werden folgende Aktionen ausgeführt und es gelten die folgenden Beschränkungen:

1. Die Abarbeitung von G0/G1 ist von der Maschinenkinematik und deren Achsbezeichnungen abhängig.
2. Der in der Standardebene aktive Einstellbare Nullpunkt der Linearachsen X, Y, Z und die inkrementellen Nullpunktverschiebungen mit G58 und G59 bleiben erhalten, Drehungen werden aufgehoben.
3. Alle NC-Achsen können nur mit den G-Befehlen G0, G1 mit ihren Achswerten und mit den Adressen FL, FW, F, S, M programmiert werden.
4. Beim Einschalten von G15 werden die aktuellen Achspositionen der vorhandenen Achsen nicht verändert.
5. Das Programmieren einer Bearbeitungsebene G15 IP5 beendet die Sonderbearbeitungsebene IP0 und aktiviert die zu der aktiven Kreisbogen-Interpolationsebene G17, G18 oder G19 gehörige Standardbearbeitungsebene. Mit der

Programmierung von G15 IP5 mit zusätzlichen, zulässigen PAL-Bearbeitungsebenenwahladressen kann aus der aktuellen Bearbeitungsebene mit deren Kreisbogen-Interpolationsebene heraus, direkt eine beliebige Bearbeitungsebene zu dieser Kreisbogen-Interpolationsebene der Mehrseitenbearbeitung angewählt werden. In Kombination von G17/G18/G19 mit G15 kann dabei auch die Kreisbogen-Interpolationsebene gewechselt werden.

6. Mit G15 IP1/IP2/IP3/IP4 wird die Sonderbearbeitungsebenen ebenfalls verlassen und die entsprechende Kartesische Stirnseiten- oder Mantelflächen-Programmierung aktiviert.



## G15 IP1-IP4 - Rundachs-Interpolation kartesischer Koordinaten auf Stirnseiten und abgewickelten Mantelflächen - Allgemeiner Fall

### Funktion

Mit G15 IP1 bis IP4 werden spezielle Bearbeitungsebenen angewählt bei denen eine der ersten beiden Geometrieachsen einer Standardbearbeitungsebene mit Hilfe der Interpolation mit einer zentrischen Rundachse gebildet wird.

Beim Drehen kann mit IP1 und beim Fräsen mit IP1 oder IP2 eine Mantelflächenbearbeitung eines zentrisch auf einer Rundachse eingespannten Werkstücks durchgeführt werden - zum Beispiel in G17 mit einem (einachsigen) NC-Teilapparat oder einer horizontal eingeschwenkten C-Rundachse oder in G19 mit einer vertikalen C-Achse und einer B-Achse im Werkzeugkopf.

### NC-Satz

G15 G17/G18/G19 IP1/IP2 DM  
 G15 G17/G18/G19 IP3/IP4

### Adressen

G17 / G18 / G19	Interpolationsebene	
	17	XY-Ebene
	18	ZX-Ebene
	19	YZ-Ebene
IP	1	Kartesische Mantelflächen-Interpolation mit einer virtuellen 1. Geometrieachse und der 2. Geometrieachse als Mantelflächenkoordinaten durch Abwicklung eines Zylinders um eine in der 2. Geometrieachse und durch den Nullpunkt gehenden Rundachse und Zustellung in der 3. Geometrieachse. Anwendung Drehen mit G19: Programmierung der zum Durchmesser DM abgewickelten Mantelfläche im G19 Koordinatensystem YZX mit virtueller Y-Achse durch die Interpolation der C-Achse und Zustellung in X.
	2	Kartesische Mantelflächen-Interpolation mit einer virtuellen 2. Geometrieachse und der 1. Geometrieachse als Mantelflächenkoordinaten durch Abwicklung eines Zylinders um eine in der 1. Geometrieachse und durch den Nullpunkt gehenden Rundachse und Zustellung in der 3. Geometrieachse.
	3	Umrechnung der kartesischen Koordinaten der ersten und zweiten Geometrieachse in Polarkoordinaten, deren Winkelwert mit einer in der Zustellachse liegenden und durch den Nullpunkt gehenden Rundachse eingestellt wird und deren Radius mit der 1. Geometrieachse eingestellt wird (Stirnseitenbearbeitung mit rotierendem Koordinatensystem). Anwendung Drehen mit G17: Programmierung der Stirnseite im G17 Koordinatensystem XYZ mit virtueller Y-Achse durch Interpolation der C- und X-Achse und Zustellung in Z.
	4	Umrechnung der kartesischen Koordinaten der ersten und zweiten Geometrieachse in Polarkoordinaten, deren Winkelwert mit einer in der Zustellachse liegenden und durch den Nullpunkt gehenden Rundachse eingestellt wird und deren Radius mit der 2. Geometrieachse eingestellt wird (Stirnseitenbearbeitung mit rotierendem Koordinatensystem).
DM	Durchmesser der Mantelfläche Obligate Adresse für IP1 und IP2	

Die Anwahl dieser Rundachs-Interpolationsebenen mit IP1 bis IP4 setzt das Vorhandensein einer entsprechenden Rundachse und das zentrische Einspannen des Werkstücks auf dieser Rundachse voraus.

In diesen Bearbeitungsebenen darf die verwendete Rundachse nicht direkt programmiert und auch deren Nullpunkt nur auf der Rundachse verschoben werden. Bis auf diese Einschränkungen sind alle Befehle der Programmieranleitung Fräsen verwendbar.

## **G15 IP5 - Standard- und Mehrseiten-Bearbeitungsebenenwahl mit kartesischem Koordinatensystem**

Die geringfügigen Veränderungen der Bearbeitungsebenenwahl bei Drehen und Fräsen haben zwei Gründe: Zum einen eine einheitliche Programmierung der Bearbeitungsebenen bei Drehen und Fräsen und zum anderen die Wiederherstellung der Kreisbogen-Interpolationsebenenbefehle G17, G18 und G19 entsprechend zur DIN 66025.

Die Anwahl der Mehrseiten-Bearbeitungsebenen erfolgt aus der aktiven Kreisinterpolations-Standardebene G17 oder G18 oder G19 heraus mit dem Befehl G15 IP5 oder nur mit G15, da der Adresswert 5 der Mehrseitenbearbeitung die Voreinstellung für IP ist. G15 kann auch zusammen mit der Anwahl einer Kreisbogen-Interpolationsebene G17/G18/G19 programmiert werden.

Aufrufvarianten:

**G15 G15 IP5 G15 G17 G15 G18 G15 G19**

Siehe die ausführlichen Erläuterungen in Anwahl kartesischer Bearbeitungsebenen der Mehrseitenbearbeitung.

### **Differenzbeschreibung PAL2019 zu PAL2007**

Alle Bearbeitungsebenenwahlbefehle der PAL2007 werden in der neuen PAL2019-Befehlskodierung wie folgt nur in der Nummer des G-Befehls geändert:

In den PAL2007-Bearbeitungsebenenwahlbefehlen wird mit dem Voreinstellungswert IP5 der Adresse IP

**G17** oder **G18** oder **G19** ersetzt durch **G15 G17** oder **G15 G18** oder **G15 G19**

oder mit Übernahme der jeweils modalen Kreisbogen-Interpolationsebene G17 oder G18 oder G19 nur durch **G15**

Die Vereinfachung der zweiten Zeile ergibt sich aus dem Sachverhalt, dass die Kreisbogen-Interpolationsebenen G17, G18, G19 selbsthaltend (modal) sind und als Einschaltzustand der Maschine nicht programmiert werden müssen, sowie in der Regel auch nicht im NC-Programm verändert werden.

Die unterschiedlichen weiteren Adressen der Bearbeitungsebenenwahl für maschinenfeste oder inkrementelle Winkeleingaben, Schnittwinkel, 3-Punkte-Form, Basis- und Zustellvektor bleiben alle unverändert.

Nachstehend sind alle Varianten der Bearbeitungsebenen-Programmierung angegeben.

## G15 IP5 - Maschinenfeste Raumwinkel AM, BM und CM zur Ebenenanwahl

### Funktion

Ausgehend von der am Werkstück eingestellten Standardbearbeitungsebene erfolgt das Einschwenken der zur aktuellen Kreisbogen-Interpolationsebene G17/G18/G19 gehörigen Standardbearbeitungsebene durch aufeinanderfolgende Drehungen des Koordinatensystems mit der programmierten Winkelauswahl um die festen Maschinenkoordinatensystem-Achsrichtungen und zwar mit AM um die X-Achse, mit BM um die Y-Achse und mit CM um die Z-Achse in der mit IR festgelegten Reihenfolge. Da das Ergebnis i.a. von der Reihenfolge der Drehungen anhängig ist, muss bei mehr als einem programmierten Drehwinkel zusätzlich eine Reihenfolge-Adresse IR programmiert werden, wenn von der Vorgabereihenfolge der Winkel abgewichen werden soll. Diese Winkelausgaben werden von der NC auf die in der Maschinenkinematik vorhandenen Rund-/Schwenkachsen umgerechnet und mit Q eine der i.a. zwei Lösungen ausgewählt.

### NC-Satz

**G15** **G17/G18/G19** **IP5** ( **AM** | **BM** | **CM** ) **XI** **YI** **ZI** **IR** **H** **DS** **Q**

### Adressen

<b>G17 /</b> <b>G18 /</b> <b>G19</b>		Interpolationsebene
	17	XY-Ebene
	18	ZX-Ebene
	19	YZ-Ebene
<b>Maschinenfeste Raumwinkel</b>		
<b>AM</b>	[0]	Drehwinkel um die X-Achse des Maschinenkoordinatensystems
<b>BM</b>	[0]	Drehwinkel um die Y-Achse des Maschinenkoordinatensystems
<b>CM</b>	[0]	Drehwinkel um die Z-Achse des Maschinenkoordinatensystems
<b>Verschiebung</b>		
<b>XI</b>	[0]	Nullpunktverschiebung in X
<b>YI</b>	[0]	Nullpunktverschiebung in Y
<b>ZI</b>	[0]	Nullpunktverschiebung in Z
<b>Schwenkverhalten</b>		
<b>IR</b>	[123]	Drehwinkelreihenfolge (Siehe Programmierhinweise)
<b>H</b>	[1]	Ebenen-Einschwenkverhalten
		1      Einschwenken der Drehachsen
		2      Einschwenken der Drehachsen mit Werkzeugausgleichsbewegung
3      Kein automatisches Einschwenken der Drehachsen		
<b>DS</b>	[0]	Verschiebung der virtuellen Schwenkposition, nur bei H2 Es wird die virtuelle Schwenkposition auf der im Werkzeug liegende

		Zustellachse durch Verschieben des Werkzeugschneidenpunktes um DS festgelegt. Diese Position bleibt beim Einschwenken bezüglich des Werkstückes durch Ausgleichsbewegungen in X, Y und Z erhalten.
Q	[1]	Lösungsauswahl
	1	Voreingestellte Einschwenklösung
	2	Alternative Einschwenklösung

### Programmierhinweise

Die Verschiebungen XI, YI, ZI werden vor der Ebenenanwahl ausgeführt.

### Drehwinkelreihenfolge

IR ist eine ein-, zwei- oder dreistellige Zahl gebildet aus den drei verschiedenen Ziffern 1, 2 und 3, die nicht doppelt vorkommen dürfen. Dabei wird der Ziffer 1 eine Drehung um die X-Achse, der Ziffer 2 eine die Drehung um die Y-Achse und der Ziffer 3 eine Drehung um die Z-Achse zugeordnet.

Beginnend mit der ersten links stehenden Ziffer werden die Drehungen in absteigender Ziffern-Reihenfolge durchgeführt. Bei nur einem programmierten Drehwinkel kann die Angabe von IR entfallen, bei zwei angegebenen Drehwinkeln ist eine einstellige Zahl mit der Ziffer der die erste Drehachse festlegenden Zahl ausreichend, wenn für diese Achse auch ein Winkel programmiert ist.

Ist ein Drehwinkel zu einer Ziffer im Bearbeitungsebenenaufruf nicht programmiert worden, so wird diese Ziffer ignoriert und zur nachstehenden Ziffer übergegangen.

## G15 IP5 - Inkrementelle Raumwinkel AR, BR und CR zur Ebenenanwahl

### Funktion

Das Einschwenken der zur aktuellen Kreisbogen-Interpolationsebene G17/G18/G19 gehörigen Standardbearbeitungsebene erfolgt hier durch aufeinanderfolgende Drehungen des Koordinatensystems mit der programmierten Winkelauswahl und Winkelreihenfolge um die programmierte Achse des bereits mit dem vorausgehenden Winkel weitergedrehten Werkstückkoordinatensystems und zwar mit AR um die X-Achse, mit BR um die Y-Achse und mit CR um die Z-Achse in der mit IR festgelegten Reihenfolge. Bei der ersten Drehung stimmt die Drehachsrichtung noch der Maschinenkoordinatensystemachsrichtung überein. Da das Ergebnis i.a. von der Reihenfolge der Drehungen anhängig ist, muss bei mehr als einem programmierten Drehwinkel zusätzlich eine Reihenfolge-Adresse IR programmiert werden, wenn von der Vorgabereihenfolge der Winkel abgewichen werden soll. (Die inkrementellen Winkel entsprechen den EULER-Winkeln.)

Diese Winkeleingaben werden von der NC auf die in der Maschinenkinematik vorhandenen Rund-/Schwenkachsen umgerechnet und mit Q eine der i.a. zwei Lösungen ausgewählt.

### NC-Satz

**G15** **G17/G18/G19** **IP5** ( **AR** | **BR** | **CR** ) **XI** **YI** **ZI** **IR** **H** **DS** **Q**

### Adressen

<b>G17 / G18 / G19</b>		Interpolationsebene	
	17	XY-Ebene	
	18	ZX-Ebene	
	19	YZ-Ebene	
<b>Inkrementelle Raumwinkel</b>			
<b>AR</b>	[0]	Drehwinkel um die X-Achse des jeweils aktuellen Koordinatensystems	
<b>BR</b>	[0]	Drehwinkel um die Y-Achse des jeweils aktuellen Koordinatensystems	
<b>CR</b>	[0]	Drehwinkel um die Z-Achse des jeweils aktuellen Koordinatensystems	
<b>Verschiebung</b>			
<b>XI</b>	[0]	Nullpunktverschiebung in X	
<b>YI</b>	[0]	Nullpunktverschiebung in Y	
<b>ZI</b>	[0]	Nullpunktverschiebung in Z	
<b>Schwenkverhalten</b>			
<b>IR</b>	[123]	Drehwinkelreihenfolge (Siehe Programmierhinweise)	
<b>H</b>	[1]	Ebenen-Einschwenkverhalten	
		1	Einschwenken der Drehachsen
		2	Einschwenken der Drehachsen mit Werkzeugausgleichsbewegung

		3	Kein automatisches Einschwenken der Drehachsen
<b>DS</b>	[0]		<p>Verschiebung der virtuellen Schwenkposition, nur bei H2</p> <p>Es wird die virtuelle Schwenkposition auf der im Werkzeug liegende Zustellachse durch Verschieben des Werkzeugschneidenpunktes um DS festgelegt.</p> <p>Diese Position bleibt beim Einschwenken bezüglich des Werkstückes durch Ausgleichsbewegungen in X, Y und Z erhalten.</p>
<b>Q</b>	[1]		Lösungsauswahl
		1	Voreingestellte Einschwenklösung
		2	Alternative Einschwenklösung

### **! Programmierhinweise**

Die Verschiebungen XI, YI, ZI werden vor der Ebenenanwahl ausgeführt.

### **Drehwinkelreihenfolge**

IR ist eine ein-, zwei- oder dreistellige Zahl gebildet aus den drei verschiedenen Ziffern 1, 2 und 3, die nicht doppelt vorkommen dürfen. Dabei wird der Ziffer 1 eine Drehung um die X-Achse, der Ziffer 2 eine die Drehung um die Y-Achse und der Ziffer 3 eine Drehung um die Z-Achse zugeordnet.

Beginnend mit der ersten links stehenden Ziffer werden die Drehungen in absteigender Ziffern-Reihenfolge durchgeführt. Bei nur einem programmierten Drehwinkel kann die Angabe von IR entfallen, bei zwei angegebenen Drehwinkeln ist eine einstellige Zahl mit der Ziffer der die erste Drehachse festlegenden Zahl ausreichend, wenn für diese Achse auch ein Winkel programmiert ist.

Ist ein Drehwinkel zu einer Ziffer im Bearbeitungsebenenaufruf nicht programmiert worden, so wird diese Ziffer ignoriert und zur nachstehenden Ziffer übergegangen.

## G15 IP5 - Schnittwinkel AS, BS und CS zur Ebenenanwahl

### Funktion

In dieser Programmiervariante der Bearbeitungsebenenwahl werden die Winkel der Schnittlinien der Bearbeitungsebene mit parallel zu der aktuellen Kreisbogen-Interpolationsebenen G17/G18/G19 liegenden Standardebenen-Schnittflächen einer Seitenansicht oder einer Aufsicht des Werkstückes zu einer in der jeweiligen Schnittfläche/Ansicht liegenden Standardbearbeitungsebenenachse herangezogen.

**Anmerkung:** Aus Konsistenzgründen sollte diese Standardbearbeitungsebenenachse eigentlich stets die erste Geometrieachse der Kreisbogen-Interpolationsebenen-Schnittfläche sein. Heidenhain und Siemens folgend wird für BS in der G18-Schnittfläche aber die zweite Geometrieachse X und nicht die erste Geometrieachse Z als Winkelbezugsachse verwendet.

Es müssen zwei der drei Schnittwinkel programmiert werden.

### NC-Satz

**G15** **G17/G18/G19** **IP5** ( **AS** **BS** ) / ( **AS** **CS** ) / ( **BS** **CS** ) **XI** **YI** **ZI** **O** **H** **DS** **Q**

### Adressen

<b>G17 /</b> <b>G18 /</b> <b>G19</b>		Interpolationsebene
	17	XY-Ebene
	18	ZX-Ebene
	19	YZ-Ebene
<b>Schnittwinkel</b>		
<b>AS</b>	[0]	Drehwinkel um die X-Achse des jeweils aktuellen Koordinatensystems
<b>BS</b>	[0]	Drehwinkel um die Y-Achse des jeweils aktuellen Koordinatensystems
<b>CS</b>	[0]	Drehwinkel um die Z-Achse des jeweils aktuellen Koordinatensystems
<b>Verschiebung</b>		
<b>XI</b>	[0]	Nullpunktverschiebung in X
<b>YI</b>	[0]	Nullpunktverschiebung in Y
<b>ZI</b>	[0]	Nullpunktverschiebung in Z
<b>O</b>	[1]	Achsrichtungsauswahl (Siehe Programmierhinweise)
	1	Die erste Bearbeitungsebenenachse (erste Geometrieachse der Ebene) liegt in der Ausgangsbearbeitungsebene (G17/G18/G19)
	2	Die zweite Bearbeitungsebenenachse (zweite Geometrieachse der Ebene) liegt in der Ausgangsbearbeitungsebene (G17/G18/G19)
	3	unterscheidet nach den anderen Standardebenen
	4	unterscheidet nach den anderen Standardebenen
<b>Schwenkverhalten</b>		
<b>H</b>	[1]	Ebenen-Einschwenkverhalten



		1	Einschwenken der Drehachsen
		2	Einschwenken der Drehachsen mit Werkzeugausgleichsbewegung
		3	Kein automatisches Einschwenken der Drehachsen
<b>DS</b>	[0]	Verschiebung der virtuellen Schwenkposition, nur bei H2 Es wird die virtuelle Schwenkposition auf der im Werkzeug liegende Zustellachse durch Verschieben des Werkzeugschneidenpunktes um DS festgelegt. Diese Position bleibt beim Einschwenken bezüglich des Werkstückes durch Ausgleichsbewegungen in X, Y und Z erhalten.	
<b>Q</b>	[1]	Lösungsauswahl	
		1	Voreingestellte Einschwenklösung
		2	Alternative Einschwenklösung

### ! Programmierhinweise

Die Verschiebungen XI, YI, ZI werden vor der Ebenenanwahl ausgeführt.

Dabei verstehen wir unter Schnittwinkel in einer Standardebenen-Schnittfläche (G17 oder G18 oder G19) den Winkel der Schnittgeraden von der Bearbeitungsebene mit dieser Standardschnittfläche bezüglich der angegebenen Standardebenenachse (Y oder X) dieser Schnittfläche. Das Vorzeichen des Schnittwinkels wird gemäß dem Drehsinn des Rechtssystems (Rechte-Hand-Regel) um die Zustellachse dieser Schnittfläche (X oder Y oder Z) bestimmt und der Drehachsbuchstabe (A oder B oder C) der jeweiligen Zustellachse ergänzt um S als Winkeladresse dieses Schnittwinkels zugeordnet.

### Achsrichtungsauswahl

Es wird die Schnittlinie der neuen Bearbeitungsebene mit einer Standard-Bearbeitungsebene des XYZ-Ausgangs-Koordinatensystems mit der Adresse O ausgewählt. Das neue Koordinatensystem wird dabei so um die Zustellachse gedreht, dass eine der beiden Bearbeitungsebenenachsen (Auswahl mit O) des neuen Koordinatensystems (X'Y'Z') parallel zu dieser Schnittlinie liegt.

<b>O1</b>	Die erste Bearbeitungsebenenachse (erste Geometrieachse der Ebene) liegt in der Ausgangsbearbeitungsebene (G17/G18/G19)
<b>O2</b>	Die zweite Bearbeitungsebenenachse (zweite Geometrieachse der Ebene) liegt in der Ausgangsbearbeitungsebene (G17/G18/G19)
<b>O3/ O4</b>	unterscheiden nach den anderen Standardebenen

Auswahltabelle (X', Y', Z' sind Achsen der Bearbeitungsebene):

<b>G17</b>	<b>O1</b>	X' liegt in der XY-Ebene (parallel G17)
	<b>O2</b>	Y' liegt in der XY-Ebene (parallel G17)
	<b>O3</b>	X' liegt in der ZX-Ebene (parallel G18)
	<b>O4</b>	Y' liegt in der YZ-Ebene (parallel G19)
<b>G18</b>	<b>O1</b>	Z' liegt in der ZX-Ebene (parallel G18)
	<b>O2</b>	X' liegt in der ZX-Ebene (parallel G18)
	<b>O3</b>	Z' liegt in der YZ-Ebene (parallel G19)

	<b>O4</b>	X' liegt in der XY-Ebene (parallel G17)
<b>G19</b>	<b>O1</b>	Y' liegt in der YZ-Ebene (parallel G19)
	<b>O2</b>	Z' liegt in der YZ-Ebene (parallel G19)
	<b>O3</b>	Y' liegt in der XY-Ebene (parallel G17)
	<b>O4</b>	Z' liegt in der ZX-Ebene (parallel G18)

## G15 IP5 - Drei-Punkte-Definition einer Bearbeitungsebene

### Funktion

Festlegung der Bearbeitungsebenen durch Vorgabe der Koordinaten von drei Punkten in dem zur Kreisbogen-Interpolationsebene G17/G18/G19 gehörigen Standardbearbeitungsebenenkoordinatensystem.

Dies entspricht der klassischen mathematischen Definition: Eine Ebene ist geometrisch durch drei Raumpunkte allgemeiner Lage eindeutig festgelegt (allgemeiner Lage bedeutet, dass die drei Punkte nicht alle auf einer Geraden liegen).

### NC-Satz

**G15** **G17/G18/G19** **IP5** **XD** **YD** **ZD** **XE** **YE** **ZE** **XF** **YF** **ZF** **XI** **YI** **ZI** **H** **DS** **Q**

### Adressen

<b>G17 /</b>		Interpolationsebene
<b>G18 /</b>	17	XY-Ebene
<b>G19</b>	18	ZX-Ebene
	19	YZ-Ebene
<b>Drei-Punkte-Definition</b>		
<b>XD</b>		X-Koordinate des 1. Ebenenpunktes in Werkstückkoordinaten
<b>YD</b>		Y-Koordinate des 1. Ebenenpunktes in Werkstückkoordinaten
<b>ZD</b>		Z-Koordinate des 1. Ebenenpunktes in Werkstückkoordinaten
<b>XE</b>		X-Koordinate des 2. Ebenenpunktes in Werkstückkoordinaten
<b>YE</b>		Y-Koordinate des 2. Ebenenpunktes in Werkstückkoordinaten
<b>ZE</b>		Z-Koordinate des 2. Ebenenpunktes in Werkstückkoordinaten
<b>XF</b>		X-Koordinate des 3. Ebenenpunktes in Werkstückkoordinaten
<b>YF</b>		Y-Koordinate des 3. Ebenenpunktes in Werkstückkoordinaten
<b>ZF</b>		Z-Koordinate des 3. Ebenenpunktes in Werkstückkoordinaten
<b>Verschiebung</b>		
<b>XI</b>	[0]	Nullpunktverschiebung in X
<b>YI</b>	[0]	Nullpunktverschiebung in Y
<b>ZI</b>	[0]	Nullpunktverschiebung in Z
<b>Schwenkverhalten</b>		
<b>H</b>	[1]	Ebenen-Einschwenkverhalten
	1	Einschwenken der Drehachsen
	2	Einschwenken der Drehachsen mit Werkzeugausgleichsbewegung

		3	Kein automatisches Einschwenken der Drehachsen
<b>DS</b>	[0]	Verschiebung der virtuellen Schwenkposition, nur bei H2 Es wird die virtuelle Schwenkposition auf der im Werkzeug liegende Zustellachse durch Verschieben des Werkzeugschneidenpunktes um DS festgelegt. Diese Position bleibt beim Einschwenken bezüglich des Werkstückes durch Ausgleichsbewegungen in X, Y und Z erhalten.	
<b>Q</b>	[1]	Lösungsauswahl	
		1	Voreingestellte Einschwenklösung
		2	Alternative Einschwenklösung

### **! Programmierhinweise**

Die Verschiebungen XI, YI, ZI werden vor der Ebenenanwahl ausgeführt.

Die Koordinatensystemrichtung wird durch die Reihenfolge der drei Punkte bestimmt: Die Verbindungslinie von Punkt P1 mit den Koordinaten XD, YD, ZD zu Punkt P2 mit den Koordinaten XE, YE, ZE legt die Richtung der ersten Ebenenachse fest. Die von dieser ersten Ebenenachse senkrecht auf P3 mit den Koordinaten XF, YF, ZF zeigende Richtung legt die zweite Bearbeitungsebenenachse fest, so dass sich die Zustellrichtung aus der Rechte-Hand-Regel ergibt.

## G15 IP5 - Basis- und Zustellvektor zur Ebenenanwahl

### Funktion

Im zur Kreisbogen-Interpolationsebene G1A gehörigen Standardbearbeitungsebenenkoordinatensystem wird mit einem Basisvektor mit den Komponenten XB, YB, ZB die Richtung der ersten Geometrieachse der Bearbeitungsebene festgelegt und mit einem Zustellvektor mit den Komponenten XN, YN, ZN wird die Richtung der Zustellachse festgelegt (mathematisch die Normalenrichtung der Bearbeitungsebene). Mit diesen beiden Koordinatenrichtungen ist das Rechtssystem der Bearbeitungsebene festgelegt.

### NC-Satz

**G15** **G17/G18/G19** **IP5** **XB** **YB** **ZB** **XN** **YN** **ZN** **XI** **YI** **ZI** **H** **DS** **Q**

### Adressen

<b>G17 / G18 / G19</b>		Interpolationsebene
	17	XY-Ebene
	18	ZX-Ebene
	19	YZ-Ebene
<b>Basis- und Zustellvektor</b>		
<b>XB</b>		Komponente des Basisvektors in X-Richtung
<b>YB</b>		Komponente des Basisvektors in Y-Richtung
<b>ZB</b>		Komponente des Basisvektors in Z-Richtung
<b>XN</b>		Komponente des Zustellvektors in X-Richtung
<b>YN</b>		Komponente des Zustellvektors in Y-Richtung
<b>ZN</b>		Komponente des Zustellvektors in Z-Richtung
<b>Verschiebung</b>		
<b>XI</b>	[0]	Nullpunktverschiebung in X
<b>YI</b>	[0]	Nullpunktverschiebung in Y
<b>ZI</b>	[0]	Nullpunktverschiebung in Z
<b>Schwenkverhalten</b>		
<b>H</b>	[1]	Ebenen-Einschwenkverhalten
	1	Einschwenken der Drehachsen
	2	Einschwenken der Drehachsen mit Werkzeugausgleichsbewegung
	3	Kein automatisches Einschwenken der Drehachsen
<b>DS</b>	[0]	Verschiebung der virtuellen Schwenkposition, nur bei H2 Es wird die virtuelle Schwenkposition auf der im Werkzeug liegende Zustellachse durch Verschieben des Werkzeugschneidenpunktes um DS festgelegt. Diese Position bleibt beim Einschwenken bezüglich des Werkstückes durch

		Ausgleichsbewegungen in X, Y und Z erhalten.
Q	[1]	Lösungsauswahl
	1	Voreingestellte Einschwenklösung
	2	Alternative Einschwenklösung

### Programmierhinweise

Die Verschiebungen  $X_I$ ,  $Y_I$ ,  $Z_I$  werden vor der Ebenenanwahl ausgeführt.

Der Zustellvektor mit den Komponenten  $X_N$ ,  $Y_N$ ,  $Z_N$  darf kein Vielfaches des Basisvektors mit den Komponenten  $X_B$ ,  $Y_B$ ,  $Z_B$  sein und sollte senkrecht auf dem Zustellvektor stehen. Andernfalls wird seine Projektion auf die Zustellachse vektoriell abgezogen, so dass die Vektordifferenz senkrecht auf der ersten Ebenenachse steht.

Die Richtung der zweiten Ebenenachse ergibt sich durch die Rechte-Hand-Regel.

Diese Ebenenanwahl wird in der Regel von CAD/CAM-Systemen verwendet.

## G16 - Inkrementelle Drehung der Bearbeitungsebene um eine Koordinatenachse

### Funktion

Die inkrementelle Drehung wird dann verwendet, wenn eine bereits aktive geschwenkte Bearbeitungsebene vom Typ G15 IP5 oder G16 um eine weitere Drehung in einer Rundachse des Werkstückkoordinatensystems geschwenkt werden soll.

### NC-Satz

**G16** AR/BR/CR XI YI ZI H DS Q HW

### Adressen

#### Drehung

<b>AR</b>		Drehung um die X-Achse
<b>BR</b>		Drehung um die Y-Achse
<b>CR</b>		Drehung um die Z-Achse

#### Verschiebung

<b>XI</b>	[0]	Nullpunktverschiebung in X
<b>YI</b>	[0]	Nullpunktverschiebung in Y
<b>ZI</b>	[0]	Nullpunktverschiebung in Z

#### Einschwenken

<b>H</b>	[1]	Einschwenkverhalten
	1	Einschwenken
	2	Einschwenken mit Werkzeugausgleichsbewegung
	3	Kein Einschwenken
<b>DS</b>	[0]	Verschiebung der virtuellen Schwenkposition, nur bei H2 Es wird die virtuelle Schwenkposition auf der im Werkzeug liegende Zustellachse durch Verschieben des Werkzeugschneidenpunktes um DS festgelegt. Diese Position bleibt beim Einschwenken bezüglich des Werkstückes durch Ausgleichsbewegungen in X, Y und Z erhalten.
<b>Q</b>	[1]	Lösungsauswahl
	1	Voreingestellte Einschwenklösung
	2	Alternative Einschwenklösung
<b>HW</b>	[1]	Werkzeugrichtung (bei Revolvermaschinen)
	1	Vertikales Werkzeug
	2	Horizontales Werkzeug

### ! Programmierhinweise

Die Verschiebungen XI, YI, ZI werden vor der Ebenenanwahl ausgeführt.

Die Bearbeitungsebene kann mehrfach inkrementell mit G16 gedreht werden. Ein erneuter G16-Befehl setzt auf der aktuellen Bearbeitungsebene auf.

Ein G16-Befehl ohne Winkeladressen stellt die zuvor mit G15/G17/G18/G19 erzeugte Ausgangsebene wieder her - auch dann, wenn G16 mehrfach programmiert wurde.

Eine neue Bearbeitungsebenenwahl mit G15 hebt eine inkrementelle Bearbeitungsebenenendrehung wieder auf.



## Parameterprogrammierung und Systemparameter

•	Parameterprogrammierung
•	Systemparameter
•	Rechenoperationen
•	Mathematische Funktionen
•	Arithmetische und logische Ausdrücke

## Parameterprogrammierung

Es wird zwischen zwei Arten von Parametern unterschieden:

- **Benutzerparameter**
- **Systemparameter**

### Benutzerparameter

Die Benutzerparameter werden mit der Adresse P und dem ganzzahligen Adresswert von 1 bis 9999 programmiert. Führende Nullen in dem Adresswert können weggelassen werden. Die Parameter mit den Nummern 1 bis 5000 stehen dem Benutzer zur Verfügung. Die Parameter mit den Nummern größer als 5000 werden für interne Berechnungen verwendet. Der Wert des Parameters P0 hat die spezielle Bedeutung eines noch nicht durch eine Zuweisung definierten Parameters (undefined).

Die Wertzuweisung bei Benutzerparametern erfolgt durch Gleichheitszeichen nach dem Adresswert von P, z.B.

**P4711=-100.00**

Als Wert kann ein berechenbarer arithmetischer Ausdruck zugewiesen werden - im einfachsten Fall eine Zahl, wie in dem obigen Beispiel.

Es können mehrere Parameterzuweisungen in einem NC-Satz programmiert werden.

Einer NC-Adresse kann der Wert eines Benutzerparameters zugewiesen werden, in dem der Parameter mit vorangestelltem Gleichheitszeichen an die Adressbuchstabenkombination angehängt wird, z.B.

**X=P4711**

Auch ist es möglich, einer Adresse mit Gleichheitszeichen den Wert eines arithmetischen Ausdruckes zuzuordnen.

### Systemparameter

Über Systemparameter kann auf aktuelle Achswerte und Setzungen des CNC-Steuerungssystems lesend zugegriffen werden, die z.B. beim Schreiben von Unterprogrammen benötigt werden.

Diese Systemparameteradressen beginnend mit dem Buchstaben P und haben keinen Adresswert, sondern nur eine an P angehängte Buchstabenkombination, z.B. (aktueller Nullpunkt in X)

**PNX**

**Man beachte:** Den Systemparametern kann kein Wert zugewiesen werden.









Die Systemparameter werden beim Programmablauf dynamisch verändert und haben beim Abruf stets den aktuellen Wert.

## Systemparameter

der Makro- und Zyklusprogrammierung bei Drehen & Fräsen

Parameter	Bedeutung	Werte
<b>PDM</b>	Radius/Durchmesserprogrammierung	0=Radius, 1=Durchmesser, 2=Durchm. abs, Radius ink.
<b>PXA</b>	Aktuelle X-Koordinate (absolut)	
<b>PYA</b>	Aktuelle Y-Koordinate (absolut)	
<b>PZA</b>	Aktuelle Z-Koordinate (absolut)	
<b>PAA</b>	Aktuelle A-Achsposition (absolut)	
<b>PBA</b>	Aktuelle B-Achsposition (absolut)	
<b>PCA</b>	Aktuelle C-Achsposition (absolut)	
<b>PG</b>	Modaler G-Befehl	0=G0, 1=G1, 2=G2, 3=G3
<b>PAI</b>	Endpunktkoordinaten absolut/inkremental	90=G90, 91=G91
<b>PNR</b>	Angewählte einstellbare Nullpunktverschiebung	54=G54, 55=G55, 56=G56, 57=G57
<b>PNX</b>	Aktueller Werkstücknullpunkt in X	
<b>PNY</b>	Aktueller Werkstücknullpunkt in Y	
<b>PNZ</b>	Aktueller Werkstücknullpunkt in Z	
<b>PMX</b>	Einstellbare Nullpunktverschiebung in X	
<b>PMY</b>	Einstellbare Nullpunktverschiebung in Y	
<b>PMZ</b>	Einstellbare Nullpunktverschiebung in Z	
<b>PFM</b>	Millimeter-/Umdrehungsvorschub	94=G94, 95=G95
<b>PF</b>	Aktueller Vorschub	
<b>PSM</b>	Konstante Drehzahl / Schnittgeschwindigkeit	96=G96, 97=G97
<b>PS</b>	Aktuelle Drehzahl / Schnittgeschwindigkeit	
<b>PSG</b>	Grenzdrehzahl	
<b>PM</b>	Aktuelle Drehrichtung	3=M3, 4=M4, 5=M5
<b>PT</b>	Aktuelle Werkzeugnummer	
<b>PTC</b>	Aktuelle Korrekturwertregisternummer	
<b>PCR</b>	Schneidenradius	
<b>PCL</b>	Längenkorrektur	
<b>PCX</b>	Korrekturwert in X	
<b>PCY</b>	Korrekturwert in Y	
<b>PCZ</b>	Korrekturwert in Z	
<b>PCQ</b>	Quadrant	
<b>PD</b>	Einstechmeißelbreite / Bohrerdurchmesser	

## Rechenoperationen

	<b>Addition</b> Eine Addition wird mit dem Zeichen '+' (Plus) programmiert.
	<b>Subtraktion</b> Eine Subtraktion wird mit dem Zeichen '-' (Minus) programmiert.
	<b>Multiplikation</b> Eine Multiplikation wird mit dem Zeichen '*' (Stern) programmiert.
	<b>Division</b> Eine Division wird mit dem Zeichen '/' (Schrägstrich) programmiert.
 	<b>Vorzeichenangabe</b> Durch die Vorzeichenangabe '+' (Plus) oder '-' (Minus) können Werte als reelle Zahlen mit bis zu vier Nachkommastellen verwendet werden. Werte ohne Vorzeichen werden als positive Zahlen interpretiert.
 	<b>Klammern</b> Mit den angeführten Rechenarten ist auch die Verwendung von Klammern zur Steuerung der Abarbeitungsreihenfolge möglich. Als Zeichen werden hierfür '(' (Klammer auf) und ')' (Klammer zu) verwendet.

Für die Reihenfolge der Ausführungen gilt die Punkt-vor-Strich-Regel (\* / vor + -), die festlegt, dass zuerst die Multiplikation und Division vor Addition oder Subtraktion durchgeführt werden.

## Mathematische Funktionen

Zur Programmierung steht eine Liste von Funktionen zur Verfügung. Eine Funktion ordnet ihrem in Klammern stehenden Argument, das ein arithmetischer Ausdruck sein kann, einen Funktionswert zu. Eine Funktion kann auch zwei durch Komma getrennte Argumente haben (MOD und ATAN2). Der Funktionswert wird mit dem Funktionsnamen und den angehängten Argumenten in Klammern programmiert. Ein Funktionswert kann in einem arithmetischen Ausdruck wie eine Zahl oder ein Parameter verwendet werden.

In der nachstehenden Funktionsaufstellung steht F für eine beliebige positive oder negative Gleitkommazahl und I für eine ganze Zahl (positiv oder negativ).

<b>ABS(F/I)</b>	<b>Absolutbetrag</b> Berechnet den Absolutbetrag des Argumentes als Funktionswert.
<b>INT(F)</b>	<b>IntegerWert</b> Schneidet die Nachkommastellen des Argumentes ab und hat als Funktionswert eine ganze Zahl.
<b>MOD(I1,I2)</b>	<b>Modulo-Funktion</b> Restbetrag IR einer ganzzahligen Division. Der Rest $IR = I1 - (I1 / I2) * I2$ ist betragsmäßig kleiner als I2.
<b>CEIL(F)</b>	<b>Aufrunden</b> Bestimmt die kleinste ganze Zahl, die größer oder gleich dem Argument ist.
<b>FIX(F)</b>	<b>Absolutwert abrunden</b> Aufrunden und Abrunden auf eine ganze Zahl.
<b>FLOOR(F)</b>	<b>Abrunden</b> Bestimmt die größte ganze Zahl, die kleiner oder gleich dem Argument ist.
<b>FUP(F)</b>	<b>Absolutwert aufrunden</b> Aufrunden und Abrunden auf eine ganze Zahl.
<b>ROUND(F)</b>	<b>Runden</b> Aufrunden und Abrunden auf eine ganze Zahl.
<b>SGN(F)</b>	<b>Vorzeichen</b> Bei negativen Argument = -1, bei positiven Argument = +1.
<b>SIN(F)</b>	<b>Sinus</b> Sinusfunktion mit der Argumenteinheit Winkelgrad.
<b>COS(F)</b>	<b>Kosinus</b> Kosinusfunktion mit der Argumenteinheit Winkelgrad.
<b>TAN(F)</b>	<b>Tangens</b> Tangensfunktion mit der Argumenteinheit Winkelgrad.
<b>ASIN(F)</b>	<b>Arcussinus</b> Arcussinusfunktion mit dem Funktionswert Winkelgrad.

<b>ACOS(F)</b>	<p><b>Arcuskosinus</b></p> <p>Arcuskosinusfunktion mit dem Funktionswert Winkelgrad.</p>
<b>ATAN(F)</b>	<p><b>Arcustangens</b></p> <p>Arcustangensfunktion mit dem Funktionswert Winkelgrad.</p>
<b>ATAN2(F1,F2)</b>	<p><b>ATAN2(F1,F2)</b></p> <p>Die Arcustangensfunktion mit dem Funktionswert Winkelgrad. Die Funktion entspricht der Tangensfunktion mit dem Argument <math>F1/F2</math> für <math>F2</math> ungleich 0 und <math>ATAN2(F1,0)=90</math> Grad für <math>F1&gt;0</math> <math>ATAN2(F1,0)=-90</math> Grad für <math>F1&lt;0</math>.</p>
<b>SQRT(F)</b>	<p><b>Quadrat-Wurzel</b></p> <p>Quadratwurzelfunktion</p>
<b>EXP(F)</b>	<p><b>Exponentialfunktion</b></p> <p>Die Exponentialfunktion ist die Potenz <math>e</math> hoch <math>F</math> und wird mit der Eulerschen Konstanten <math>e = 2,71828</math> berechnet.</p>
<b>LN(F)</b>	<p><b>natürlicher Logarithmus</b></p> <p>Als Umkehrfunktion zur obigen Exponentialfunktion kann mit 'LN' der Logarithmus zur Basiszahl <math>e</math> berechnet werden.</p>

## Arithmetische und logische Ausdrücke

### Arithmetische Ausdrücke

Ein arithmetischer Ausdruck wird aus Parametern, Zahlenwerten und Funktionswerten zusammen mit den arithmetischen Operationen +, -, \*, / und Klammerungen ( ) gebildet, wobei die üblichen Algebra-Regeln über die Klammerung und 'Punkt-vor-Strich-Rechnung' gültig sind. Innerhalb eines arithmetischen Ausdrucks wird ein Parameter oder eine Funktion wie eine Zahl behandelt.

Ein arithmetischer Ausdruck muss mit dem Zeichen '(' (runde Klammer auf) eröffnet und mit dem Zeichen ')' (runde Klammer zu) abgeschlossen werden. Arithmetische Teilausdrücke eines arithmetischen Ausdrucks innerhalb der äußeren Klammern können ebenfalls durch runde Klammern eingeschlossen werden.

Besteht ein arithmetischer Ausdruck nur aus einer Zahl oder nur aus einem Parameter muss der Ausdruck nicht eingeklammert werden.

Vor seiner Verwendung in einem arithmetischen Ausdruck muss der Benutzerparameter P im NC-Programm bereits definiert sein.

### Zuweisung

Der Begriff der Zuweisung ist hier beschränkt auf die Zuweisung des Wertes eines arithmetischen Ausdrucks per Gleichheitszeichen zu einem Parameter P oder zu einer NC-Adresse, die zusammen ein NC-Wort aus Adresse und Adresswert bilden,  $P1=(arithm. \text{ Ausdruck})$  oder  $X=(arithm. \text{ Ausdruck})$ .

<b>P1=(arithm. Ausdruck)</b>	weist dem Parameter P1 den Wert des arithmetischen Ausdrucks zu
<b>P(arithm. Ausdruck)</b>	ist der Parameter mit der Parameternummer gleich dem Wert des arithmetischen Ausdrucks

### Logische Ausdrücke

Ein logischer Ausdruck (oder auch logische Bedingung genannt) besteht aus einem zweibuchstabigem Vergleichsoperator zwischen zwei arithmetischen Ausdrücken. Diese drei Angaben werden jeweils durch ein Leerzeichen getrennt und durch runde Klammern eingefasst. Ein arithmetischer Ausdruck kann hier auch nur aus einer Zahl oder einem Parameter bestehen.

**( (arithmetischer Ausdruck 1) Vergleichsoperator (arithmetischer Ausdruck 2) )**

### Vergleichsoperatoren

Die Vergleichsoperatoren bestehen aus zwei Buchstaben und werden benutzt, um im Vergleich zweier Zahlenwerte festzustellen, ob dieser Vergleich der beiden Zahlenwerte richtig oder falsch ist.

<b>EQ</b>	gleich	(EQUAL)
<b>NE</b>	ungleich	(NOT EQUAL)
<b>GT</b>	größer als	(GREATER THAN)
<b>GE</b>	größer gleich	(GREATER or EQUAL)
<b>LT</b>	kleiner als	(LESS THAN)
<b>LE</b>	kleiner gleich	(LESS or EQUAL)

**Logische Ausdrücke haben damit entweder den Wahrheitswert wahr oder falsch.**

Diesem Wahrheitswert eines logischen Ausdrucks werden die folgenden Zahlenwerte zugeordnet:

<b>1</b>	für wahr und
<b>0</b>	für falsch

In einem sinnvollen logischen Ausdruck ist in einem arithmetischen Ausdruck mindestens ein Parameter enthalten, dessen Wert die Entscheidung zwischen richtig und falsch verändern kann.



## Erweiterung: Erweiterte Parameterprogrammierung

Entsprechend zu den modernen CNC-Steuerungen wird die Syntax für Verzweigungen angepasst und der PAL-G29-Befehl durch die nachstehenden Standardprogrammierbefehle ersetzt. Bei bedingten Sprüngen und Schleifen müssen die Programmierregeln der DIN 66025 verlassen werden, da diese Norm bedauerlicherweise nicht an die internationalen Entwicklungen der CNC-Steuerungen angepasst wurde. Sprünge oder Schleifen werden heute wie nachstehend auf allen Steuerungen programmiert.

Diese Softwareergänzung ist eine ab Version 9.0 nachbestellbare Erweiterungsoption.

---

<b>G65</b>	Makroaufruf
<b>DO</b>	Programmschleife Anfang
<b>END</b>	Programmschleife Ende
<b>GOTO</b>	Programmsprung
<b>IF-GOTO</b>	Bedingter Programmsprung
<b>IF-THEN</b>	Bedingte Parameterzuweisung
<b>WHILE-DO</b>	Programmschleife Anfang

## G65 - Makroaufruf

### Funktion

Der Befehl G65 ruft ein Unterprogramm als Makro auf. Der Aufruf als Makro hat zwei wesentliche Vorteile gegenüber dem Unterprogrammaufruf (G22). Zum einen können dem Makro Parameter übergeben werden. Zum anderen können die Parameter P1 bis P33 im Makro ohne Einschränkungen verwendet werden.

### Makroparameter

Im Makroaufruf können Parameter über die Adressen von A bis Z mit Ausnahme von G, L, N, O und P programmiert werden. Im Makro kann auf die Makroparameter über die lokalen Parameter P1 bis P26 zugegriffen werden.

Die den nicht angegebenen Adressen entsprechenden lokalen Variablen werden gleich P0 d.h. auf 'nicht definiert' gesetzt. Der Parameter P0 mit der Nummer 0 hat den Wert nicht definiert.

### Parameter im Makro

Im Makro können die Parameter P1 bis P33 ohne Einschränkungen verwendet werden. Der Makroaufruf kopiert die Werte vor dem Aufruf und stellt sie im Anschluss wieder her. Damit bleiben die Parameter außerhalb trotz Änderungen im Makro unverändert.

### NC-Satz

**G65** L O A B C D E F H I J K M Q R S T U V W X Y Z

### Adressen

<b>L</b>		Programmnummer des Makros
<b>O</b>	[1]	Zahl der Wiederholungen des Makros
<b>Makroparameter</b>		
<b>A</b>		P1
<b>B</b>		P2
<b>C</b>		P3
<b>D</b>		P7
<b>E</b>		P8
<b>F</b>		P9
<b>H</b>		P11
<b>I</b>		P4
<b>J</b>		P5
<b>K</b>		P6
<b>M</b>		P13
<b>Q</b>		P17

<b>R</b>		P18
<b>S</b>		P19
<b>T</b>		P20
<b>U</b>		P21
<b>V</b>		P22
<b>W</b>		P23
<b>X</b>		P24
<b>Y</b>		P25
<b>Z</b>		P26

### **! Programmierhinweise**

Nicht im Makro verwendete Adressen müssen nicht programmiert werden.

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

## DO - Programmschleife Anfang

### Funktion

Mit dem Befehl DO wird ein Programmabschnitt endlos wiederholt.

Die Wiederholung wird durch zwei NC-Sätze eingerahmt. Der erste NC-Satz beginnt mit der Schleifenanfangsmarke DO# und endet mit dem NC-Satz END#. Der Befehl verhält sich wie WHILE-DO mit einer immer erfüllten Bedingung.

Um die Wiederholung zu verlassen, kann ein bedingter Sprungbefehl verwendet werden (siehe IF-GOTO).

Für die Schleifenbereiche von DO<sub>i</sub> bis END<sub>i</sub> gelten folgende Regeln:

1. Die DO-END-Bereiche dürfen sich nicht gegenseitig überschneiden.
2. DO-Schleifen können verschachtelt sein (maximale Schachteltiefe = 9).
3. Im Programmablauf kann aus seiner Schleife herausgesprungen werden.
4. Im Programmablauf kann nicht in eine Schleife nach dem DO-Befehl hineingesprungen werden.

### NC-Satz

**DO<Markennummer>**

### Adressen

Markennummer (1-9)
--------------------

### Programmierhinweise

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

## END - Programmschleife Ende

### Funktion

Der Befehl END schließt eine DO oder WHILE-DO Programmteilwiederholung ab.

### NC-Satz

**END<Markennummer>**

### Adressen

Markennummer (1-9)

### Programmierhinweise

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

## GOTO - Programmsprung

### Funktion

Der Befehl GOTO ist ein unbedingter Sprung auf die Satznummer, die nach dem GOTO steht.

Die NC sucht die Satznummer vom Programmanfang aus und bricht mit einer Fehlermeldung ab, wenn diese Satznummer nicht gefunden wird.

### NC-Satz

**GOTO** <Satznummer>

### Adressen

	Satznummer
--	------------

### Programmierhinweise

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

## IF-GOTO - Bedingter Programmsprung

### Funktion

Der Befehl IF-GOTO ist ein bedingter Sprung auf die Satznummer, die nach dem GOTO steht. Der Programmsprung erfolgt ausschließlich, wenn die Bedingung erfüllt ist.

Die NC sucht die Satznummer vom Programmanfang aus und bricht mit einer Fehlermeldung ab, wenn diese Satznummer nicht gefunden wird.

### NC-Satz

**IF** ( **<Bedingung>** ) **GOTO** **<Satznummer>**

### Adressen

	Bedingung
	Satznummer

### Programmierhinweise

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

## IF-THEN - Bedingte Parameterzuweisung

### Funktion

Der Befehl IF-THEN ist eine bedingte Parameterzuweisung.

Die Parameterzuweisung erfolgt ausschließlich, wenn die Bedingung erfüllt ist.

### NC-Satz

**IF** ( **<Bedingung>** ) **THEN** **<Zuweisung>**

### Adressen

	Bedingung
	Zuweisung

### Programmierhinweise

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.



## WHILE-DO - Programmschleife Anfang

### Funktion

Mit dem Befehl WHILE wird ein Programmabschnitt bedingt wiederholt.

Die Wiederholung wird durch zwei NC-Sätze eingerahmt. Der erste NC-Satz beginnt mit WHILE gefolgt von der Schleifenanfangsmarke DO und endet mit dem NC-Satz END. In runden Klammern nach WHILE steht ein logischer Ausdruck. Solange dieser den Wert wahr hat, wird die Schleife wiederholt. Ist der logische Ausdruck vor einer Wiederholung falsch, erfolgt ein Sprung auf den nach der Endmarke END# stehenden NC-Satz.

### NC-Satz

**WHILE** ( <Bedingung> ) **DO**<Markennummer>

### Adressen

	Bedingung
	Markennummer (1-9)

### Programmierhinweise

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

Für die Schleifenbereiche gelten folgende Regeln:

1. Die DO-END-Bereiche dürfen sich nicht gegenseitig überschneiden.
2. Schleifen können verschachtelt sein (maximale Schachteltiefe = 9).
3. Im Programmablauf kann aus einer Schleife herausgesprungen werden.

## Erweiterung: In-Prozess-Messen

Diese Softwareerganzung ist eine ab Version 9.0 nachbestellbare Erweiterungsoption.

•	In-Prozess-Messen mit Messtastern
•	In-Prozess-Messen in den erweiterten PAL-Bearbeitungszyklen
•	Vorauswahl der durchzufuhrenden Messungen fur das In-Prozess-Messen in den PAL-Fraszyklen
•	Adressen zur Festlegung des Messumfangs und der Messpositionen beim In-Prozess-Messen
•	Tabelle der Parameternummern der In-Prozess-Mess-Ergebnisse der PAL-Bearbeitungszyklen
•	Messoption fur die Zyklen G81, G82, G83, G85, G86, G87
<b>G7</b>	Elementarer Messbefehl
<b>G8</b>	Basis-Messzyklen
<b>G8 LM400</b>	Messen Einzelcoordinate
<b>G8 LM401</b>	Messen Ausenecke
<b>G8 LM402</b>	Messen Innenecke
<b>G8 LM405</b>	Messen Nutbreite
<b>G8 LM406</b>	Messen Stegbreite
<b>G8 LM407</b>	Messen Kreisbogen Innen
<b>G8 LM408</b>	Messen Kreisbogen Auen
<b>G8 LM500</b>	Nullpunktsetzen Einzelpunkt
<b>G8 LM501</b>	Nullpunktsetzen Ausenecke
<b>G8 LM568</b>	Nullpunktsetzen Rechteckzapfen
<b>G8 LM572</b>	Nullpunktsetzen Rechtecktasche
<b>G8 LM573</b>	Nullpunktsetzen Kreistasche
<b>G26</b>	Kalibrierzyklus fur Messtaster
<b>G27</b>	Modale Adressen fur Messzyklen
<b>G28</b>	Modale Toleranzwerte fur Form- und Lageabweichungen
<b>MSG</b>	Textausgabe
•	Texte

## In-Prozess-Messen mit Messtastern

Bei der automatischen Fertigung ist die kontinuierliche Qualitätskontrolle mit der Möglichkeit noch korrigierend in den Bearbeitungsprozess einzugreifen eine grundlegende Anforderung. Die einfachste Form ist dabei die Überwachung der Werkzeuge durch Nachführung der Verschleißkorrekturwerte und automatischem Übergang zu einem Ersatzwerkzeug bei zu großem Werkzeug-Verschleiß oder beim Erreichen einer maximalen Werkzeug-Standzeit.

Das Messen in der Bearbeitungsmaschine hat auf den ersten Blick den Nachteil, dass durch die Maschinenkinematik bedingte Bearbeitungsfehler in unterschiedlichen Mehrseiten-Bearbeitungsebenen auch beim Messen auftreten, was bei Verwendung einer Messmaschine ausgeschlossen werden kann. In letzterem Fall ist aber ohne eine aufwendige Werkstückeinspannung auf Paletten ein Nacharbeiten eines Werkstücks durch erneutes Einspannen sehr aufwendig und ebenfalls fehleranfällig.

Die durch die Maschinenkinematik zurückzuführenden Fehler hängen maßgeblich auch von der Steifigkeit der Maschine ab und die daraus resultierenden Bearbeitungstoleranzen sind abhängig von den auftretenden Schnittkräften. Diese Belastungen entfallen aber, wenn die Maschine nur einen Messtaster zu verfahren hat. Die zu beobachtende immer größere Popularität des In-Prozess-Messens bestätigt diese Hinwendung zu den In-Prozess-Messverfahren.

Das Messen und die Toleranzüberwachung erfordert für die unterschiedlichen Prüfungen eine Vielzahl von Eingabedaten, die noch durch die zu überprüfenden Fertigungstoleranzen ergänzt werden. Da die standardisierten PAL-Messzyklen nicht alle Messaufgaben abdecken können, gibt es die Möglichkeit diese Messergebnisse in Parametern zu speichern, um weitergehende Messanforderungen - z.B. auch kombiniert mit elementaren G7-Einzelmessungen - durch gesonderte Berechnungen mit Parametern zu erhalten und z.B. eigene Mess-Makros für spezielle Messaufgaben selbst zu schreiben und die Ergebnisse in einem Messreport zusammenzustellen.

Alle Messzyklen wie die Elementaren Messzyklen G8 und die Erweiterungen der Taschenzyklen verwenden die Methode der optionalen Doppelmessung bestehend aus einer Vorabmessung durch Anfahrt des Messzielpunktes im schnellen Positioniervorschub FT, gefolgt von einer Rückzugsbewegung der Länge LT und einer erneuten Anfahrt des Messzielpunktes im Messvorschub FM, um lange Anfahrtwege im Messvorschub zu vermeiden.

**Doppelmessung:** Zuerst wird der Messzielpunkt mit dem Positioniervorschub FT angefahren und nach einer Rückfahrt um LT, der Summe von Überfahrlänge zum Vorschub FT und dem Minimalen Messweg LM, wird der Messzielpunkt erneut im Messvorschub FM angefahren. Im Fall  $LT \leq 0$  wird die Vorabmessung unterdrückt.

## In-Prozess-Messen in den erweiterten PAL-Bearbeitungszyklen

Die Integration des In-Prozess-Messens in die PAL-Bearbeitungszyklen hat als Hauptvorteil, die dadurch gegebene Bereitstellung der Zyklusgeometrie-Sollwerte, die ohne die sonst notwendige erneute Programmierung eine Bewertung der Bearbeitung mit den Maß-Toleranzen zulassen.

Gegenüber den elementaren Messbefehlen ist das Messen in den Zyklen daher einfacher zu realisieren, da die geforderten Sollwerte durch den Zyklus selbst schon vorgegeben sind.

Für die Festlegung der Messpunkte an der Zyklusgeometrie gemäß der mit der Adresse QL festgelegten Messverfahren gibt es spezielle Zyklusadressen, die nachstehend ausführlich erläutert werden.

Siehe auch den Abschnitt In-Prozess-Messen mit der Beschreibung des elementaren Messbefehls G7 und den elementaren Messzyklen G8 sowie den Mess-Kalibrierzyklus G26 und die Setzungen der internen Steuerdaten für den Messablauf in G27.

Für Toleranz-Überprüfungen können Form und Lage-Toleranzen in G28 vorgegeben werden. Die Überprüfungsergebnisse können zu einem Mess-Protokoll zusammengefasst werden.

Da für das In-Prozess-Messen das Werkzeug 'Messtaster' eingewechselt werden muss, können die PAL-Zyklen über eine Steueradresse QM für unterschiedliche Bearbeitungen z.B. mit Programmteilwiederholung durch Verwendung eines Steuerparameters Px (x ist eine Parameternummer) für die Programmierung der Bearbeitungsauswahl QM=P<sub>x</sub> durch Programmteilwiederholung oder Schleifen mehrfach aufgerufen werden, z.B. für

QM	[1]	
	0	Überspringen des Zyklus
	1	Bearbeiten ohne Stufen
	3	Bearbeiten trochoidal mit Minimalradius RM ohne Stufen
	5	Messen der Zyklusgeometrie gemäß QL und Abspeichern unter P(SP)
	-1	Fasen

Die Messergebnisse werden zusammengefasst in einem Messprotokoll ausgegeben und können zusätzlich in Parametern ab P=SP abgespeichert werden.

Das Messprotokoll wird dann in Prüfungsfragen zu Toleranzüberprüfungen und auch zur Berechnung der Verschleißkorrekturwerte verwendet.

Alle Messzyklen wie die Elementaren Messzyklen G8 und die Erweiterungen der Taschen-/Einstichzyklen verwenden die Methode der optionalen Doppelmessung bestehend aus einer Vorabmessung durch Anfahrt des Messzielpunktes im schnellen Positioniervorschub FT, gefolgt von einer Rückzugsbewegung und einer erneuten Anfahrt des Messzielpunktes im Messvorschub FM, um lange Anfahrtswege im langsamen Messvorschub zu vermeiden.

**Doppelmessung:** Zuerst wird der Messzielpunkt mit dem Positioniervorschub FT angefahren und nach einer Rückfahrt um die Überfahrlänge LT zum Vorschub FT wird der Messzielpunkt erneut im Messvorschub FM angefahren. Die Doppelmessung entfällt für  $LT \leq 0$ .

## Vorauswahl der durchzuführenden Messungen für das In-Prozess-Messen in den PAL-Fräszyklen

Der Umfang der Messungen wird mit der optionalen Steueradresse QL der Messzyklen festgelegt, die vom Anwender in den Mess-Adress-Vorgaben G28 vordefiniert wird. Dieser vordefinierte Wert von QL wird im Parameterwert P8100 abgespeichert und als Voreinstellungswert für QL an alle Bearbeitungszyklen übergeben wird.

QL	[1]	Auswahl des In-Prozess-Messumfangs [P8100]
	0	Keine Messung
	1	Messen in der Bearbeitungsebene
	2	Messen nur in der Zustellrichtung
	3	Messen in der Bearbeitungsebene und in der Zustellrichtung
	4	Messen in der Bearbeitungsebene unter Einbeziehung der Verrundungsradien und in der Zustellrichtung
	5	Messen in der Bearbeitungsebene und in der Zustellrichtung mit Vertikal-Winkelberechnungen
	6	Messen in der Bearbeitungsebene wie QL5 und zusätzlich mit Horizontal-Winkelberechnungen und Mittelwertbildungen

## Adressen zur Festlegung des Messumfangs und der Messpositionen beim In-Prozess-Messen

Neben dieser übergeordneten Steueradresse QL gibt es Adressen, die den Messvorgang im Detail festlegen und die vom Anwender individuell verändert werden können. Insbesondere müssen die durch QL geforderten Messungen mit den nachstehenden Adressen auch ermöglicht werden. So ist z.B. mit dem Voreinstellungswert von  $DU=DQ$  keine vertikale Winkelmessung möglich. Umgekehrt wird in der horizontalen Ebene  $DU \neq DQ$  keine Messung durchgeführt, wenn der Benutzer mit der übergeordneten Steueradresse QL die Ausgabe der vertikalen Wand- oder Zapfenwinkel ausgeschlossen hat.

<b>DQ</b>	[D]	Abstand der horizontalen Messebene von der Materialoberfläche Alle Messungen der Zyklusgeometrie finden in der X/Y-Schnittebene durch den mit DQ definierten Z-Achswert statt.
<b>DU</b>	[DQ]	Abstand der 2. horizontalen Messebene von der Materialoberfläche $DU \neq DQ$ $DU=DQ$ : Keine Winkelmessung in der Zustellrichtung Die Messungen in einer zweite X/Y-Schnittebene DU finden nur für $DU \neq DQ$ statt und auch nur wenn vertikale Winkelmessungen mit $QL=5, 6, 15$ oder $16$ durchgeführt werden sollen.
<b>DW</b>	[0]	Prozentualer horizontaler Abstand = $(\text{Sollwert Länge oder Breite}) * DW / 100$ der symmetrisch zur Objektmitte liegenden Messpunkte für die horizontale Winkelmessung in Prozent der Taschen- und Zapfenlängen. In DW sind mögliche Taschen- und der Zapfen-Verrundungsradien zu berücksichtigen. $DW=0$ : Keine Winkelmessung in der Bearbeitungsebene. Mit $DW>0$ werden in einer X/Y-Schnitteben bei Strecken der Zyklusgeometrie jeweils zwei Messungen durchgeführt, der Mittelwert als Ergebnis gespeichert und im Messprotokoll ausgegeben. Bemerkung zur Winkelmessung: Die Messgenauigkeit ist umso höher je größer der Messpunkt Abstand.
<b>RU</b>	[0]	Abstand vom Mittelpunkt zur Tiefenmess-Position
<b>AU</b>	[0]	Winkel RU, AU sind die Polarkoordinaten der Tiefenmess-Position mit dem Pol im Zyklusmittelpunkt
<b>RQ</b>	[0]	2. Abstand vom Mittelpunkt zur 2. Tiefenmess-Position
<b>AQ</b>	[0]	2. Winkel RQ, AQ sind die Polarkoordinaten einer 2. Tiefenmess-Position mit dem Pol im Zyklusmittelpunkt für eine Winkelberechnung des Taschenbodens. Bei der Tiefenmessung von Taschen oder Bohrungen können bei fehlendem geschlossenen Boden ein oder zwei beliebig liegende Messpunkte für die Tiefenmessung und Bodenwinkelmessung vorgegeben werden.
<b>TV</b>	[0]	Werkzeugnummer für automatische Verschleißkorrektur Da der PAL-Messzyklus ein Wiederholungsaufwurf nach der Fertigung mit dem neuen Werkzeug Messtaster ist, kann so die Werkzeugnummer für die Eintrag der Verschleißkorrekturen für das zuvor benutzte Fertigungswerkzeug mitgeteilt werden. Man beachte:

		TV darf bei der Verwendung der Mehrfachzyklusaufrufe G76/G77 nicht verwendet werden.
		<i>Voreinstellung: keine Verschleißkorrektur</i>
<b>SP</b>	[0]	<p>Erste Parameternummer der Messwertspeicherung</p> <p>Für einen PAL-Messzyklus wird mit der Adresse SP die erste Parameternummer der ab dieser Nummer gespeicherten Messergebnisse programmiert.</p> <p>Der Bedeutung der in den nachfolgenden Parametern abgespeicherten Messergebnisse wird nachstehend angegeben.</p>
<b>SO</b>	[50]	<p>Parameternummern-Offset für SP bei Mehrfachaufruf eines Zyklus</p> <p>Dieser Wiederholungsoffset wird bei jeder Wiederholung eines Zyklusaufrufs zu der vorhergehenden Nummer SP addiert.</p> <p>Der Wert von SO ist so zu wählen, dass die für weitere Benutzer-Auswertungen erforderlichen Ergebnisse bei den Mehrfachaufrufen nicht überschrieben werden.</p>

## Tabelle der Parameternummern der In-Prozess-Mess-Ergebnisse der PAL-Bearbeitungszyklen

Die Ergebnisse eines Messzyklus werden zu einem Ausgabeprotokoll zusammengestellt und zur weiteren Verwendung der Messdaten auch in Parametern abgespeichert.

PAL-Zyklen					Parameternummer	Bedeutung des Parameterwertes
<b>Position des Zyklusobjekts</b>						
G72	G73	G74	G75	G8*	P(SP+0)	Mess-Zyklus-G-Befehl + 100 * vorhandene Satznummer N
G72	G73	G74	G75	G8*	P(SP+1)	Setzpunkt der Zyklusgeometrie in X
G72	G73	G74	G75	G8*	P(SP+2)	Setzpunkt der Zyklusgeometrie in Y
G72	G73	G74	G75	G8*	P(SP+3)	Tiefe in Z des Zyklusgeometriebodens
<b>Zyklusgeometrie, Orientierung und Verschleißkorrekturwerte</b>						
G72	G73				P(SP+4)	Höhe des Kreis- oder Rechteckzapfens
G72	G73	G74	G75	G8*	P(SP+5)	X-Komponente normierter Richtungsvektor des Objektzentrums
G72	G73	G74	G75	G8*	P(SP+6)	Y-Komponente normierter Richtungsvektor des Objektzentrums
G72	G73	G74	G75	G8*	P(SP+7)	Z-Komponente normierter Richtungsvektor des Objektzentrums
G72	G73	G74	G75	G87	P(SP+8)	X-Verschleißkorrekturwert
G72	G73	G74	G75	G87	P(SP+9)	Y-Verschleißkorrekturwert
G72	G73	G74	G75	G87	P(SP+10)	Z-Verschleißkorrekturwert
G72	G73	G74	G75	G87	P(SP+11)	Radius-Verschleißkorrekturwert
<b>Horizontale Messebene DQ</b>						
					Die Messungen erfolgen mittig zu den Seitenlängen und bei Kreisen in den Quadrantenpunkten. Mit DW>0 (Aktivierung der horizontalen Winkelmessung) werden die Seiten von Rechtecken, Rechteckzapfen oder Nuten jeweils an 2 symmetrisch zur Mitte liegenden Positionen der Längen und Breiten gemessen und als Ergebnis in der horizontalen Messebene die Mittelwerte der beiden Messungen verwendet. Im Fall DW=0 wird nur eine Messung in der Mitte durchgeführt.	
G72	G73		G75	G8*	P(SP+12)	Radius von Kreistasche oder Bohrung oder größerer Nutkreisbogenradius oder maximaler Verrundungsradius einer Rechtecktasche



G72			G75		P(SP+13)	Minimaler Verrundungsradius einer Rechtecktasche oder kleinerer Nutkreisbogenradius
G72	G73		G75		P(SP+14)	Radius Kreiszapfen oder maximaler Verrundungsradius des Rechteckzapfens oder Nutabschlusskreisradius im beim Startwinkel
G72			G75		P(SP+15)	Minimaler Verrundungsradius des Rechteckzapfens oder Nutabschlusskreisradius im beim Endwinkel
G72		G74	G75		P(SP+16)	Länge der Tasche/Nut / Öffnungswinkel der Kreisbogennut
G72		G74	G75		P(SP+17)	Breite der Tasche/Nut
G72					P(SP+18)	Länge des Zapfens
G72					P(SP+19)	Breite des Zapfens

#### Horizontale Messebene DU

						Die Messpunkte haben die gleichen Ebenenpositionen wie bei DQ und werden in der gleichen Richtung angefahren.
G72	G73		G75	G8*	P(SP+22)	Radius von Kreistasche oder Bohrung oder größerer Nutkreisbogenradius oder maximaler Verrundungsradius einer Rechtecktasche
G72			G75		P(SP+23)	Minimaler Verrundungsradius einer Rechtecktasche oder kleinerer Nutkreisbogenradius
G72	G73		G75		P(SP+24)	Radius Kreiszapfen oder maximaler Verrundungsradius des Rechteckzapfens oder Nutabschlusskreisradius im beim Startwinkel
G72			G75		P(SP+25)	Minimaler Verrundungsradius des Rechteckzapfens oder Nutabschlusskreisradius im beim Endwinkel
G72		G74	G75		P(SP+26)	Länge der Tasche/Nut / Öffnungswinkel der Kreisbogennut
G72		G74	G75		P(SP+27)	Breite der Tasche/Nut
G72					P(SP+28)	Länge des Zapfens
G72					P(SP+29)	Breite des Zapfens

#### Vertikal-Winkelmessungen mit DQ!=DU und

**Mittelwertbildungen**

					<p>Aus den Messungen werden in jeder der Bearbeitungsebene DQ und DU die Zentren der Objekte und der Zapfen berechnet und daraus die vertikalen Richtungsvektoren durch die beiden Zentrumsunkte berechnet und als Ergebnisse abgespeichert.</p> <p><b>Man beachte:</b> Im Fall einer Werkzeugverbiegung (Deflection) bei der Bearbeitung können sich durch diese Mittelwertbildung korrekte Richtungsvektoren des Zyklusobjekts ergeben, obwohl die Berandungsfächen sämtlich einen Abweichungswinkel haben (die sich bei der Berechnung des Richtungsvektors gegenseitig aufheben).</p> <p>Daher werden zusätzlich die 4 Winkel zur positiven Zustellachse Z der Verbindungslinien der jeweils übereinanderliegenden Taschen-Berandungs- und Zapfenmesspunkte in der Ebene berechnet, die aus der Zustellachsrichtung und Messpunktanfahrrihtung gebildet wird.</p>	
G72	G73	G74	G75	G8*	P(SP+30)	Winkel der Verbindungslinie der Y/Z-Ebene der beiden übereinanderliegenden Taschenwandmesspunkte/-Quadrantenpunkte in Y-Richtung
G72	G73	G74	G75	G8*	P(SP+31)	Winkel der Verbindungslinie der X/Z-Ebene der beiden übereinanderliegenden Taschenwandmesspunkte/-Quadrantenpunkte in -X-Richtung
G72	G73	G74	G75	G8*	P(SP+32)	Winkel der Verbindungslinie der Y/Z-Ebene der beiden übereinanderliegenden Taschenwandmesspunkte/-Quadrantenpunkte in -Y-Richtung
G72	G73	G74	G75	G8*	P(SP+33)	Winkel der Verbindungslinie der X/Z-Ebene der beiden übereinanderliegenden Taschenwandmesspunkte/-Quadrantenpunkte in X-Richtung
G72	G73				P(SP+34)	Winkel der Verbindungslinie der Y/Z-Ebene der beiden übereinanderliegenden Zapfenwandmesspunkte/-Quadrantenpunkte in Y-Richtung
G72	G73				P(SP+35)	Winkel der Verbindungslinie der X/Z-Ebene der beiden übereinanderliegenden Zapfenwandmesspunkte/-Quadrantenpunkte in -X-Richtung
G72	G73				P(SP+36)	Winkel der Verbindungslinie der Y/Z-Ebene der beiden übereinanderliegenden Zapfenwandmesspunkte/-Quadrantenpunkte in -Y-Richtung

G72	G73				P(SP+37)	Winkel der Verbindungslinie der X/Z-Ebene der beiden übereinanderliegenden Zapfenwandmesspunkte/-Quadrantenpunkte in X-Richtung
G72	G73				P(SP+38)	X-Komponente des normierten Richtungsvektors des Zapfens
G72	G73				P(SP+39)	Y-Komponente des normierten Richtungsvektors des Zapfens
G72	G73				P(SP+40)	Z-Komponente des normierten Richtungsvektors des Zapfens

#### Horizontal-Winkelmessungen mit DW>0

						Mit DW>0 werden in jeder horizontalen X/Y-Messebene DQ und DU bei jeder Strecke zwei Messpositionen bestimmt und daraus der Winkel der Strecke in der X/Y-Ebene berechnet. Die Winkelwerte der Winkel-Betrags-Maxima der beiden Winkel-Abweichungswerte aus DQ und DU wird nachstehend gespeichert.
G72		G74			P(SP+41)	Winkel der in Y-Richtung liegenden Taschenseite zur X-Richtung
G72					P(SP+42)	Winkel der in -X-Richtung liegenden Taschenseite zur Y-Richtung
G72		G74			P(SP+43)	Winkel der in -Y-Richtung liegenden Taschenseite zur X-Richtung
G72					P(SP+44)	Winkel der in X-Richtung liegenden Taschenseite zur Y-Richtung
G72					P(SP+45)	Winkel der in Y-Richtung liegenden Zapfenseite zur X-Richtung
G72					P(SP+46)	Winkel der in -X-Richtung liegenden Zapfenseite zur Y-Richtung
G72					P(SP+47)	Winkel der in -Y-Richtung liegenden Zapfenseite zur X-Richtung
G72					P(SP+48)	Winkel der in X-Richtung liegenden Zapfenseite zur Y-Richtung

## Messoption für die Zyklen G81, G82, G83, G85, G86, G87

Für eine einheitliche Erweiterung der Bohrzyklenfamilie zu Messzyklen werden diese Zyklen mit den nachstehenden optionalen Parametern erweitert. Der Aufruf der Bohrzyklen zum Messen erfolgt wie bei den Taschen mit QM5.

Die Bestimmung einer Verschleißkorrektur bei den Bohrzyklen ist bei Wendepplattenbohrern, Reib- und Ausdreh-Werkzeugen und mit Einschränkung auch bei Spiralbohrern zur Standzeitüberwachung durch Überschreitung von Verschleißgrenzwerten sinnvoll, auch wenn keine tatsächliche Korrekturmöglichkeit - außer beim Bohrfräszyklus G87 - besteht.

### Steueradressen

<b>QM</b>	[1]	Bearbeitungsauswahl	
		0	Überspringen des Zyklus
		1	Bearbeiten
		5	Messen

### In-Prozess-Messen

<b>QL</b>	[*]	Mess-Steuerindex	
		0	Keine Messung
		1	Messen in der Bearbeitungsebene
		2	Messen nur in der Zustellrichtung
		3	Messen in der Bearbeitungsebene und in der Zustellrichtung
		4	Messen in der Bearbeitungsebene unter Einbeziehung der Verrundungsradien und in der Zustellrichtung
		5	Messen in der Bearbeitungsebene und in der Zustellrichtung mit Vertikal-Winkelberechnungen
		6	Messen in der Bearbeitungsebene wie QL5 und zusätzlich mit Horizontal-Winkelberechnungen und Mittelwertbildungen
		<i>Voreinstellung: * Die Voreinstellung wird über G28 programmiert und steht im Parameter P8100</i>	
<b>DQ</b>	[*]	Abstand der horizontalen Messebene von der Materialoberfläche	
		<i>Voreinstellung: * D in den Zyklen G82, G83 und G87; ZI/2 = halbe Zustellung in den Zyklen G81, G85 und G86</i>	
<b>DU</b>	[DQ]	Abstand der 2. horizontalen Messebene von der Materialoberfläche DU!=DQ DU=DQ: Keine Winkelmessung in der Zustellrichtung	
<b>RU</b>	[0]	Abstand vom Mittelpunkt zur Tiefenmess-Position	
<b>AU</b>	[0]	Winkel RU, AU sind die Polarkoordinaten der Tiefenmess-Position mit dem Pol im Zyklusmittelpunkt	
<b>TV</b>	[0]	Werkzeugnummer für automatische Verschleißkorrektur Diese Adresse wird nur bei G81-G83, G85, G86 und G87 für die Berechnung der Verschleißkorrekturen und zur möglichen Bestimmung eines Schwesterwerkzeugs verwendet.	

		Voreinstellung: keine Verschleißkorrektur
<b>RB</b>		Radius der Bohrung Pflichtparameter für das Messen (QM5).
<b>SP</b>	[0]	Erste Parameternummer der Messwertspeicherung
<b>SO</b>	[50]	Parameternummern-Offset für SP bei Mehrfachaufruf eines Zyklus

## Abspeicherung der Messergebnisse in den Parametern

### Position des Zyklusobjekts

P(SP+0)	Mess-Zyklusnummer + 100 * vorhandene Satznummer N
P(SP+1)	Setzpunkt der Zyklusgeometrie in X
P(SP+2)	Setzpunkt der Zyklusgeometrie in Y
P(SP+3)	Tiefe in Z des Zyklusgeometriebodens

### Orientierung und Verschleißkorrekturwerte

P(SP+5)	X-Komponente normierter Richtungsvektor der Bohrung
P(SP+6)	Y-Komponente normierter Richtungsvektor der Bohrung
P(SP+7)	Z-Komponente normierter Richtungsvektor der Bohrung
P(SP+10)	Z-Verschleißkorrekturwert
P(SP+11)	Radius-Verschleißkorrekturwert

### Messebene DQ

P(SP+12)	Radius von Kreistasche oder Bohrung
----------	-------------------------------------

### Messebene DU

P(SP+22)	Radius von Kreistasche oder Bohrung
----------	-------------------------------------

### Vertikal-Winkelmessungen mit DQ!=DU und Mittelwertbildungen

	Aus den Messungen werden in jeder der Bearbeitungsebene DQ und DU die Zentren der Objekte und der Zapfen berechnet und daraus die Richtungsvektoren durch die beiden Zentrumspunkte berechnet und als Ergebnisse abgespeichert.
P(SP+30)	Winkel der Verbindungslinie der Y/Z-Ebene der beiden übereinanderliegenden Bohrungsmesspunkte/-Quadrantenpunkte in Y-Richtung
P(SP+31)	Winkel der Verbindungslinie der X/Z-Ebene der beiden übereinanderliegenden Bohrungsmesspunkte/-Quadrantenpunkte in -X-Richtung
P(SP+32)	Winkel der Verbindungslinie der Y/Z-Ebene der beiden übereinanderliegenden Bohrungsmesspunkte/-Quadrantenpunkte in -Y-Richtung

P(SP+33)	Winkel der Verbindungslinie der X/Z-Ebene der beiden übereinanderliegenden Bohrungsmessmesspunkte/-Quadrantenpunkte in X-Richtung
----------	---

## G7 - Elementarer Messbefehl

### Funktion

Der Befehl G7 verfährt die folgenden elementaren Messbewegungen:

1. Messen im Messvorschub
2. Vormessen im Positioniervorschub
3. Positionieren im Positioniervorschub

Der Messbefehl setzt voraus, dass ein Messtaster als aktives Werkzeug eingewechselt ist und wählt automatisch den korrekten Eichwertsatz zum aktiven Taster und Messvorschub. Der Eichwertsatz muss zuvor über den Kalibrierzyklus (G26) bestimmt werden.

Der Befehl verwendet die modalen Adressen für Messzyklen (G27).

### NC-Satz

**G7** X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI O SP

### Adressen

		Zielpunkt
<b>X / XA / XI</b>		X-Koordinate des Zielpunktes
	XA	absolute Koordinate
	XI	inkrementelle Koordinate bezogen auf die aktuelle Werkzeugposition
	X	absolute oder inkrementelle Koordinate gesteuert durch G90/G91
<b>Y / YA / YI</b>		Y-Koordinate des Zielpunktes
	YA	absolute Koordinate
	YI	inkrementelle Koordinate bezogen auf die aktuelle Werkzeugposition
	Y	absolute oder inkrementelle Koordinate gesteuert durch G90/G91
<b>Z / ZA / ZI</b>		Z-Koordinate des Zielpunktes
	ZA	absolute Koordinate
	ZI	inkrementelle Koordinate bezogen auf die aktuelle Werkzeugposition
	Z	absolute oder inkrementelle Koordinate gesteuert durch G90/G91
<b>Optionen</b>		
<b>O</b>	[1]	Messoption
	1	Messen im Messvorschub mit Anzeige in der Konsole
	2	Messen im Messvorschub ohne Anzeige
	3	Vormessen im Positioniervorschub
	4	Positionieren im Positioniervorschub
<b>Messwertspeicherung</b>		
<b>SP</b>	[0]	Erste Parameternummer

## Programmierhinweise

Man beachte, dass das Messergebnis einer elementaren Messung ohne zusätzliche Informationen (z.B. senkrecht Antasten einer Kante) bedeutungslos ist, da es lediglich den Ort des Zentrums der Tastkugel im Fall einer Berührung, aber nicht den Berührungspunkt selbst angibt. Der elementare Messbefehl wird vielmehr verwendet, um komplexe Messzyklen zu programmieren.

Der Befehl muss allein in einem NC-Satz stehen.

### Messen im Messvorschub

Beim Messen im Messvorschub verfährt die NC im Messvorschub (FM) vom Startpunkt zum Zielpunkt und um die maximale Überfahrlänge (LO) über diesen hinaus. Der Zielpunkt muss so gewählt sein, dass eine Berührung erwartet wird. Die NC bricht die Programmausführung ab, wenn der Messweg kleiner als die minimal erforderliche Messweglänge (LM) ist oder kein Berührungspunkt gefunden wurde.

Bei Berührung speichert die NC die Werkzeugposition im Messspeicher und zieht um einen Sicherheitsabstand zurück.

Bei der Messoption O1 erfolgt eine Ausgabe der Messposition in der Konsole.

### Vormessen im Positioniervorschub

Das Vormessen folgt dem selben Ablauf wie das Messen, mit dem einzigen Unterschied, dass der Positioniervorschub (FT) statt des Messvorschubs verwendet wird. Aufgrund des höheren Vorschubs ist das Ergebnis weniger genau und als Messung nicht geeignet.

Eine exakte Messung misst im Positioniervorschub vor, zieht um die Rückfahrlänge (LT) zurück und misst im Messvorschub nach.

### Positionieren im Positioniervorschub

Beim Positionieren fährt die NC im Positioniervorschub (FT) den programmierten Zielpunkt an. Die Wahl des Vorschubs stellt sicher, dass die NC bei Kollision die Bewegung noch stoppen kann, ohne den Messtaster zu beschädigen. Im Falle einer Berührung bricht die NC die Programmausführung mit einer Fehlermeldung ab. Im Erfolgsfall steht im Messspeicher der Zielpunkt.

Die Funktion wird auch als geschützter Verfahrtsatz bezeichnet und findet Verwendung beim Positionieren im Messzyklus, wenn keine Berührung erwartet wird.

### Messwertspeicherung

Nur wenn in der Adresse SP ein Wert größer als 0 programmiert wird, werden im Erfolgsfall die Messergebnisse wie folgt gespeichert:

P(SP+0)	Zyklusnummer
P(SP+1)	X-Koordinate der Messposition
P(SP+2)	Y-Koordinate der Messposition
P(SP+3)	Z-Koordinate der Messposition



## G8 - Basis-Messzyklen

### Funktion

Elementare Messzyklen liefern im Vergleich zum elementaren Messbefehl als Ergebnis die Koordinaten des Berührungspunktes und durch Berechnung Steg- oder Nutbreite, Radien von Kreisen oder Kreisbögen sowie deren Mittelpunkte. Die Werte der 'modalen Adressen Messen' aus G27 werden berücksichtigt und gegebenenfalls Fehlermeldungen ausgegeben.

Nach dem Einwechseln eines Messtasters und Anwahl des Korrekturwertes der Tastkugel können die nachstehenden elementaren Messzyklen verwendet werden. Mit der Messzyklen-Auswahladresse LM können einfache Messzyklen für achsparallel ausgerichtete Flächen und geometrische Objekte ausgeführt werden, die in ähnlicher Form in den aktuellen CNC-Steuerungen vorhanden sind.

Die Messzyklen arbeiten optional mit der Vorabmessung im schnellen Positioniervorschub FT, um lange Anfahrtswege zum Messpunkt nicht im Messvorschub zu fahren. Nach dem Erreichen des Messzielpunktes im Positioniervorschub FT wird der Messtaster um LT zurückgefahren und dann der Messzielpunkt erneut im Messvorschub FM angefahren. Für  $LT \leq 0$  werden diese Vorabmessungen unterdrückt und stets im Messvorschub FM verfahren.

Der Befehl verwendet die modalen Adressen für Messzyklen (G27).

<b>LM400</b>	Messen Einzelcoordinate
<b>LM401</b>	Messen Außenecke
<b>LM405</b>	Messen Nutbreite
<b>LM406</b>	Messen Stegbreite
<b>LM407</b>	Messen Kreisbogen Innen
<b>LM408</b>	Messen Kreisbogen Außen
<b>LM500</b>	Nullpunktsetzen Einzelpunkt
<b>LM501</b>	Nullpunktsetzen Außenecke
<b>LM568</b>	Nullpunktsetzen Rechteckzapfen
<b>LM572</b>	Nullpunktsetzen Rechtecktasche
<b>LM573</b>	Nullpunktsetzen Kreistasche

## G8 LM400 - Messen Einzelcoordinate

### Funktion

Beim Antasten einer achsparallelen Fläche wird nur eine Achse verfahren, deren Achskoordinate und Richtung (Vorzeichen) mit BX oder BY oder BZ vorgegeben wird. Ausgehend vom Startpunkt verfährt der Taster im Messvorschub inkrementell um BX oder BY oder BZ.

Der Abstand vom Startpunkt zur Messfläche muss größer als die minimale erforderliche Messweglänge LM aus G27 sein. Durch die senkrecht zur Antastfläche erfolgten Messung wird der Koordinatenwert unter Berücksichtigung des Tastkugelradius in der Messrichtung bestimmt.

### NC-Satz

**G8 LM400** ( **BX I** ) / ( **BY J** ) / ( **BZ K** ) **X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI SP**

### Adressen

<b>BX / BY / BZ</b>		Vom Startpunkt ausgehende inkrementelle Messtrecke
<b>Startpunkt</b>		
<b>X / XA / XI</b>		X-Koordinate des Startpunktes
	XA	absolut
	XI	inkrementell
	X	G90/G91
<b>Y / YA / YI</b>		Y-Koordinate des Startpunktes
	YA	absolut
	YI	inkrementell
	Y	G90/G91
<b>Z / ZA / ZI</b>		Z-Koordinate des Startpunktes
	ZA	absolut
	ZI	inkrementell
	Z	G90/G91
<b>Sollposition</b>		
<b>I / J / K</b>	[0]	Sollposition Messprotokoll und Toleranzprüfung
	I	X
	J	Y
	K	Z
<b>Messwertspeicherung</b>		
<b>SP</b>	[0]	Erste Parameternummer

### ! Programmierhinweise

### Messwertspeicherung

Nur wenn in der Adresse SP ein Wert größer als 0 programmiert wird, werden im Erfolgsfall die Messergebnisse wie folgt gespeichert:

P(SP+0)	Zyklusnummer
P(SP+1)	X-Koordinate der Messposition
P(SP+2)	Y-Koordinate der Messposition
P(SP+3)	Z-Koordinate der Messposition

Von den 3 Koordinaten wird nur ein Wert gemessen und belegt. Die anderen beiden Werte werden auf P0 (undefiniert) gesetzt.

## G8 LM401 - Messen Außenecke

### Funktion

Mit einem vor und über der zu messenden Ecke liegenden Startpunkt wird ein gegenüber dem Startpunkt in allen drei Koordinatenachsen um  $BX \neq 0$ ,  $BY \neq 0$ ,  $BZ \neq 0$  inkrementell verschobener Zielpunkt der Messbewegungen gewählt, so dass der durch den Startpunkt und den Zielpunkt aufgespannte Quader die zu messende Ecke in seinem Inneren enthält. Die Vorzeichen der inkrementellen Verschiebungen bestimmen die Lage der zu messenden Ecke.

Ausgehend von dem inkrementell um

- $BX$  und  $BY$  verschobenen Startpunkt erfolgt die Messung in  $Z$  bei der Bewegung um  $BZ$
- $BX$  und  $BZ$  verschobenen Startpunkt erfolgt die Messung in  $Y$  bei der Bewegung um  $BY$
- $BY$  und  $BZ$  verschobenen Startpunkt erfolgt die Messung in  $X$  bei der Bewegung um  $BX$

Die Abstände des zu messenden Eckpunktes von den Quaderflächen entsprechen dann paarweise den Abständen des Tasterberührungspunktes von den Kanten der Ecke.

Die Abstände vom jeweiligen Startpunkt zur Messfläche müssen größer als die minimale erforderliche Messweglänge  $LM$  aus G27 sein. Durch die senkrecht zur Antastfläche erfolgte Messung wird der Koordinatenwert unter Berücksichtigung des Tastkugelradius in der Messrichtung bestimmt.

### NC-Satz

**G8 LM401 BX | I BY | J BZ | K DX DY DZ X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI SP**

### Adressen

<b>BX</b>	Vom um $BY$ und $BZ$ verschobenen Startpunkt ausgehende inkrementelle Messtrecke in $X$
<b>BY</b>	Vom um $BZ$ und $BX$ verschobenen Startpunkt ausgehende inkrementelle Messtrecke in $Y$
<b>BZ</b>	Vom um $BX$ und $BY$ verschobenen Startpunkt ausgehende inkrementelle Messtrecke in $Z$

#### Startpunkt

<b>X / XA / XI</b>	X-Koordinate des Startpunktes	
	$XA$	absolut
	$XI$	inkrementell
	$X$	G90/G91
<b>Y / YA / YI</b>	Y-Koordinate des Startpunktes	
	$YA$	absolut
	$YI$	inkrementell
	$Y$	G90/G91
<b>Z / ZA / ZI</b>	Z-Koordinate des Startpunktes	
	$ZA$	absolut
	$ZI$	inkrementell

	Z	G90/G91
<b>Sollposition</b>		
<b>I</b>		X-Sollposition Messprotokoll und Toleranzprüfung
<b>J</b>		Y-Sollposition Messprotokoll und Toleranzprüfung
<b>K</b>		Z-Sollposition Messprotokoll und Toleranzprüfung
<b>DX</b>	[0]	Gerichteter Abstand (mit Vorzeichen) für eine optionale zweite Messung für $DX \neq 0$ in Z-Richtung ausgehend vom Startpunkt verschoben um DX
<b>DY</b>	[0]	Gerichteter Abstand (mit Vorzeichen) für eine optionale zweite Messung für $DY \neq 0$ in Y-Richtung ausgehend vom Startpunkt verschoben um DY
<b>DZ</b>	[0]	Gerichteter Abstand (mit Vorzeichen) für eine optionale zweite Messung für $DZ \neq 0$ in X-Richtung ausgehend vom Startpunkt verschoben um DZ
<b>Messwertspeicherung</b>		
<b>SP</b>	[0]	Erste Parameternummer

## **! Programmierhinweise**

### **Messwertspeicherung**

Nur wenn in der Adresse SP ein Wert größer als 0 programmiert wird, werden im Erfolgsfall die Messergebnisse wie folgt gespeichert:

P(SP+0)	Zyklusnummer
P(SP+1)	X-Koordinate der Außenecke
P(SP+2)	Y-Koordinate der Außenecke
P(SP+3)	Z-Koordinate der Außenecke
P(SP+4)	1. Winkel bezüglich der 1. Geometrieachse
P(SP+5)	2. Winkel bezüglich der 1. Geometrieachse

Die berechneten Winkel liegen immer in der Interpolationsebene und beziehen sich auf die 1. Geometrieachse.

## G8 LM402 - Messen Innenecke

### Funktion

Beim Antasten einer XY-, ZX-, YZ-achsparellen Fläche werden nacheinander die Messbewegungen in den beiden Achsen XY, XZ, YZ verfahren. Ausgehend vom Startpunkt verfährt der Taster im Messvorschub bei G17 erst in X und nach Rückfahrt auf den Startpunkt dann in Y-Richtung. (Bei G18 erst in X und nach Rückfahrt auf den Startpunkt dann in Z-Richtung.) (Bei G19 erst in Y und nach Rückfahrt auf den Startpunkt dann in Z-Richtung.)

Eine optionale zweite Messung kann zur Winkelbestimmung in jeder Achsrichtung mit DX, DY und DZ vorgegeben werden. Eine optionale Messung der Tiefe kann abhängig von der Ebene mit BZ (G17), BY (G18) oder BX (G19) durchgeführt werden.

Der Abstand vom Startpunkt zur Messfläche muss größer als die minimale erforderliche Messweglänge LM aus G27 sein. Durch die erfolgte Messung wird der Koordinatenwert unter Berücksichtigung des Tastkugelradius in der Messrichtung bestimmt und bei zwei Messungen pro Tast-Richtung auch der Winkel überprüft.

### NC-Satz

**G8 LM402 BX | I BY | J BZ | K DX DY DZ X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI SP**

### Adressen

<b>BX</b>	Vom Startpunkt ausgehende inkrementelle Messtrecke in X
<b>BY</b>	Vom Startpunkt ausgehende inkrementelle Messtrecke in Y
<b>BZ</b>	Vom Startpunkt ausgehende inkrementelle Messtrecke in Z

#### Startpunkt

<b>X / XA / XI</b>	X-Koordinate des Startpunktes	
	XA	absolut
	XI	inkrementell
	X	G90/G91
<b>Y / YA / YI</b>	Y-Koordinate des Startpunktes	
	YA	absolut
	YI	inkrementell
	Y	G90/G91
<b>Z / ZA / ZI</b>	Z-Koordinate des Startpunktes	
	ZA	absolut
	ZI	inkrementell
	Z	G90/G91

#### Sollposition

<b>I</b>	X-Sollposition für Messprotokoll
<b>J</b>	Y-Sollposition für Messprotokoll

<b>K</b>		Z-Sollposition für Messprotokoll
<b>DX</b>	[0]	Gerichteter Abstand (mit Vorzeichen) für eine optionale zweite Messung für $DX \neq 0$ in Z-Richtung ausgehend vom Startpunkt verschoben um DX
<b>DY</b>	[0]	Gerichteter Abstand (mit Vorzeichen) für eine optionale zweite Messung für $DY \neq 0$ in Y-Richtung ausgehend vom Startpunkt verschoben um DY
<b>DZ</b>	[0]	Gerichteter Abstand (mit Vorzeichen) für eine optionale zweite Messung für $DZ \neq 0$ in X-Richtung ausgehend vom Startpunkt verschoben um DZ
<b>Messwertspeicherung</b>		
<b>SP</b>	[0]	Erste Parameternummer

### **! Programmierhinweise**

Es sind BX und/oder I, BY und/oder J, BZ und/oder K zu programmieren. Werden beide programmiert, wird BX, BY bzw. BZ verwendet.

### **Messwertspeicherung**

Nur wenn in der Adresse SP ein Wert größer als 0 programmiert wird, werden im Erfolgsfall die Messergebnisse wie folgt gespeichert:

P(SP+0)	Zyklusnummer
P(SP+1)	Ecke in X bei BX
P(SP+2)	Ecke in Y bei BY
P(SP+3)	Ecke in Z bei BZ
P(SP+4)	1. Winkel bezüglich der 1. Geometrieachse
P(SP+5)	2. Winkel bezüglich der 1. Geometrieachse

Die berechneten Winkel liegen immer in der Interpolationsebene und beziehen sich auf die 1. Geometrieachse.

## G8 LM405 - Messen Nutbreite

### Funktion

Die Breite einer geraden Nut kann nach der Drehung des Koordinatensystems um AN unter Mitführung des Startpunktes mit der Programmierung von B gemessen werden. Es wird zunächst auf Materialoberfläche plus Sicherheitsabstand plus Tasterradius zugestellt, dann in X und Y positioniert, das Koordinatensystem auf den Startpunkt verschoben und um AN gedreht. Dann wird auf Materialoberfläche minus Messtiefe abgesenkt und gemessen. Nach beendeter Messung erfolgt der Rückzug auf die Materialoberfläche plus Sicherheitsabstand plus Tasterradius und das Koordinatensystems wird zurückgesetzt.

### NC-Satz

**G8 LM405 B D V AN X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI TV SP**

### Adressen

<b>B</b>		Sollnutbreite im um AN gedrehten Koordinatensystem
<b>D</b>		Messtiefe von der Materialoberfläche für die Berandungsmessung
<b>V</b>		Sicherheitsabstand von der Materialoberfläche
<b>AN</b>	[0]	Winkel der Nut-Richtung bezogen auf die 1. Geometrieachse X

### Startpunkt

<b>X / XA / XI</b>		Startpunkt Nutmitte
	XA	absolut
	XI	inkrementell
	X	G90/G91
<b>Y / YA / YI</b>		Startpunkt Nutmitte
	YA	absolut
	YI	inkrementell
	Y	G90/G91
<b>Z / ZA / ZI</b>	[*]	Startpunkt in der Zustellachse
	ZA	absolut
	ZI	inkrementell
	Z	G90/G91
	<i>Voreinstellung: * aktuelle Tasterposition über Material plus Sicherheitsabstand plus Tasterradius</i>	

### Werkzeugverschleißkorrektur

<b>TV</b>	[0]	Werkzeugnummer
-----------	-----	----------------

### Messwertspeicherung

<b>SP</b>	[0]	Erste Parameternummer
-----------	-----	-----------------------



## Programmierhinweise

### Werkzeugverschleißkorrektur

Wenn im Zyklus eine Werkzeugnummer für die Verschleißkorrektur (TV) ungleich 0 programmiert wird, so berechnet der Zyklus die Abweichung der gemessenen Nutbreite vom Sollwert und erzeugt daraus eine Verschleißkorrektur für den Werkzeugradius des Werkzeug. Wenn die gemessene Nutbreite größer als der Sollwert ist, bricht die NC mit einer Fehlermeldung ab.

### Messwertspeicherung

Nur wenn in der Adresse SP ein Wert größer als 0 programmiert wird, werden im Erfolgsfall die Messergebnisse wie folgt gespeichert:

P(SP+0)	Zyklusnummer
P(SP+1)	Nutbreite

## G8 LM406 - Messen Stegbreite

### Funktion

Die Breite eines geraden Steges kann nach der Drehung des Koordinatensystems um AN unter Mitführung des Startpunktes mit der Programmierung von B gemessen werden. Es wird zunächst auf Materialoberfläche plus Sicherheitsabstand plus Tasterradius zugestellt, dann in X und Y positioniert, das Koordinatensystem auf den Startpunkt verschoben und um AN gedreht. Anschließend wird die mit der Sollstegbreite und der minimalen Messanfahrlänge LM ermittelte erste Mess-Startposition angefahren und dort auf die Materialoberfläche minus Messtiefe D zugestellt. Nach beendeter Messung der ersten Stegseite und Rückbewegung um LM erfolgt der Rückzug auf die Materialoberfläche plus Sicherheitsabstand plus Tasterradius. Mit der Sollstegbreite und LM wird dann der zweite Zustellpunkt auf der anderen Stegseite angefahren und die Messung der zweiten Seite in der gleichen Weise durchgeführt. Nach beendeter Messung erfolgt der Rückzug auf die Materialoberfläche plus Sicherheitsabstand plus Tasterradius und das Koordinatensystems wird zurückgesetzt.

### NC-Satz

**G8 LM406 B D V AN X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI TV SP**

### Adressen

<b>B</b>		Sollstegbreite im um AN gedrehten Koordinatensystem
<b>D</b>		Messtiefe von der Materialoberfläche für die Berandungsmessung
<b>V</b>		Sicherheitsabstand von der Materialoberfläche
<b>AN</b>	[0]	Winkel der Steg-Richtung bezogen auf die 1. Geometrieachse X

### Startpunkt

<b>X / XA / XI</b>	Startpunkt Stegmitte		
	XA	absolut	
	XI	inkrementell	
	X	G90/G91	
<b>Y / YA / YI</b>	Startpunkt Stegmitte		
	YA	absolut	
	YI	inkrementell	
	Y	G90/G91	
<b>Z / ZA / ZI</b>	[*]	Startpunkt in der Zustellachse	
		ZA	absolut
		ZI	inkrementell
		Z	G90/G91
	<i>Voreinstellung: * aktuelle Tasterposition über Material plus Sicherheitsabstand plus Tasterradius</i>		

### Werkzeugverschleißkorrektur

<b>TV</b>	[0]	Werkzeugnummer
-----------	-----	----------------

### Messwertspeicherung

<b>SP</b>	[0]	Erste Parameternummer
-----------	-----	-----------------------

## ! Programmierhinweise

### Werkzeugverschleißkorrektur

Wenn im Zyklus eine Werkzeugnummer für die Verschleißkorrektur (TV) ungleich 0 programmiert wird, so berechnet der Zyklus die Abweichung der gemessenen Stegbreite vom Sollwert und erzeugt daraus eine Verschleißkorrektur für den Werkzeugradius des Werkzeug. Wenn die gemessene Stegbreite kleiner als der Sollwert ist, bricht die NC mit einer Fehlermeldung ab.

### Messwertspeicherung

Nur wenn in der Adresse SP ein Wert größer als 0 programmiert wird, werden im Erfolgsfall die Messergebnisse wie folgt gespeichert:

P(SP+0)	Zyklusnummer
P(SP+1)	Stegbreite

## G8 LM407 - Messen Kreisbogen Innen

### Funktion

In der Sicherheitsebene wird der erste in Richtung AN vom Kreismittelpunkt liegende Messstartpunkt auf dem Anfahr-Kreisbogen mit dem Radius (R-LM) angefahren, um die minimal erforderliche Messweglänge LM zu garantieren. Dann wird auf Messtiefe zugestellt und anschließend der erste in Richtung AN vom Kreismittelpunkt liegende Messpunkt im Messvorschub angefahren und gemessen. Nach Rückfahrt auf den Messwegstartpunkt wird mit dem Winkelinkrement AI der nächste Messwegstartpunkt berechnet und gemessen. Nach der Messung des dritten Punktes erfolgt die Berechnung des Radius und des Mittelpunktes.

### NC-Satz

**G8 LM407 R D V AN AI X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI TV SP**

### Adressen

<b>R</b>		Sollradius
<b>D</b>		Messtiefe von der Materialoberfläche für die Berandungsmessung
<b>V</b>		Sicherheitsabstand von der Materialoberfläche
<b>AN</b>	[0]	Winkel der Antastrichtung
<b>AI</b>	[120]	Inkrementwinkel

#### Startpunkt

<b>X / XA / XI</b>		Startpunkt Mittelpunkt des Kreisbogens
	XA	absolut
	XI	inkrementell
	X	G90/G91
<b>Y / YA / YI</b>		Startpunkt Mittelpunkt des Kreisbogens
	YA	absolut
	YI	inkrementell
	Y	G90/G91
<b>Z / ZA / ZI</b>	[*]	Startpunkt in der Zustellachse
	ZA	absolut
	ZI	inkrementell
	Z	G90/G91
<i>Voreinstellung: * aktuelle Tasterposition über Material plus Sicherheitsabstand plus Tasterradius</i>		
<b>Werkzeugverschleißkorrektur</b>		
<b>TV</b>	[0]	Werkzeugnummer

#### Messwertspeicherung

<b>SP</b>	[0]	Erste Parameternummer
-----------	-----	-----------------------

## **! Programmierhinweise**

### **Werkzeugverschleißkorrektur**

Wenn im Zyklus eine Werkzeugnummer für die Verschleißkorrektur (TV) ungleich 0 programmiert wird, so berechnet der Zyklus die Abweichung des gemessenen Bogenradius vom Sollwert und erzeugt daraus eine Verschleißkorrektur für den Werkzeugradius des Werkzeug. Wenn der gemessene Radius größer als der Sollwert ist, bricht die NC mit einer Fehlermeldung ab.

### **Messwertspeicherung**

Nur wenn in der Adresse SP ein Wert größer als 0 programmiert wird, werden im Erfolgsfall die Messergebnisse wie folgt gespeichert:

P(SP+0)	Zyklusnummer
P(SP+1)	X-Koordinate des Mittelpunktes
P(SP+2)	Y-Koordinate des Mittelpunktes
P(SP+4)	Radius

Der Mittelpunkt wird in der aktiven Interpolationsebene berechnet. Die Koordinate in Zustellrichtung ist gleich P0 (undefiniert).

## G8 LM408 - Messen Kreisbogen Außen

### Funktion

In der Sicherheitsebene wird der erste in Richtung AN vom Kreismittelpunkt liegende Messstartpunkt auf dem Anfahr-Kreisbogen mit dem Radius (R-LM) angefahren, um die minimal erforderliche Messweglänge LM zu garantieren. Dann wird auf Messtiefe zugestellt und anschließend der erste in Richtung AN vom Kreismittelpunkt liegende Messpunkt im Messvorschub angefahren und gemessen. Nach Rückfahrt auf den Zustellpunkt wird mit dem Winkelinkrement AI der nächste Messstartpunkt angefahren und gemessen. Nach der Messung des dritten Punktes erfolgt die Berechnung des Radius und des Mittelpunktes.

### NC-Satz

**G8 LM408 R D V AN AI X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI TV SP**

### Adressen

<b>R</b>		Sollradius
<b>D</b>		Messtiefe von der Materialoberfläche für die Berandungsmessung
<b>V</b>		Sicherheitsabstand von der Materialoberfläche
<b>AN</b>	[0]	Winkel der Antastrichtung
<b>AI</b>	[120]	Inkrementwinkel

#### Startpunkt

<b>X / XA / XI</b>		Startpunkt Mittelpunkt des Kreisbogens
	XA	absolut
	XI	inkrementell
	X	G90/G91
<b>Y / YA / YI</b>		Startpunkt Mittelpunkt des Kreisbogens
	YA	absolut
	YI	inkrementell
	Y	G90/G91
<b>Z / ZA / ZI</b>	[*]	Startpunkt in der Zustellachse
	ZA	absolut
	ZI	inkrementell
	Z	G90/G91
<i>Voreinstellung: * aktuelle Tasterposition über Material plus Sicherheitsabstand plus Tasterradius</i>		
<b>Werkzeugverschleißkorrektur</b>		
<b>TV</b>	[0]	Werkzeugnummer

#### Messwertspeicherung

**SP**

[0]

Erste Parameternummer

**! Programmierhinweise****Werkzeugverschleißkorrektur**

Wenn im Zyklus eine Werkzeugnummer für die Verschleißkorrektur (TV) ungleich 0 programmiert wird, so berechnet der Zyklus die Abweichung des gemessenen Bogenradius vom Sollwert und erzeugt daraus eine Verschleißkorrektur für den Werkzeugradius des Werkzeug. Wenn der gemessene Radius kleiner als der Sollwert ist, bricht die NC mit einer Fehlermeldung ab.

**Messwertspeicherung**

Nur wenn in der Adresse SP ein Wert größer als 0 programmiert wird, werden im Erfolgsfall die Messergebnisse wie folgt gespeichert:

P(SP+0)	Zyklusnummer
P(SP+1)	X-Koordinate des Mittelpunktes
P(SP+2)	Y-Koordinate des Mittelpunktes
P(SP+4)	Radius

Der Mittelpunkt wird in der aktiven Interpolationsebene berechnet. Die Koordinate in Zustellrichtung ist gleich P0 (undefiniert).

## G8 LM500 - Nullpunktsetzen Einzelpunkt

### Funktion

Beim Antasten einer achsparallelen Fläche wird nur eine Achse verfahren, deren Achskoordinate und Richtung (Vorzeichen) mit BX oder BY oder BZ vorgegeben wird. Ausgehend vom Startpunkt verfährt der Taster im Messvorschub inkrementell um BX oder BY oder BZ.

Der Abstand vom Startpunkt zur Messfläche muss größer als die minimale erforderliche Messweglänge LM aus G27 sein. Durch die senkrecht zur Antastfläche erfolgte Messung wird der Koordinatenwert unter Berücksichtigung des Tastkugelradius in der Messrichtung bestimmt.

Der gemessene Wert in einer Koordinatenachse wird als Einstellbarer Nullpunkt Q gesetzt. Mit I oder J oder K kann eine Verschiebung der gemessenen Nullpunktcoordinate vorgegeben werden (z.B. für ein Aufmaß).

### NC-Satz

**G8 LM500** ( **BX I** ) / ( **BY J** ) / ( **BZ K** ) **Q** **X/XA/XI** **Y/YA/YI** **Z/ZA/ZI**

### Adressen

<b>BX</b> / <b>BY</b> / <b>BZ</b>		Vom Startpunkt ausgehende inkrementelle Messtrecke
<b>I</b> / <b>J</b> / <b>K</b>	[0]	Verschiebung der gemessenen X/Y/Z-Nullpunktcoordinate um -I/-J/-K (minus I/J/K)
<b>Q</b>	[*]	Nummer des Einstellbaren Nullpunktes
		Voreinstellung: * aktiver Nullpunkt

### Startpunkt

<b>X</b> / <b>XA</b> / <b>XI</b>	Startpunkt	
	XA	absolut
	XI	inkrementell
	X	G90/G91
<b>Y</b> / <b>YA</b> / <b>YI</b>	Startpunkt	
	YA	absolut
	YI	inkrementell
	Y	G90/G91
<b>Z</b> / <b>ZA</b> / <b>ZI</b>	Startpunkt	
	ZA	absolut
	ZI	inkrementell
	Z	G90/G91

### ! Programmierhinweise

Ein gemessener Nullpunkt hat dann die Koordinaten (I, J, K)



## G8 LM501 - Nullpunktsetzen Außenecke

### Funktion

Mit einem vor und über der zu messenden Ecke liegenden Startpunkt wird ein gegenüber dem Startpunkt in allen drei Koordinatenachsen um  $BX \neq 0$ ,  $BY \neq 0$ ,  $BZ \neq 0$  inkrementell verschobener Zielpunkt der Messbewegungen gewählt, so dass der durch den Startpunkt und den Zielpunkt aufgespannte Quader die zu messende Ecke in seinem Inneren enthält. Die Vorzeichen der inkrementellen Verschiebungen bestimmen die Lage der zu messenden Ecke.

Ausgehend von dem inkrementell um

- $BX$  und  $BY$  verschobenen Startpunkt erfolgt die Messung in  $Z$  bei der Bewegung um  $BZ$
- $BX$  und  $BZ$  verschobenen Startpunkt erfolgt die Messung in  $Y$  bei der Bewegung um  $BY$
- $BY$  und  $BZ$  verschobenen Startpunkt erfolgt die Messung in  $X$  bei der Bewegung um  $BX$

Die Abstände des zu messenden Eckpunktes von den Quaderflächen entsprechen dann paarweise den Abständen des Tasterberührungspunktes von den Kanten der Ecke.

Die Abstände vom jeweiligen Startpunkt zur Messfläche müssen größer als die minimale erforderliche Messweglänge  $LM$  aus G27 sein. Durch die senkrecht zur Antastfläche erfolgte Messung wird der Koordinatenwert unter Berücksichtigung des Tastkugelradius in der Messrichtung bestimmt.

Der gemessene Punkt mit den Koordinatenwerten  $X$ ,  $Y$  und  $Z$  wird als Einstellbarer Nullpunkt  $Q$  übernommen. Mit  $I$ ,  $J$ ,  $K$  können noch Verschiebungen der gemessenen Nullpunktkoordinaten vorgenommen werden (z.B. für ein Bearbeitungsaufmaß).

### NC-Satz

**G8 LM501 BX I BY J BZ K Q X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI**

### Adressen

<b>BX</b>		Vom um $BY$ und $BZ$ verschobenen Startpunkt ausgehende inkrementelle Messtrecke in $X$
<b>BY</b>		Vom um $BZ$ und $BX$ verschobenen Startpunkt ausgehende inkrementelle Messtrecke in $Y$
<b>BZ</b>		Vom um $BX$ und $BY$ verschobenen Startpunkt ausgehende inkrementelle Messtrecke in $Z$
<b>I</b>	[0]	Verschiebung der gemessenen $X$ -Nullpunktcoordinate um $-I$ (minus $I$ )
<b>J</b>	[0]	Verschiebung der gemessenen $Y$ -Nullpunktcoordinate um $-J$ (minus $J$ )
<b>K</b>	[0]	Verschiebung der gemessenen $Z$ -Nullpunktcoordinate um $-K$ (minus $K$ )
<b>Q</b>	[*]	Nummer des Einstellbaren Nullpunktes
		Voreinstellung: * aktiver Nullpunkt
<b>Startpunkt</b>		
<b>X / XA / XI</b>		Startpunkt
	$XA$	absolut
	$XI$	inkrementell

	X	G90/G91
Y / YA / YI	Startpunkt	
	YA	absolut
	YI	inkrementell
	Y	G90/G91
Z / ZA / ZI	Startpunkt	
	ZA	absolut
	ZI	inkrementell
	Z	G90/G91

### ! Programmierhinweise

Ein gemessener Nullpunkt hat dann die Koordinaten (I, J, K)

## G8 LM568 - Nullpunktsetzen Rechteckzapfen

### Funktion

Messen der Koordinaten X, Y des Mittelpunktes einer Rechteckzapfenoberfläche oder bei EP ungleich 0, einer Ecke des Rechteckzapfens. Mit QL1 werden die Koordinaten X, Y und mit QL3 die Koordinaten X, Y, Z (HA/HI = Höhe des Zapfens) als Einstellbarer Nullpunkt gesetzt. Mit I, J, oder K können Verschiebungen der gemessenen Nullpunktkoordinaten vorgegeben werden (z.B. für ein Bearbeitungsaufmaß).

### NC-Satz

**G8 LM568 LZ BZ D Q HA/HI V W RU AU QL EP I J K X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI**

### Adressen

<b>LZ</b>		Sollzapfenlänge
<b>BZ</b>		Sollzapfenbreite
<b>D</b>		Messtiefe von der Materialoberfläche für die Berandungsmessung
<b>Q</b>	[*]	Nummer des Einstellbaren Nullpunktes <i>Voreinstellung: * aktiver Nullpunkt</i>
<b>HA / HI</b>		Höhe des Zapfens nur bei QL3 erforderlich HA absolut HI inkrementell
<b>V</b>		Sicherheitsabstand von der Materialoberfläche
<b>W</b>	[*]	Höhe der Rückzugsebene (absolut) <i>Voreinstellung: * Rückzugsebene gleich Sicherheitsebene</i>
<b>RU</b>	[0]	Abstand vom Mittelpunkt zur Höhenmessung
<b>AU</b>	[0]	Winkel der Antastrichtung bezüglich Zapfenlängsrichtung für Höhenmessung
<b>QL</b>	[1]	Messoption Höhe messen 1 Setzpunkt messen. Der Nullpunkt wird nur in X, Y gesetzt. 3 Setzpunkt und Höhe messen. Der Nullpunkt wird in X, Y, und in Z auf die Oberfläche des Zapfen gesetzt. <i>Voreinstellung: nicht programmiert nur in Arbeitsebene</i>
<b>EP</b>	[0]	Festlegung des Nullpunkt in X, Y in der Rechteckzapfen-Oberfläche 0 Mittelpunkt der Rechteckzapfenoberfläche 1 Eckpunkt im ersten Quadranten eines Achsenkreuzes 2 Eckpunkt im zweiten Quadranten eines Achsenkreuzes

		3	Eckpunkt im dritten Quadranten eines Achsenkreuzes
		4	Eckpunkt im vierten Quadranten eines Achsenkreuzes
<b>I</b>	[0]		Verschiebung der gemessenen X-Nullpunktcoordinate um -I (minus I)
<b>J</b>	[0]		Verschiebung der gemessenen Y-Nullpunktcoordinate um -J (minus J)
<b>K</b>	[0]		Verschiebung der gemessenen Z-Nullpunktcoordinate um -K (minus K)
<b>Startpunkt</b>			
<b>X / XA / XI</b>			Startpunkt
		XA	absolut
		XI	inkrementell
		X	G90/G91
<b>Y / YA / YI</b>			Startpunkt
		YA	absolut
		YI	inkrementell
		Y	G90/G91
<b>Z / ZA / ZI</b>			Startpunkt
		ZA	absolut
		ZI	inkrementell
		Z	G90/G91

### **! Programmierhinweise**

Ein gemessener Nullpunkt hat dann die Koordinaten (I, J, K)

## G8 LM572 - Nullpunktsetzen Rechtecktasche

### Funktion

Messen der Koordinaten X, Y des Mittelpunktes einer Rechtecktaschenoberfläche oder bei EP ungleich 0, einer Ecke der Rechtecktasche. Mit QL1 werden die Koordinaten X, Y und mit QL3 die Koordinaten X, Y, Z (HA/HI = Tiefe der Tasche) als Einstellbarer Nullpunkt gesetzt. Mit I, J, oder K können Verschiebungen der gemessenen Nullpunktkoordinaten vorgegeben werden (z.B. für ein Bearbeitungsaufmaß).

### NC-Satz

**G8 LM572 LP BP D Q HA/HI V W RU AU QL EP I J K X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI**

### Adressen

<b>LP</b>		Solltaschenlänge
<b>BP</b>		Solltaschenbreite
<b>D</b>		Messtiefe von der Materialoberfläche für die Berandungsmessung
<b>Q</b>	[*]	Nummer des Einstellbaren Nullpunktes <i>Voreinstellung: * aktiver Nullpunkt</i>
<b>HA / HI</b>		Tiefe der Tasche nur bei QL3 erforderlich
		HA absolut
		HI inkrementell
<b>V</b>		Sicherheitsabstand von der Materialoberfläche
<b>W</b>	[*]	Höhe der Rückzugsebene (absolut) <i>Voreinstellung: * Rückzugsebene gleich Sicherheitsebene</i>
<b>RU</b>	[0]	Abstand vom Mittelpunkt zur Tiefenmessung
<b>AU</b>	[0]	Winkel der Antastrichtung bezüglich Taschenlängsrichtung für Tiefenmessung
<b>QL</b>	[1]	Messoption Tiefe messen
	1	Setzpunkt messen. Der Nullpunkt wird nur in X, Y gesetzt.
	3	Setzpunkt und Tiefe messen. Der Nullpunkt wird in X, Y, und in Z auf den Boden der Tasche gesetzt.
		<i>Voreinstellung: nicht programmiert nur in Arbeitsebene</i>
<b>EP</b>	[0]	Festlegung des Nullpunkt in X, Y in der Rechtecktaschen-Oberfläche
	0	Mittelpunkt der Rechtecktaschenoberfläche
	1	Eckpunkt im ersten Quadranten eines Achsenkreuzes
	2	Eckpunkt im zweiten Quadranten eines Achsenkreuzes

		3	Eckpunkt im dritten Quadranten eines Achsenkreuzes
		4	Eckpunkt im vierten Quadranten eines Achsenkreuzes
<b>I</b>	[0]		Verschiebung der gemessenen X-Nullpunktcoordinate um -I (minus I)
<b>J</b>	[0]		Verschiebung der gemessenen Y-Nullpunktcoordinate um -J (minus J)
<b>K</b>	[0]		Verschiebung der gemessenen Z-Nullpunktcoordinate um -K (minus K)

### Startpunkt

<b>X / XA / XI</b>		Startpunkt	
	XA	absolut	
	XI	inkrementell	
	X	G90/G91	
<b>Y / YA / YI</b>		Startpunkt	
	YA	absolut	
	YI	inkrementell	
	Y	G90/G91	
<b>Z / ZA / ZI</b>		Startpunkt	
	ZA	absolut	
	ZI	inkrementell	
	Z	G90/G91	

### ! Programmierhinweise

Ein gemessener Nullpunkt hat dann die Koordinaten (I, J, K)

## G8 LM573 - Nullpunktsetzen Kreistasche

### Funktion

Die gemessenen Koordinaten X, Y des Mittelpunktes einer Kreistaschen- oder Kreiszapfenoberfläche werden als Einstellbarer Nullpunkt gesetzt. Der Nullpunkt in Z wird bei einer Kreistasche auf den Taschenboden und bei einem Kreiszapfen auf die Zapfenoberfläche gelegt. Mit I, J, oder K können Verschiebungen der gemessenen Nullpunktkoordinaten vorgegeben werden (z.B. für ein Bearbeitungsaufmaß).

### NC-Satz

**G8 LM573 R / RZ D Q HA/HI V W RS RU AU QL I J K X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI**

### Adressen

<b>R</b>		Sollradius der Kreistasche
<b>RZ</b>		Sollradius des Kreiszapfens
<b>D</b>		Messtiefe von der Materialoberfläche für die Berandungsmessung
<b>Q</b>	[*]	Nummer des Einstellbaren Nullpunktes <i>Voreinstellung: * aktiver Nullpunkt</i>
<b>HA / HI</b>		Tiefe der Tasche / Höhe des Zapfens nur bei QL3 erforderlich HA absolut HI inkrementell
<b>V</b>		Sicherheitsabstand von der Materialoberfläche
<b>W</b>	[*]	Höhe der Rückzugsebene (absolut) <i>Voreinstellung: * Rückzugsebene gleich Sicherheitsebene</i>
<b>RS</b>		Hindernisradius
<b>RU</b>	[0]	Abstand vom Mittelpunkt zur Tiefen-/Höhenmessung
<b>AU</b>	[0]	Winkel der Antastrichtung bezüglich Taschen-/Zapfenlängsrichtung für Tiefen-/Höhenmessung
<b>QL</b>	[1]	Messoption Tiefe/Höhe messen 1 Mittelpunkt messen. Der Nullpunkt wird nur in X, Y gesetzt. 3 Mittelpunkt und Tiefe für R / Höhe für RZ bestimmen. Der Nullpunkt in Z wird bei einer Kreistasche auf den Taschenboden und bei einem Kreiszapfen auf die Zapfenoberfläche gelegt. <i>Voreinstellung: nicht programmiert nur in Arbeitsebene</i>
<b>I</b>	[0]	Verschiebung der gemessenen X-Nullpunktcoordinate um -I (minus I)

<b>J</b>	[0]	Verschiebung der gemessenen Y-Nullpunktcoordinate um -J (minus J)
<b>K</b>	[0]	Verschiebung der gemessenen Z-Nullpunktcoordinate um -K (minus K)

**Startpunkt**

<b>X / XA / XI</b>	Startpunkt	
	XA	absolut
	XI	inkrementell
	X	G90/G91
<b>Y / YA / YI</b>	Startpunkt	
	YA	absolut
	YI	inkrementell
	Y	G90/G91
<b>Z / ZA / ZI</b>	Startpunkt	
	ZA	absolut
	ZI	inkrementell
	Z	G90/G91

**! Programmierhinweise**

Ein gemessener Nullpunkt hat dann die Koordinaten (I, J, K)



## G26 - Kalibrierzyklus für Messtaster

### Funktion

Der Kalibrierzyklus bestimmt für alle Bewegungsrichtungen die Berührungspunktüberfahrwege für einen Messvorschubwert FM in mm/min. Dabei werden die Einflüsse der NC und der Maschinendynamik unter Einbeziehung des Werkstück- und Spannmittelgewichts sowie des Signal-Auslösewegs des verwendeten Messtasters unter Berücksichtigung der Tastarm-Geometrie berücksichtigt. Da dieses Verhalten richtungsabhängig ist, muss der Taster für jede verwendete Bewegungsrichtung kalibriert werden.

Die Änderung des Messvorschubs FM erfordert eine erneute Kalibrierung.

Die Verwendung eines anderen Messtaster-Einsatzes (i.a. mit 1, 3 oder 5 Tastköpfen) erfordert daher wegen der unterschiedlichen Tastarmgeometrie und der dadurch unterschiedlichen Auslösewege eine erneute Kalibrierung. Um keine Messrichtungseinschränkung zu haben, wird der Taster mit kleinen Winkeldifferenzen in allen möglichen Tastrichtungen kalibriert. Winkel zwischen den Kalibrierrichtungen werden interpoliert.

Aus diesen abgespeicherten Koordinatenwerten werden mit den Kalibrierdaten die Koordinatenwerte des Berührungspunktes (Mittelpunkt der Tastkugel) berechnet. Bei der Kalibrierung wird auch berücksichtigt, dass der Messtaster möglicherweise nicht genau zentrisch in der Aufnahme eingespannt ist und so richtungsabhängige Messabweichungen entstehen würden.

### NC-Satz

**G26 Q FM X Y Z R AH AV**

### Adressen

<b>Q</b>	Kalibrierwerkzeug	
	1	Ring innen
	2	Ring außen
	3	Kugel
<b>FM</b>	Messvorschub	
<b>X</b>	X-Koordinate des Zentrums des Kalibrierrings oder der Kalibrierkugel	
<b>Y</b>	Y-Koordinate des Zentrums des Kalibrierrings oder der Kalibrierkugel	
<b>Z</b>	Z-Koordinate der Oberfläche des Kalibrierrings oder des Zentrums der Kalibrierkugel	
<b>R</b>	Innerer Radius des Kalibrierringes oder Radius der Kalibrierkugel	
<b>AH</b>	[5]	Winkeldifferenz der horizontalen (Azimut-)Kalibrierrichtungen in Winkelgrad in der Bearbeitungsebene
<b>AV</b>	[0]	Höhenwinkeldifferenz der Kalibrierrichtungen bei Kalibrier-Kugelmessungen zum Messvorschub FM berechnet

### ! Programmierhinweise

Der Messtaster muss eingewechselt sein.

Die Kalibrierung erfolgt nicht in den Fertigungs-NC-Programmen, sondern wird vorab für die verwendeten Taster durchgeführt. Zwischen verschiedenen Eichwertsätzen der Taster kann

umgeschaltet werden, z.B. bei einem Tasterwechsel oder nur einem Tastkopfwechsel oder der Änderung des Messvorschubs.

Für die PAL-Prüfungssteuerungen ist G26 der Vollständigkeit halber notwendig und ein Hinweis auf die notwendige Kalibrierung der Messtaster. Eine erneute Kalibrierung ist nur bei der Änderung des Messvorschubs oder bei der Verwendung einer anderen Messtastarm-Geometrie oder dem Messen sehr schwerer Werkstücke und Spannmittel erforderlich.

## G27 - Modale Adressen für Messzyklen

### Funktion

Der Befehl G27 setzt allgemeine Adressen für alle Messzyklen. Diese sind der Messvorschub der Kalibrierung FM, der Positioniervorschub FT und die minimal erforderliche Messweglänge LM, die zum Erreichen des Messvorschubs FM benötigt wird.

Der schnelle Positioniervorschub FT garantiert, dass die Achsbeschleunigungswerte die Bewegung mit dem Vorschub FT nach einem Taster-Auslösesignal innerhalb der Kollisionsüberfahrlänge des Messtasters zum Halt abbremsen können, ohne dass der Taster zu Schaden kommt.

Alle Adressen sind modal bis zum Programmende gültig, oder bis sie überschrieben werden.

Mit Programmstart werden alle Werte auf ihre Voreinstellung zurückgesetzt.

Alle nicht programmierten Werte bleiben unverändert.

### NC-Satz

**G27** FM FT LM LO LT

### Adressen

<b>FM</b>	Messvorschub [P8140]
<b>FT</b>	Positioniervorschub für schnelle Taster-Bewegungen [P8141]
<b>LM</b>	Minimal erforderliche Messweglänge unter Berücksichtigung des Tastkugelradius [P8142]
<b>LO</b>	Maximale Überfahrlänge des programmierten Zielpunktes der Messbewegung ohne dass ein Taster-Auslösesignal eingegangen ist (Abbruch fehlerhafter Messbewegungen) [P8143]
<b>LT</b>	Rückfahrlänge bei schneller Vorausmessung mit Vorschub FT für erneute Messung mit FM mit Anfahrt des gleichen Messzielpunktes. [P8144]

### ! Programmierhinweise

Alle Adressen können auch über ihre Parameternummer gelesen und geschrieben werden.

Der Maschinenhersteller hat in der Konfiguration sinnvolle Voreinstellungen hinterlegt, die nur in den seltensten Fällen im NC-Programm verändert werden müssen.

## G28 - Modale Toleranzwerte für Form- und Lageabweichungen

### Funktion

Der Befehl G28 setzt allgemeine Toleranzwerte für Form- und Lageabweichungen. Die Toleranzwerte werden in den Mess- und Prüfzyklen zur automatischen Begutachtung der Messergebnisse verwendet.

Alle Toleranzwerte sind modal bis zum Programmende gültig, oder bis sie überschrieben werden. Mit Programmstart werden alle Werte auf ihre Voreinstellung zurückgesetzt.

Alle nicht programmierten Werte bleiben unverändert.

### NC-Satz

**G28** **QL** **QT** **DX** **DY** **DZ** **DXMIN** **DXMAX** **DYMIN** **DYMAX** **DZMIN** **DZMAX** **DR**  
**DRZ** **DL** **DB** **DLZ** **DBZ** **DRMIN** **DRMAX** **DRZMIN** **DRZMAX** **DLMIN** **DLMAX**  
**DBMIN** **DBMAX** **DLZMIN** **DLZMAX** **DBZMIN** **DBZMAX** **DAV** **DAH** **DAVMIN**  
**DAVMAX** **DAHMIN** **DAHMAX**

### Adressen

<b>QL</b>	[1]	Auswahl des In-Prozess-Messumfangs [P8100]
	0	Keine Messung
	1	Messen in der Bearbeitungsebene
	2	Messen nur in der Zustellrichtung
	3	Messen in der Bearbeitungsebene und in der Zustellrichtung
	4	Messen in der Bearbeitungsebene unter Einbeziehung der Verrundungsradien und in der Zustellrichtung
	5	Messen in der Bearbeitungsebene und in der Zustellrichtung mit Vertikal-Winkelberechnungen
<b>QT</b>	[0]	Prüfen der Form- und Lageabweichungen [P8135]
	0	Keine Prüfung
	1	Prüfen und gegebenenfalls mit Fehlermeldungen ohne Programmabbruch
	2	Prüfen und gegebenenfalls mit Fehlermeldungen und Programmabbruch

#### Lageabweichungen

<b>DX</b>	symmetrische Abweichung in X [P8101]
<b>DY</b>	symmetrische Abweichung in Y [P8102]
<b>DZ</b>	symmetrische Abweichung in Z [P8103]

<b>DXMIN</b>	minimale Abweichung in X [P8104]
<b>DXMAX</b>	maximale Abweichung in X [P8105]
<b>DYMIN</b>	minimale Abweichung in Y [P8106]
<b>DYMAX</b>	maximale Abweichung in Y [P8107]
<b>DZMIN</b>	minimale Abweichung in Z [P8108]
<b>DZMAX</b>	maximale Abweichung in Z [P8109]

#### Formabweichungen

<b>DR</b>	symmetrische Radius-Abweichung [P8110]
<b>DRZ</b>	symmetrische Zapfenradius-Abweichung [P8111]
<b>DL</b>	symmetrische Längen-Abweichung 1. Geometrieachse [P8112]
<b>DB</b>	symmetrische Längen-Abweichung 2. Geometrieachse [P8113]
<b>DLZ</b>	symmetrische Längen-Abweichung 1. Geometrieachse [P8114]
<b>DBZ</b>	symmetrische Längen-Abweichung 2. Geometrieachse [P8115]
<b>DRMIN</b>	minimale Radius-Abweichung [P8116]
<b>DRMAX</b>	maximale Radius-Abweichung [P8117]
<b>DRZMIN</b>	minimale Zapfenradius-Abweichung [P8118]
<b>DRZMAX</b>	maximale Zapfenradius-Abweichung [P8119]
<b>DLMIN</b>	minimale Längen-Abweichung 1. Geometrieachse

	[P8120]
<b>DLMAX</b>	maximale Längen-Abweichung 1. Geometrieachse [P8121]
<b>DLZMIN</b>	minimale Längen-Abweichung 1. Geometrieachse [P8122]
<b>DLZMAX</b>	maximale Längen-Abweichung 1. Geometrieachse [P8123]
<b>DBMIN</b>	minimale Längen-Abweichung 2. Geometrieachse [P8124]
<b>DBMAX</b>	maximale Längen-Abweichung 2. Geometrieachse [P8125]
<b>DBZMIN</b>	minimale Längen-Abweichung 2. Geometrieachse [P8126]
<b>DBZMAX</b>	maximale Längen-Abweichung 2. Geometrieachse [P8127]
<b>DAV</b>	symmetrische vertikale Winkel-Abweichung [P8128]
<b>DAH</b>	symmetrische horizontale Winkel-Abweichung [P8129]
<b>DAVMIN</b>	minimale vertikale Winkel-Abweichung [P8130]
<b>DAVMAX</b>	maximale vertikale Winkel-Abweichung [P8131]
<b>DAHMIN</b>	minimale horizontale Winkel-Abweichung [P8132]
<b>DAHMAX</b>	maximale horizontale Winkel-Abweichung [P8133]

### Programmierhinweise

Alle Toleranzwerte können auch über ihre Parameternummer gelesen und geschrieben werden.

Die Voreinstellung für alle Toleranzen ist undefiniert. In diesem Fall entfällt der entsprechende Test. Um eine programmierte Toleranz auf die Voreinstellung zurückzusetzen, muss der Adresse der Wert P0 zugewiesen werden.

## MSG - Textausgabe

### Funktion

Der Befehl MSG erzeugt eine Textausgabe in der Konsole. Er bietet damit die Möglichkeit Informationen, Warnungen, Fehler oder Messergebnisse anzuzeigen.

### NC-Satz

**MSG** "Text"

### Adressen

	Text
--	------

### Programmierhinweise

Die Textausgabe unterbricht nicht die Programmausführung.

Über die Funktionen der formatierten Zahlenausgabe lassen sich die aktuelle Uhrzeit, das Datum und Parameterwerte formatiert ausgeben.

### Beispiel 1

```
P110=24 P130=-23.96 P135=19.008
```

```
MSG " MITTELPUNKT X: <#.###,P110> Y: <#.###,P130> RADIUS: <#.###,P135>"
```

Ausgabe

```
MITTELPUNKT X: 24.000 Y: -23.960 RADIUS: 19.008
```

### Beispiel 2

```
P110=24 P130=-23.96 P135=19.0084 P140=123
```

```
MSG " Teil: <0#####,P110> Y: <#.###,P130> RADIUS: <#.###,P135> X: <#.###,P140>"
```

Ausgabe

```
Teil: 000024 Y: -23.960 RADIUS: 19.008 X: 123.000
```

## Texte

Ein Text besteht aus ASCII-Zeichen (einschließlich Leerzeichen) und darin enthaltenen Erweiterungskommandos. Alle Zeichen und die Leerstellen haben die gleiche Breite. Der Text wird durch doppelte Anführungszeichen eingerahmt. Da die doppelten Anführungszeichen den Beginn und das Ende des Textes markieren, dürfen doppelte Anführungszeichen innerhalb des Textes nicht verwendet werden.

Die Erweiterungskommandos stehen im Text in 'spitzen Klammern' gebildet aus den beiden Zeichen 'kleiner als' und 'größer als' und stehen als Platzhalter für spezielle Texte. So können mit den Erweiterungskommandos z.B. die aktuelle Uhrzeit oder das aktuelle Datum sowie Zahlen formatiert in den Text eingefügt werden.

### Ausgabe des Datums und der Uhrzeit

Für die Ausgabe des Datums stehen folgende Erweiterungskommandos zur Verfügung:

<DD>	gibt den Tag als Zahl mit führender 0 aus (01 bis 31)
<MM>	gibt den Monat als Zahl mit führender 0 aus (01 bis 12)
<YY>	gibt das Jahr als zweistellige Zahl mit führender Null aus (00 bis 99)
<YYYY>	gibt das Jahr als vierstellige Zahl aus
<TIME24>	gibt die Uhrzeit als 24-Stundenangabe aus

### Formatierte Zahlenausgabe

In den spitzen Klammern stehen das Ausgabeformat gefolgt von dem Parameter P mit seinem Adresswert oder ein Systemparametername. Das Format und der Parameter werden durch ein Komma getrennt.

<Format,Parameter>

Leerzeichen sind innerhalb der Parameterwertausgaben nicht erlaubt.

### Ausgabeformat

Das Format besteht aus einer Folge von #-Zeichen, die zwischen zwei #-Zeichen durch einen Punkt getrennt wird, oder einer #-Zeichenfolge, die mit einem Punkt endet, oder einer #-Zeichenfolge ohne abschließenden Punkt.

<#####.###,P100>    <#####.,P100>    <###,P100>

Die Zahl der #-Zeichen vor dem Dezimalpunkt legt die reservierte minimale Vorkomma-Stellenzahl (vor dem Dezimalpunkt) fest, zu der noch eine freigehaltene Anzeigestelle für das mögliche Vorzeichen hinzukommt.

Dabei gelten die folgenden Regeln:

Endet das Format mit einem Punkt, wird der Parameterwert auf einen ganzzahligen Wert gerundet und mit Dezimalpunkt ausgegeben. Fehlt dieser Dezimalpunkt am Ende des Formates, so wird kein Dezimalpunkt ausgegeben.

Hat der auszugebende Parameterwert weniger Stellen vor dem Komma, werden zusätzlich Leerstellen oder wie nachstehend beschrieben führende Nullen ausgegeben, so dass die minimale Vorkomma-Stellenzahl erreicht wird.

Hat der Parameterwert mehr Stellen vor dem Komma, so wird die Stellenzahl automatisch erhöht, so dass der Zahlenwert mit allen Vorkomma-Stellen und dem optionalen Vorzeichen vor dem Komma ausgegeben werden kann.



Mit nur einem #-Zeichen vor dem Dezimalpunkt werden also stets alle Stellen eines Parameterwertes und eine Null bei einem Absolutwert kleiner als eins mit einem optionalen Vorzeichen vor dem Dezimalpunkt ausgegeben.

Negative Parameterwerte werden prinzipiell mit einem Minuszeichen ausgegeben.

Die Zahl der #-Zeichen nach dem Dezimalpunkt legt die Nachkomma-Stellenzahl (nach dem Dezimalpunkt) fest. Hat ein Parameterwert mehr Nachkommastellen, wird dieser auf die vorgegebene Stellenzahl gerundet. Endet die #-Zeichenfolge mit einem Punkt, wird der Parameterwert auf einen ganzzahligen Wert gerundet und mit Dezimalpunkt ausgegeben. Fehlt dieser Dezimalpunkt am Ende der #-Zeichenfolge, so wird kein Dezimalpunkt ausgegeben. Die letzte ausgegebene Stelle wird prinzipiell aus dem Parameterwert mathematisch gerundet.

Der #-Zeichenfolge der Vorkommastellen können zwei Zeichen zur Ausgabesteuerung vorangestellt werden. Erstens die Ziffer Null '0' als Formatauffüll-Ziffer statt Leerzeichen und zweitens das Pluszeichen '+' zur Ausgabe eines positiven Vorzeichens.

<0####.##,P100>    <+#####.##,P100>    <+0#####.##,P100>

Beginnt das Format mit einem Pluszeichen, werden auch positive Parameterwerte mit dem vorangestellten Pluszeichen graviert.

Mit der Ziffer Null (vor dem ersten #-Zeichen) wird festgelegt, dass zum Erreichen der minimalen Stellenzahl vor dem Dezimalpunkt die Ausgabe zwischen dem optionalen Vorzeichen und der ersten Ziffer mit Nullen aufgefüllt wird. Ohne die Ziffer Null wird zum Erreichen der minimalen Stellenzahl die Ausgabe vor dem optionalen Vorzeichen durch Leerstellen aufgefüllt.

## Beispiele

Bei folgenden Beispielen steht zum besseren Verständnis der Zahlwert anstelle des Parameters direkt in der Parameterwertausgabe.

<###,1>	1
<###,-1>	-1
<0###,1>	001
<0###,-1>	-001
<+###,1>	+1
<+###,-1>	-1
<+0###,1>	+001
<+0###,-1>	-001
<##,123>	123
<##,-123>	-123
<0##,123>	123
<0##,-123>	-123
<+##,123>	+123
<+##,-123>	-123
<+0##,123>	+123
<+0##,-123>	-123
<#,1.2>	1
<#.,1.2>	1.
<#,1.8>	2

<#. ,1.8>	2.
<#. ##,1.236>	1.24
<#. ##,1.2>	1.20
<#. ##, .2>	0.20
<#. ##,1>	1.00

## weitere Programmiermöglichkeiten

- Geometrieprogrammierung
- Konturzugprogrammierung mit G61, G62 und G63

## Geometrieprogrammierung

Die Winkel und Längenangaben beziehen sich sämtlich auf den Bewegungsanteil in der Bearbeitungsebene. Bei 3D-Bewegungen in allen drei Geometrieachsen wird folglich nur die Projektion des Verfahrweges in die Bearbeitungsebene bei den Winkeln und Längen berücksichtigt (d. h. eine Bewegung in der Zustellachse wird in der Berechnung bei Strecken und bei Kreisbögen ignoriert).

Bei Fasen und Verrundungen in 3D-Bewegungen wird wie folgt verfahren:

Sind zwei programmierte Konturelemente durch eine Verrundung oder Fase miteinander verbunden, so wird eine programmierte Zustellung des ersten Konturelementes bereits auf dem Anfangspunkt der Verrundung oder Fase erreicht und die Verrundung oder Fase mit konstanter Zustellung abgefahren. Eine Zustellbewegung des zweiten Konturelementes beginnt am Endpunkt der Verrundung oder Fase.

### Kreisbogenprogrammierung mit G2 / G3 und Konturzugprogrammierung mit G62 / G63

Die Erweiterung der Kreisbogenprogrammierung mit G2, G3 auf die von der DIN 66025 auch zugelassenen folgenden Geometrieadressen mit einer automatischen Endpunkt- oder Mittelpunktberechnung bei der Programmierung von nur drei Geometrieadressen muss eine Lösungsauswahl für den Kreisbogen zulassen:

<b>R</b>	Kreisradius
<b>AO</b>	Öffnungswinkel

Diese Lösungsauswahl ist insbesondere bei Konturzügen erforderlich, da es z.B. bei drei beliebigen Geometrieadressen schon keine, eine, zwei, drei oder vier Kreisbogenlösungen geben kann.

Diese Auswahl kann mit den beiden folgenden Auswahlsteueradressen getroffen werden:

<b>O</b>	Bogenlängenkriterium
<b>H</b>	Startwinkelkriterium

Beim Bogenlängenkriterium wählt man unter zwei möglichen Lösungen den Kreisbogen mit der kleineren oder größeren Bogenlänge aus.

Das Bogenlängenkriterium kann auf zwei Arten programmiert werden:

- Als Vorzeichen des Kreisradius R

<b>R+</b>	Auswahl des kürzeren Kreisbogens
<b>R-</b>	Auswahl des längeren Kreisbogens

- Mit der Steueradresse O

<b>O1</b>	Auswahl des kürzeren Kreisbogens (Voreinstellung)
<b>O2</b>	Auswahl des längeren Kreisbogens

Wird R programmiert, so hat dies eine höhere Priorität als die Programmierung von O.

Dieses Bogenlängenkriterium ist ausreichend, wenn es zwei Lösungen mit unterschiedlicher Bogenlänge gibt. Haben die zwei Lösungskreisbögen die gleiche Länge, so können sie wegen der mit G2 oder G3 vorgegebenen Kreisorientierung keinen gemeinsamen Kreismittelpunkt haben. Die Auswahl des zugehörigen Kreises mit seinem Mittelpunkt erfolgt dann mit dem Startwinkelkriterium im Startpunkt des Kreisbogens.

Das Winkelkriterium verwendet den Winkel des parallel zur Kreistangente im Startpunkt liegenden Strahls in Bewegungsrichtung zur positiven ersten Ebenenachse. Das Kriterium wählt entweder den Kreisbogen mit dem kleineren oder größeren Startwinkel aus.

Das Startwinkelkriterium wird mit der Steueradresse H programmiert:

<b>H1</b>	Auswahl des kleineren Startwinkels (Voreinstellung)
<b>H2</b>	Auswahl des größeren Startwinkels.

Haben Kreisbogenlösungen einen gemeinsamen Mittelpunkt, so bleibt das Startwinkelkriterium ohne Auswahlfunktion.

Das Bogenlängenkriterium hat Vorrang vor dem Winkelkriterium:

Im Fall einer eindeutigen Lösung für den Kreisbogen sind die Auswahladressen H, O oder das Vorzeichen von R bedeutungslos und werden ignoriert.

### Kompatibilitätsbedingung bei G2 und G3

Die Anwendung dieser Auswahlkriterien kann in G2 oder G3 bei der Programmierung mit dem Öffnungswinkel oder den 4 Geometrieadressen des Kreismittelpunktes und der beiden Endpunktadressen entfallen. Die Programmierung der letzten vier Geometrieadressen schränkt wegen der Überbestimmtheit im allgemeinen die Lösungsvielfalt auf eine oder keine Lösung ein (Kreisformfehler bei der Mittel- und Endpunkteingabe G2/G3 X Y I K der 'klassischen' überbestimmten Kreisbogenprogrammierung).

### Linearbewegung mit G1

Die Programmierung einer Strecke mit G1 wird um die folgenden Geometrieadressen erweitert:

<b>AS</b>	Winkel zur positiven ersten Geometrieachse
<b>D</b>	Länge der Strecke

Entsprechend ist eine Strecke durch die Programmierung von zwei beliebigen Geometrieadressen (bis auf Sonderfälle bei ebenenachsp parallelen Richtungen) berechenbar. Bei der Längenprogrammierung mit der Adresse D und einer Geometrieadresse erfolgt die Lösungsauswahl mit dem Winkelkriterium angewandt auf die Richtung der Strecke.

### Verrundungen und Fasen als Übergangselemente zwischen zwei Konturelementen

Beim Einfügen einer Verrundung oder Fase wird geprüft, ob diese sich überhaupt einsetzen lässt.

Beim Fasen von Kreisbögen wird die Sekantenlänge des abgeschnittenen Kreisbogenstückes für die Berechnung zugrunde gelegt.

Bei der Berechnung des Übergangselementes Fase oder Verrundung zwischen zwei Konturelementen wird dieses ohne Berücksichtigung von möglichen Bewegungen in der Zustellachse nur in der (2D-)Bearbeitungsebene berechnet (Projektion der Bewegung in die Bearbeitungsebene). Bei der Berechnung der symmetrischen Fase wird bei Kreisbögen die Länge des abgeschnittenen Bogenstückes zur Bestimmung verwendet.

Bei Bewegungen in der Zustellachse bei einem oder beiden Konturelementen werden dann die Zustellachswerte in den Übergangselement-Endpunkten berechnet und diese dem Übergangselement zugeordnet. Auf diese Weise entsteht bei Fasen eine lineare 3D-Bewegung in allen drei Achsen und bei Verrundungen eine 3D-Helixbewegung.

## Konturzugprogrammierung mit G61, G62 und G63

Die gegenüber G1, G2 und G3 erweiterten Wegbedingungen G61, G62 und G63 ermöglichen eine Konturzugprogrammierung mit offenen, noch unbestimmten Konturelementen und tangentialen Übergängen oder Übergangswinkeln zwischen Konturelementen.

Unter einem Konturzug ist eine gerichtete Folge aus den Konturelementen Strecke und Kreisbogen zu verstehen, welche eine Werkstückkontur beschreiben. Neben den Angaben der Anfangs- und Endpunktkoordinaten bzw. der Mittelpunktskoordinaten können z.B. Längen, Winkel, tangentiale Übergangswinkel, Verrundungen, Fasen, die zur eindeutigen geometrischen Festlegung notwendig sind, eingegeben werden. Auf diese Weise ist die Konturprogrammierung direkt nach den Maßangaben der Zeichnung ohne Hilfsberechnungen möglich.

Insbesondere können noch nicht vollständig beschriebene Konturelemente unbestimmt (offen) programmiert werden.

Die fehlenden Angaben werden durch Schnittpunkte, Übergangswinkel von den nachfolgenden Konturelementen zurück übertragen (Rückwärtsrechnung).

Die Winkel und Längenangaben beziehen sich wie auch bei 3D-Bewegungen mit G1, G2 und G3 sämtlich auf den Bewegungsanteil in der Bearbeitungsebene. Bei 3D-Bewegungen in allen drei Geometrieachsen wird folglich nur die Projektion des Verfahrenweges in die Bearbeitungsebene bei den Berechnungen mit Winkeln und Längen berücksichtigt. (siehe auch Geometrieprogrammierung)

### Wegbedingungen der Konturzugprogrammierung:

<b>G61</b>	Geradeninterpolation (entsprechend zu G1)
<b>G62</b>	Kreisinterpolation rechts (entsprechend zu G2)
<b>G63</b>	Kreisinterpolation links (entsprechend zu G3)

**Man beachte:** Die Wegbedingungen G61, G62 und G63 und deren Adresswerte sind nicht selbsthaltend.

Um die riesige Vielfalt bei der Eingabe der geometrischen Maßangaben zu strukturieren und komplexe Konturzüge aus mehreren Elementen (Strecken G61, Kreisbögen rechts G62, Kreisbögen links G63) zu gliedern, wird der folgende Begriff eines abgeschlossenen Mehrpunktekonturzuges verwendet, der den Grad der Rückrechnung festlegt:

**Definition:** Unter einem abgeschlossenen N-Punkte-Konturzug verstehen wir eine Folge von N-1 vielen Elementen mit N Punkten ausgehend von einem bekannten Anfangspunkt P1 bis zu dem Endpunkt PN, dessen Koordinaten entweder gegeben sind oder aus den Angaben des N-Punkte-Konturzuges von der PAL2019-Steuerung berechnet werden können. Die Maßangaben zu dem (N-1)-ten als dem letzten Konturelement sind erforderlich, um das vorhergehende Element mit seinen Endpunktkoordinaten berechnen zu können. Rekursiv gilt dies bis zum ersten Element; so dass auch der Endpunkt des ersten Elementes erst mit den Angaben des oder der nächsten Elemente bestimmt werden kann.

Die vor dem letzten liegenden Elemente nennt man offen.

Ein Konturelement heißt abgeschlossen, wenn es ganz (einschließlich seines Endpunktes) berechnet werden kann.

Das letzte Element eines Mehr-Punkte-Konturzuges oder ein Zwei-Punkte-Konturzug ist folglich abgeschlossen.

Ein beliebiger Konturverlauf besteht somit aus der Aneinanderreihung von N-Punkte-Konturzügen (Mehrpunktezügen) verschiedener Länge und von elementaren DIN-Konturelementen.

Abgeschlossene Konturelemente können beim Übergang auf DIN-Konturelemente G1, G2 oder G3 mit der Programmierung von RN durch eine Verrundung oder Fase verbunden werden.

Gleiches gilt beim Übergang von einem DIN-Konturelement auf ein Konturzugelement G61, G62 oder G63.

**Definition:** Ein N-Punkte-Konturzug heißt offen, wenn das letzte Element in seiner Größe und geometrischen Lage bestimmt ist, aber der Endpunkt auf diesem Element aus den bisher gemachten Eingaben nicht berechnet werden kann.

Da bei Mehrpunkt-Konturzügen die Umschaltung G90/G91 auf nur schwer nachvollziehbare Konturfehler führen könnte, werden nur festprogrammierte absolute oder inkrementelle Koordinatenadressen zugelassen. Die inkrementellen Koordinaten XI, I, YI, J sind nur dann zugelassen, wenn das vorausgehende Konturelement abgeschlossen ist.

Die häufigsten vorkommenden Mehrpunktezüge sind:

- **Zwei-Punkte-Konturzüge**  
bestehend aus dem Konturelement Strecke G61 oder Kreisbogen G62/G63
- **Drei-Punkte-Konturzüge**  
bestehend aus zwei Konturelementen in 4 Varianten
  - Strecke G61 in Strecke G61
  - Strecke G61 in Kreisbogen G62/G63
  - Kreisbogen G62/G63 in Strecke G61
  - Kreisbogen G62/G63 in Kreisbogen G62/G63
- **Vier-Punkte-Konturzüge**  
bestehend aus drei Elementen in 8 Varianten mit tangentialen Übergängen zwischen den Elementen
- **Fünf-Punkte-Konturzüge**  
bestehend aus vier Elementen mit tangentialen Übergängen zwischen den Elementen (von den 16 Element-Reihenfolgevarianten und fast beliebig vielen Eingabe-Adressvarianten werden nur einige an den aktuellen CNC-Steuerungen verbreitete Kombinationen exemplarisch herausgegriffen)
- **Offene Mehr-Punkte-Konturzüge**

Da bei der Ausgestaltung einer Konturzugprogrammierung mit Mehrpunktezügen sehr schnell eine riesige Fülle von Eingabevarianten entsteht, kann dies im einzelnen nicht bis ins Detail festgelegt werden. Vielmehr werden Minimalanforderungen vorgegeben, deren Programmierung möglich sein muss. Die Lösungsauswahl erfolgt bei mehreren Lösungen mit den Auswahlkriterien:

- Bei Strecken G61 mit dem Längen- und Winkelkriterium
- Bei Kreisbögen G62, G63 mit dem Bogenlängen- und Winkelkriterium

Konturzug-Minimalanforderungen **KM1 - KM5 und KMO**

KM1	Alle Adresskombinationen sind bei der Programmierung eines Zwei-Punkte-Konturzuges G61, G62 oder G63 möglich.
KM2	Beim Drei-Punkte-Konturzug aus zwei Strecken sind ebenfalls alle Adresskombinationen zugelassen mit Ausnahme des Übergangswinkels AT beim zweiten Element.
KM3	Drei-Punkte-Konturzüge ohne die Adresse AT im zweiten Konturelement
KM3-AT0/180	Drei-Punkte-Konturzüge mit dem Adresswert AT0 oder AT180 im zweiten Konturelement für tangentiale AT0 oder spitz-tangentiale AT180 Übergänge
KM4	Vier-Punkte-Konturzüge für verschiedene Element-/Adresskombinationen
KM5	Fünf-Punkte-Konturzüge für verschiedene Element-/Adresskombinationen
KMO	Offene Konturzüge für verschiedene Element-/Adresskombinationen

## Befehlsübersicht

<b>G0</b>	Linearinterpolation im Eilgang
<b>G1</b>	Linearinterpolation im Vorschub
<b>G2</b>	Kreisinterpolation im Uhrzeigersinn
<b>G3</b>	Kreisinterpolation entgegen dem Uhrzeigersinn
<b>G4</b>	Verweildauer
<b>G5</b>	Werkzeugverschleiß
<b>G6</b>	Modale Adressen der Werkzeugwechselfunktanfahrt
<b>G7</b>	Elementarer Messbefehl
<b>G8 LM400</b>	Messen Einzelkoordinate
<b>G8 LM401</b>	Messen Außenecke
<b>G8 LM402</b>	Messen Innenecke
<b>G8 LM405</b>	Messen Nutbreite
<b>G8 LM406</b>	Messen Stegbreite
<b>G8 LM407</b>	Messen Kreisbogen Innen
<b>G8 LM408</b>	Messen Kreisbogen Außen
<b>G8 LM500</b>	Nullpunktsetzen Einzelpunkt
<b>G8 LM501</b>	Nullpunktsetzen Außenecke
<b>G8 LM568</b>	Nullpunktsetzen Rechteckzapfen
<b>G8 LM572</b>	Nullpunktsetzen Rechtecktasche
<b>G8 LM573</b>	Nullpunktsetzen Kreistasche
<b>G9</b>	Genauhalt
<b>G10</b>	Linearinterpolation im Eilgang in Polarkoordinaten
<b>G11</b>	Linearinterpolation im Vorschub in Polarkoordinaten
<b>G12</b>	Kreisinterpolation im Uhrzeigersinn in Polarkoordinaten
<b>G13</b>	Kreisinterpolation entgegen dem Uhrzeigersinn in Polarkoordinaten
<b>G14</b>	Werkzeugwechselfunkt anfahren
<b>G15 IP0</b>	Direkte Programmierung aller NC-Achsen für Sonderbearbeitungen, Polar- und Zylinderkoordinaten-Programmierung
<b>G15 IP5</b>	Maschinenfeste Raumwinkel AM, BM und CM zur Ebenenanwahl
<b>G15 IP5</b>	Inkrementelle Raumwinkel AR, BR und CR zur Ebenenanwahl
<b>G15 IP5</b>	Schnittwinkel AS, BS und CS zur Ebenenanwahl



<b>G15 IP5</b>	Drei-Punkte-Definition einer Bearbeitungsebene
<b>G15 IP5</b>	Basis- und Zustellvektor zur Ebenenanwahl
<b>G16</b>	Inkrementelle Drehung der Bearbeitungsebene um eine Koordinatenachse
<b>G17/ G18/ G19</b>	Kreisbogen-Interpolationsebenen
<b>G22</b>	Unterprogrammaufruf
<b>G23</b>	Programmteilwiederholung
<b>G24</b>	Modale Adressen für Fräszyklen
<b>G26</b>	Kalibrierzyklus für Messtaster
<b>G27</b>	Modale Adressen für Messzyklen
<b>G28</b>	Modale Toleranzwerte für Form- und Lageabweichungen
<b>G29</b>	Programmsprung
<b>G34</b>	Eröffnung Konturtaschenzyklus mit Vorbohren
<b>G35</b>	Schrupptechnologie des Konturtaschenzyklus
<b>G36</b>	Restmaterial-Schrupptechnologie des Konturtaschenzyklus
<b>G37</b>	Schlichttechnologie des Konturtaschenzyklus
<b>G38</b>	Konturbeschreibung des Konturtaschenzyklus
<b>G39</b>	Abschluss Konturtaschenzyklus
<b>G40</b>	Abwahl der Fräserradiuskorrektur
<b>G41/ G42</b>	Anwahl der Fräserradiuskorrektur
<b>G45</b>	Lineares tangenciales An- oder Abfahren an eine Kontur
<b>G46</b>	Tangenciales An- oder Abfahren an eine Kontur im Viertelkreis
<b>G47</b>	Tangenciales An- oder Abfahren an eine Kontur im Halbkreis
<b>G48</b>	Gravieren
<b>G49</b>	Konturfräszyklus
<b>G50</b>	Aufheben von inkrementellen Nullpunktverschiebungen und Drehungen
<b>G51</b>	Einstellbare Nullpunkte setzen
<b>G52</b>	Satzweise Interpolation in Maschinenkoordinaten
<b>G53</b>	Maschinennullpunkt
<b>G54-G57</b>	Einstellbare Nullpunkte
<b>G58</b>	Inkrementelle Nullpunktverschiebung in Polarkoordinaten und Drehung
<b>G59</b>	Inkrementelle Nullpunktverschiebung und Drehung
<b>G61</b>	Linearinterpolation für Konturzüge

<b>G62</b>	Kreisinterpolation im Uhrzeigersinn für Konturzüge
<b>G63</b>	Kreisinterpolation entgegen dem Uhrzeigersinn für Konturzüge
<b>G65</b>	Makroaufruf
<b>G66</b>	Spiegeln
<b>G67</b>	Skalieren
<b>G69</b>	Mehrkantzyklus
<b>G70</b>	Umschaltung auf Maßeinheit Zoll (Inch)
<b>G71</b>	Umschaltung auf Maßeinheit Millimeter (mm)
<b>G72</b>	Rechtecktaschenzyklus
<b>G73</b>	Kreistaschenzyklus
<b>G74</b>	Nutzenzyklus
<b>G75</b>	Kreisbogennutzenzyklus
<b>G76</b>	Bohrbild Strahl, Rahmen, Gitter
<b>G77</b>	Mehrfachzyklus auf einem Teilkreis
<b>G78</b>	Zyklusaufruf auf einem Punkt in Polarkoordinaten
<b>G79</b>	Zyklusaufruf auf einem Punkt
<b>G80</b>	Zyklusabschluss
<b>G81</b>	Bohrzyklus
<b>G82</b>	Tieflochbohrzyklus mit Spanbruch
<b>G83</b>	Tieflochbohrzyklus mit Spanbruch und Entleeren
<b>G84</b>	Gewindebohrzyklus
<b>G85</b>	Reibzyklus
<b>G86</b>	Ausdrehzyklus
<b>G87</b>	Bohrfräszyklus
<b>G88</b>	Innengewindefräszyklus
<b>G89</b>	Außengewindefräszyklus
<b>G90</b>	Absolutmaßangabe
<b>G91</b>	Kettenmaßangabe
<b>G94</b>	Vorschub in Millimeter pro Minute
<b>G95</b>	Vorschub in Millimeter pro Umdrehung
<b>G96</b>	Konstante Schnittgeschwindigkeit
<b>G97</b>	Konstante Drehzahl
<b>DO</b>	Programmschleife Anfang

<b>END</b>	Programmschleife Ende
<b>GOTO</b>	Programmsprung
<b>IF-GOTO</b>	Bedingter Programmsprung
<b>IF-THEN</b>	Bedingte Parameterzuweisung
<b>WHILE-DO</b>	Programmschleife Anfang
<b>MSG</b>	Textausgabe

## Syntaxübersicht

- Linearinterpolation im Eilgang

**G0** X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI A/AA/AI B/BA/BI C/CA/CI G F S M M T TC  
TR TX TY TZ

- Linearinterpolation im Vorschub

**G1** X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI D AS RN H G F E S M M T TC TR TX TY  
TZ

**G1** X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI ( A/AA/AI | B/BA/BI | C/CA/CI ) G F E S M M  
T TC TR TX TY TZ

- Kreisinterpolation im Uhrzeigersinn

**G2** X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI ( I/IA | J/JA | AO ) / R RN O G F E S M M

- Kreisinterpolation entgegen dem Uhrzeigersinn

**G3** X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI ( I/IA | J/JA | AO ) / R RN O G F E S M M

- Verweildauer

**G4** U O

- Werkzeugverschleiß

**G5** T TC VR VX VY VZ RK XK YK ZK

- Modale Adressen der Werkzeugwechsellpunktanfahrt

**G6** SP LO XT YT ZT AT BT CT DT HT IT JT KT XO YO ZO AO BO CO  
VO DO XP YP ZP AP BP CP XW YW ZW AW BW CW

- Elementarer Messbefehl

**G7** X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI O SP

- Messen Einzelkoordinate

**G8** LM400 ( BX I ) / ( BY J ) / ( BZ K ) X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI SP

- Messen Außenecke

**G8** LM401 BX | I BY | J BZ | K DX DY DZ X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI SP

- Messen Innenecke

**G8** LM402 BX | I BY | J BZ | K DX DY DZ X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI SP

- Messen Nutbreite

**G8** LM405 B D V AN X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI TV SP

- Messen Stegbreite

**G8 LM406 B D V AN X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI TV SP**

- Messen Kreisbogen Innen

**G8 LM407 R D V AN AI X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI TV SP**

- Messen Kreisbogen Außen

**G8 LM408 R D V AN AI X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI TV SP**

- Nullpunktsetzen Einzelpunkt

**G8 LM500 ( BX I ) / ( BY J ) / ( BZ K ) Q X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI**

- Nullpunktsetzen Außenecke

**G8 LM501 BX I BY J BZ K Q X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI**

- Nullpunktsetzen Rechteckzapfen

**G8 LM568 LZ BZ D Q HA/HI V W RU AU QL EP I J K X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI**

- Nullpunktsetzen Rechtecktasche

**G8 LM572 LP BP D Q HA/HI V W RU AU QL EP I J K X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI**

- Nullpunktsetzen Kreistasche

**G8 LM573 R / RZ D Q HA/HI V W RS RU AU QL I J K X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI**

- Genauhalt

**G9**

- Linearinterpolation im Eilgang in Polarkoordinaten

**G10 RP AP/AI I/IA J/JA Z/ZA/ZI G F S M M T TC TR TX TY TZ**

- Linearinterpolation im Vorschub in Polarkoordinaten

**G11 RP AP/AI I/IA J/JA Z/ZA/ZI RN G F E S M M T TC TR TX TY TZ**

- Kreisinterpolation im Uhrzeigersinn in Polarkoordinaten

**G12 AP/AI I/IA J/JA Z/ZA/ZI RN G F E S M M**

- Kreisinterpolation entgegen dem Uhrzeigersinn in Polarkoordinaten

**G13 AP/AI I/IA J/JA Z/ZA/ZI RN G F E S M M**

- Werkzeugwechsellpunkt anfahren

**G14 XT YT ZT H SP M M**

- Direkte Programmierung aller NC-Achsen für Sonderbearbeitungen, Polar- und Zylinderkoordinaten-Programmierung

**G15** G17/G18/G18 **IP0** FL FW F S M M

- Maschinenfeste Raumwinkel AM, BM und CM zur Ebenenanwahl

**G15** G17/G18/G19 **IP5** ( **AM** | **BM** | **CM** ) XI YI ZI IR H DS Q

- Inkrementelle Raumwinkel AR, BR und CR zur Ebenenanwahl

**G15** G17/G18/G19 **IP5** ( **AR** | **BR** | **CR** ) XI YI ZI IR H DS Q

- Schnittwinkel AS, BS und CS zur Ebenenanwahl

**G15** G17/G18/G19 **IP5** ( **AS** **BS** ) / ( **AS** **CS** ) / ( **BS** **CS** ) XI YI ZI O H DS Q

- Drei-Punkte-Definition einer Bearbeitungsebene

**G15** G17/G18/G19 **IP5** **XD** **YD** **ZD** **XE** **YE** **ZE** **XF** **YF** **ZF** XI YI ZI H DS Q

- Basis- und Zustellvektor zur Ebenenanwahl

**G15** G17/G18/G19 **IP5** **XB** **YB** **ZB** **XN** **YN** **ZN** XI YI ZI H DS Q

- Inkrementelle Drehung der Bearbeitungsebene um eine Koordinatenachse

**G16** AR/BR/CR XI YI ZI H DS Q HW

- Kreisbogen-Interpolationsebenen

**G17/G18/G19**

- Unterprogrammaufruf

**G22** L N N H /

- Programmteiwiederholung

**G23** N N H

- Modale Adressen für Fräszyklen

**G24** CB CM RD SG OH FR VH DR AA BA WA BB WB BC WC BD WD FM DV

- Kalibrierzyklus für Messtaster

**G26** Q FM X Y Z R AH AV

- Modale Adressen für Messzyklen

**G27** FM FT LM LO LT

- Modale Toleranzwerte für Form- und Lageabweichungen

**G28** QL QT DX DY DZ DXMIN DXMAX DYMIN DYMAX DZMIN DZMAX DR  
DRZ DL DB DLZ DBZ DRMIN DRMAX DRZMIN DRZMAX DLMIN DLMAX  
DBMIN DBMAX DLZMIN DLZMAX DBZMIN DBZMAX DAV DAH DAVMIN  
DAVMAX DAHMIN DAHMAX

- Programmsprung

**G29 N LA= ( <Bedingung> )**

- Eröffnung Konturtaschenzyklus mit Vorbohren

**G34 ZA/ZI RA RI AK AL T TC AB D DR DM U O VB F S M M**

- Schrupptechnologie des Konturtaschenzyklus

**G35 T TC TR TX TY TZ D DS DE DB V Q O RH DH/ AE RM F E S M M  
OF RA DM**

- Restmaterial-Schrupptechnologie des Konturtaschenzyklus

**G36 T TC TR TX TY TZ D DS DE DB V Q O RH DH/ AE RM F E S M M  
OF RA DM**

- Schlichttechnologie des Konturtaschenzyklus

**G37 T TC TR TX TY TZ D DS DE V DB Q H EC QM O RH DH/ AE RM F  
E S M M OF VA DM**

- Konturbeschreibung des Konturtaschenzyklus

**G38 H ZA/ZI IA JA R  
G38 H ZA/ZI LP BP IA JA RN AR  
G38 H ZA/ZI**

- Abschluss Konturtaschenzyklus

**G39 ZA/ZI V W AN H O X/XA/XI Y/YA/YI**

- Abwahl der Fräserradiuskorrektur

**G40 X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI ...  
G40 G0/G1 X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI ...  
G40 G10/G11 RP AP/AI Z/ZA/ZI ...  
G40 G45/G46/G47 ...**

- Anwahl der Fräserradiuskorrektur

**G41/G42 X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI ...  
G41/G42 G0/G1 X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI ...  
G41/G42 G10/G11 RP AP/AI Z/ZA/ZI ...  
G41/G42 G45/G46/G47 ...**

- Lineares tangentiales An- oder Abfahren an eine Kontur

**G40/G41/G42 G45 DL WV O X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI F E S M M**

- Tangentiales An- oder Abfahren an eine Kontur im Viertelkreis

**G40/G41/G42 G46 RR WV O X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI F E S M M**

- Tangentiales An- oder Abfahren an eine Kontur im Halbkreis

**G40/G41/G42 G47 RR WV O X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI F E S M M**

- Gravieren

**G48** **LT** **BT** **HT** **DG** **V** **W** **X/XA/XI** **Y/YA/YI** **Z/ZA/ZI** **AR** **EP** **F** **E** **S** **M** **M**

- Konturfräszyklus

**G49** **G40/G41/G42** **Z/ZA/ZI** **ZM** **V** **D** **DS** **DE** **ZB** **OA** **BA** **OE** **BE** **W** **H** **AK** **AL**  
**F** **E** **S** **M** **M** **DF** **EC** **FF** **SF** **RA** **VA**

- Aufheben von inkrementellen Nullpunktverschiebungen und Drehungen

**G50**

- Einstellbare Nullpunkte setzen

**G51** **Q** **XA/XI** **YA/YI** **ZA/ZI**

- Satzweise Interpolation in Maschinenkoordinaten

**G52** **G** **X/XA/XI** **Y/YA/YI** **Z/ZA/ZI** **D** **AS** **H** **F** **E** **S** **M** **M** **T** **TC** **TR** **TX** **TY** **TZ**  
**G52** **G** **X/XA/XI** **Y/YA/YI** **Z/ZA/ZI** ( **A/AA/AI** | **B/BA/BI** | **C/CA/CI** ) **F** **E** **S** **M**  
**M** **T** **TC** **TR** **TX** **TY** **TZ**

- Maschinennullpunkt

**G53**

- Einstellbare Nullpunkte

**G54/G55/G56/G57**

- Inkrementelle Nullpunktverschiebung in Polarkoordinaten und Drehung

**G58** **RP** **AP** **ZA/ZI** **WA/WI** **AA/AI** **BA/BI** **CA/CI**

- Inkrementelle Nullpunktverschiebung und Drehung

**G59** **XA/XI** **YA/YI** **ZA/ZI** **WA/WI** **AA/AI** **BA/BI** **CA/CI**

- Linearinterpolation für Konturzüge

**G61** **X/XA/XI** **Y/YA/YI** **Z/ZA/ZI** **D** **AT** **AS** **RN** **O** **H** **F** **E** **S** **M** **M**

- Kreisinterpolation im Uhrzeigersinn für Konturzüge

**G62** **X/XA/XI** **Y/YA/YI** **Z/ZA/ZI** **I/IA** **J/JA** **R** **AT** **AS** **AO** **AE** **AP** **RN** **O** **H** **F**  
**E** **S** **M** **M**

- Kreisinterpolation entgegen dem Uhrzeigersinn für Konturzüge

**G63** **X/XA/XI** **Y/YA/YI** **Z/ZA/ZI** **I/IA** **J/JA** **R** **AT** **AS** **AO** **AE** **AP** **RN** **O** **H** **F**  
**E** **S** **M** **M**

- Makroaufruf

**G65** **L** **O** **A** **B** **C** **D** **E** **F** **H** **I** **J** **K** **M** **Q** **R** **S** **T** **U** **V** **W** **X** **Y** **Z**

- Spiegeln



**G66** X Y

- Skalieren

**G67** SK Q

- Mehrkantzyklus

**G69** O DK/ LK/ DC DT ZA/ZI D V QM RN H W DB Q DS DE F E S M M  
AK AL DF DJ QS EC FF SF OF RA VA ( QL DQ DU DW RU AU RQ AQ TV  
SP SO )

- Umschaltung auf Maßeinheit Zoll (Inch)

**G70**

- Umschaltung auf Maßeinheit Millimeter (mm)

**G71**

- Rechtecktaschenzyklus

**G72** LP BP ZA/ZI D V RN LZ BZ RZ HA/HI EP W QM H BS Q O OR AK  
AL RH DH/ AE DB DS DE RM DT F E S M M DF DJ QS EC FF SF OF RA  
VA ( QL DQ DU DW RU AU RQ AQ TV SP SO )

- Kreistaschenzyklus

**G73** R ZA/ZI D V RZ HA/HI W QM H Q O AK AL RH DH/ AE DB DS DE  
RM DT F E S M M DF DJ QS EC FF SF OF RA VA ( QL DQ DU RU AU RQ  
AQ TV SP SO )

- Nutenzyklus

**G74** LP BP ZA/ZI D V EP W QM H Q O OV AK AL RH DH/ AE DB DS DE  
RM DT F E S M M DF DJ QS EC FF SF OF RA VA ( QL DQ DU DW RU AU  
RQ AQ TV SP SO )

- Kreisbogennutzenzyklus

**G75** BP RP ( AN AO ) / ( AN AP ) / ( AO AP ) ZA/ZI D V EP W QM H Q O OV  
AK AL RH DH/ AE DB DS DE RM DT F E S M M DF DJ QS EC FF SF OF  
RA VA ( QL DQ DU RU AU RQ AQ TV SP SO )

- Bohrbild Strahl, Rahmen, Gitter

**G76** D AS O AR W H X/XA/XI Y/YA/YI Z/Z A/ZI Q AI DI OI

- Mehrfachzyklus auf einem Teilkreis

**G77** R ( AN AI O ) / ( AN AP O ) / ( AI AP O ) / ( AN AI AP ) RI OI I/IA  
J/JA Z/Z A/ZI AR Q W H FP

- Zyklusaufzuruf auf einem Punkt in Polarkoordinaten

**G78** I/IA J/JA RP AP Z/Z A/ZI AR W

- Zyklusaufwurf auf einem Punkt

**G79** X/XA/XI Y/YA/YI Z/ZA/ZI AR W

- Bohrzyklus

**G81** ZA/ZI V W F S M M QM( QL DQ DU RU AU RB SP SO )

- Tieflochbohrzyklus mit Spanbruch

**G82** ZA/ZI D V W VB DR DM DA U O F E S M M QM( QL DQ DU RU AU RB SP SO )

- Tieflochbohrzyklus mit Spanbruch und Entleeren

**G83** ZA/ZI D V W VB DR DM DA U O FR F E S M M QM( QL DQ DU RU AU RB SP SO )

- Gewindebohrzyklus

**G84** ZA/ZI F M V W S M QM

- Reibzyklus

**G85** ZA/ZI V W F E S M M QM( QL DQ DU RU AU RB SP SO )

- Ausdrehzyklus

**G86** ZA/ZI V W DR F S M M QM( QL DQ DU RU AU RB SP SO )

- Bohrfräszyklus

**G87** ZA/ZI R D V W BG F S M M QM( QL DQ DU RU AU TV SP SO )

- Innengewindefräszyklus

**G88** ZA/ZI DN D Q V W BG F S M M QM

- Außengewindefräszyklus

**G89** ZA/ZI DN D Q V W BG F S M M QM

- Absolutmaßangabe

**G90**

- Kettenmaßangabe

**G91**

- Vorschub in Millimeter pro Minute

**G94** F E

- Vorschub in Millimeter pro Umdrehung

**G95** F E

- Konstante Schnittgeschwindigkeit

**G96 S**

- Konstante Drehzahl

**G97 S**

- Programmschleife Anfang

**DO<Markennummer>**

- Programmschleife Ende

**END<Markennummer>**

- Programmsprung

**GOTO <Satznummer>**

- Bedingter Programmsprung

**IF ( <Bedingung> ) GOTO <Satznummer>**

- Bedingte Parameterzuweisung

**IF ( <Bedingung> ) THEN <Zuweisung>**

- Programmschleife Anfang

**WHILE ( <Bedingung> ) DO<Markennummer>**

- Textausgabe

**MSG "Text"**